

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.11

工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程



說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生，如：廚房牆體。

部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。



說明

部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.11

工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程



說明

管路進行方向改變時，未採用順水 T 或以兩個 45 度彎頭銜接

污水管路未設置透氣管。



說明

污水管路未設置透氣管。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.11


工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程



11/05/2023

說明

管路出口以管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口

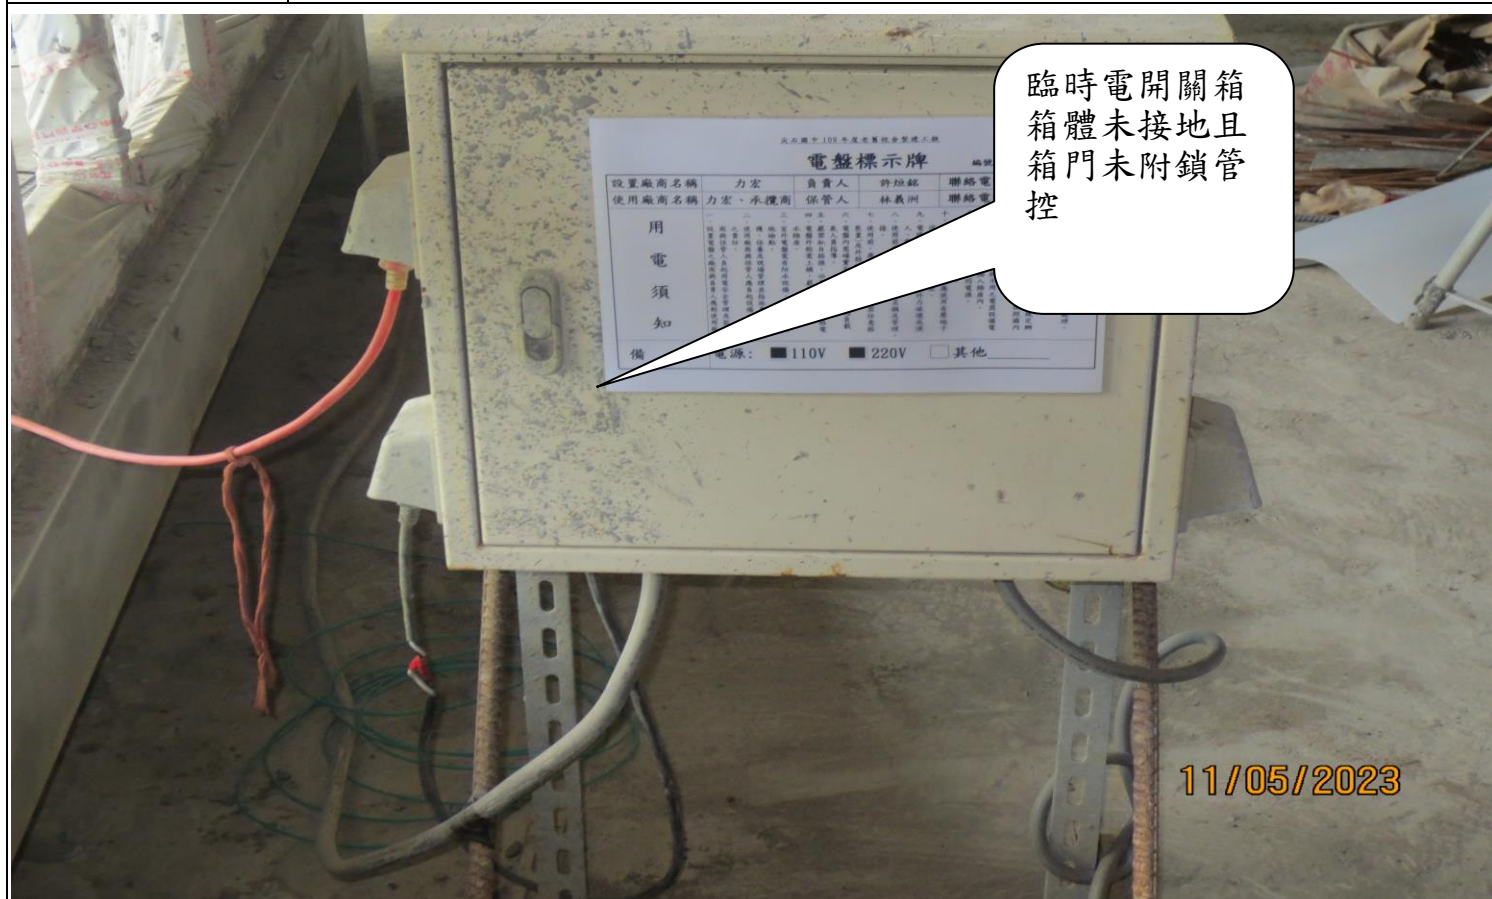

11/05/2023

說明

臨時電開關箱箱體未接地且箱門未附鎖管控

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.11

工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程



說明

門楣之固定鐵件，有不足情形，請再檢視。




說明

工程告示牌，尚有不足，如：(1) 施工期間，日期請修正。(2) 專任工程人員之聯絡電話，請填寫手機號碼。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.11

工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程

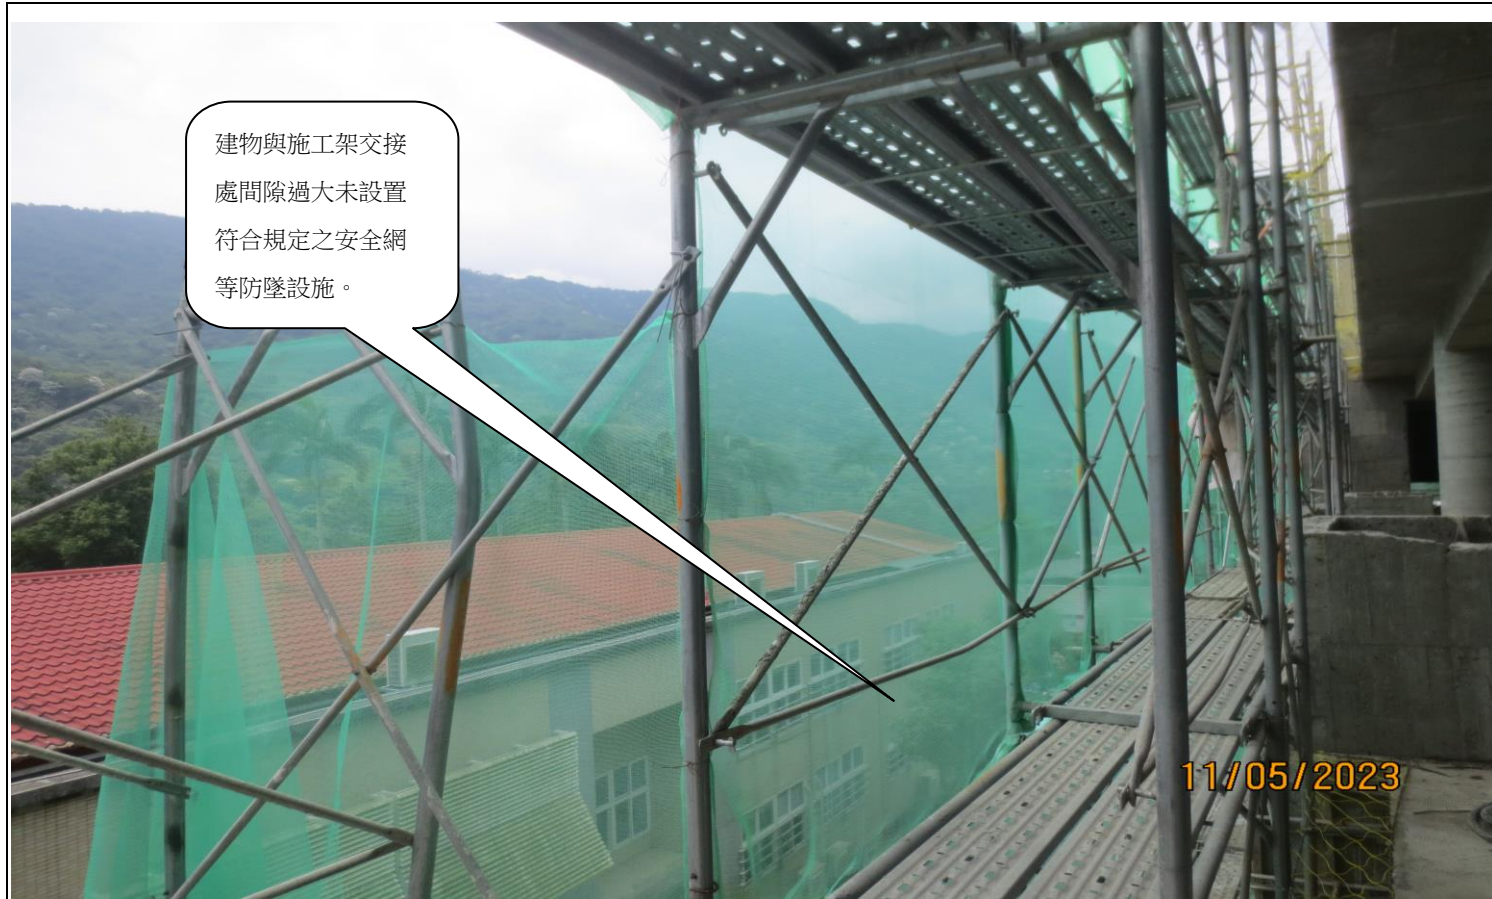

說明

建物與施工架交接處間隙過大未設置符合規定之安全網等防墜設施。



說明

電梯機坑開口，未使用鋼管護欄，較為不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.11

工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程



說明

施工架鋼管長度不足，以木料銜接，有安全疑慮。



說明

施工架框架內側未設交叉桿，較為不足。