

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.06

工程名稱：112 年度芎林鄉災害復建及搶修工程(開口契約)



說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(在已完成擋土牆前端發現)



說明

混凝土路面養護不佳，塑性收縮造成裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.06

工程名稱：112 年度芎林鄉災害復建及搶修工程(開口契約)



說明

凝土表面殘留雜物(如鐵釘、螺桿鐵件)。



說明

混凝土鋪面之伸縮縫未完全切割至端部請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.06

工程名稱：112 年度芎林鄉災害復建及搶修工程(開口契約)



回填區回填料含樹枝或樹根有機物、木材或其他雜物未清理乾淨。

06/11/2023

說明

回填區回填料含樹枝或樹根有機物、木材或其他雜物未清理乾淨。



擋土牆部分洩水孔之 PVC 管明顯被擠壓變形及洩水孔出口有部分泥土掩蓋阻塞。

06/11/2023

說明

擋土牆部分洩水孔之 PVC 管明顯被擠壓變形及洩水孔出口有部分泥土掩蓋阻塞。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.06

工程名稱：112 年度芎林鄉災害復建及搶修工程(開口契約)



說明

防撞桿等混凝土漿沾著，請加以清除。



說明

擋土牆洩水孔間距與設計圖不符，排列不佳下面一排太低，回填土回填影響洩排水，