

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.16

工程名稱：新竹縣北埔鄉五指山整體道路品質改善工程



說明

抽查完成之護欄混凝土基座，每 20 公尺應完成之伸縮縫，未確實徹底執行。



說明

抽查完成之護欄混凝土基座，每 20 公尺應完成之伸縮縫，未確實徹底執行。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.16

工程名稱：新竹縣北埔鄉五指山整體道路品質改善工程



抽查現場位於第一區(路燈編號 01794)附近護欄鋼板固定螺栓未鎖定位。

2024/05/16

說明

抽查現場位於第一區(路燈編號 01794)附近護欄鋼板固定螺栓未鎖定位。



施工打除之石塊及瀝青棄置於下邊坡未清理且未運離工地

2024/05/16

說明

施工打除之石塊及瀝青棄置於下邊坡未清理且未運離工地。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.16

工程名稱：新竹縣北埔鄉五指山整體道路品質改善工程



回填料含有木材、樹枝等雜物不符合規範，請加以改善。

2024/05/16

說明

回填料含有木材、樹枝等雜物不符合規範，請加以改善。



鋼板護欄其鋼板施工不平順，有上下錯位之問題，應立即改善。

2024/05/16

說明

鋼板護欄其鋼板施工不平順，有上下錯位之問題，應立即改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.16

工程名稱：新竹縣北埔鄉五指山整體道路品質改善工程



說明

鋼板護欄其鋼板施工不平順，有上下錯位之問題，應立即改善。



說明

抽查第一區部分護欄立柱，底部油漆被立柱固定之砂漿汙損，請予以清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.16

工程名稱：新竹縣北埔鄉五指山整體道路品質改善工程



說明	工程告示牌內容內不符規定，專任人員電話應以手機為宜。
----	----------------------------



說明	現場分三段施作，鋼板護欄且有車道縮減之措施，但未設置其前後之漸變段，應立即改善
----	---