

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.27

工程名稱：新竹縣新豐鄉山崎國小通學步道暨行車安全道路改善計畫工程



(新興路)部份人行道混凝土澆置、搗實不合規範。部份澆置完成之混凝土有明顯蜂窩或孔洞現象，且表面有裂縫。

說明

(新興路)部份人行道混凝土澆置、搗實不合規範。部份澆置完成之混凝土有明顯蜂窩或孔洞現象，且表面有裂縫。



(文昌路與新興路)部份人行道混凝土澆置時，未確實清理雜物，部份澆置完成之混凝土尚夾雜木塊、模板或石塊等異物，並不妥適。


說明

(文昌路與新興路)部份人行道混凝土澆置時，未確實清理雜物，部份澆置完成之混凝土尚夾雜木塊、模板或石塊等異物，並不妥適。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.27

工程名稱：新竹縣新豐鄉山崎國小通學步道暨行車安全道路改善計畫工程

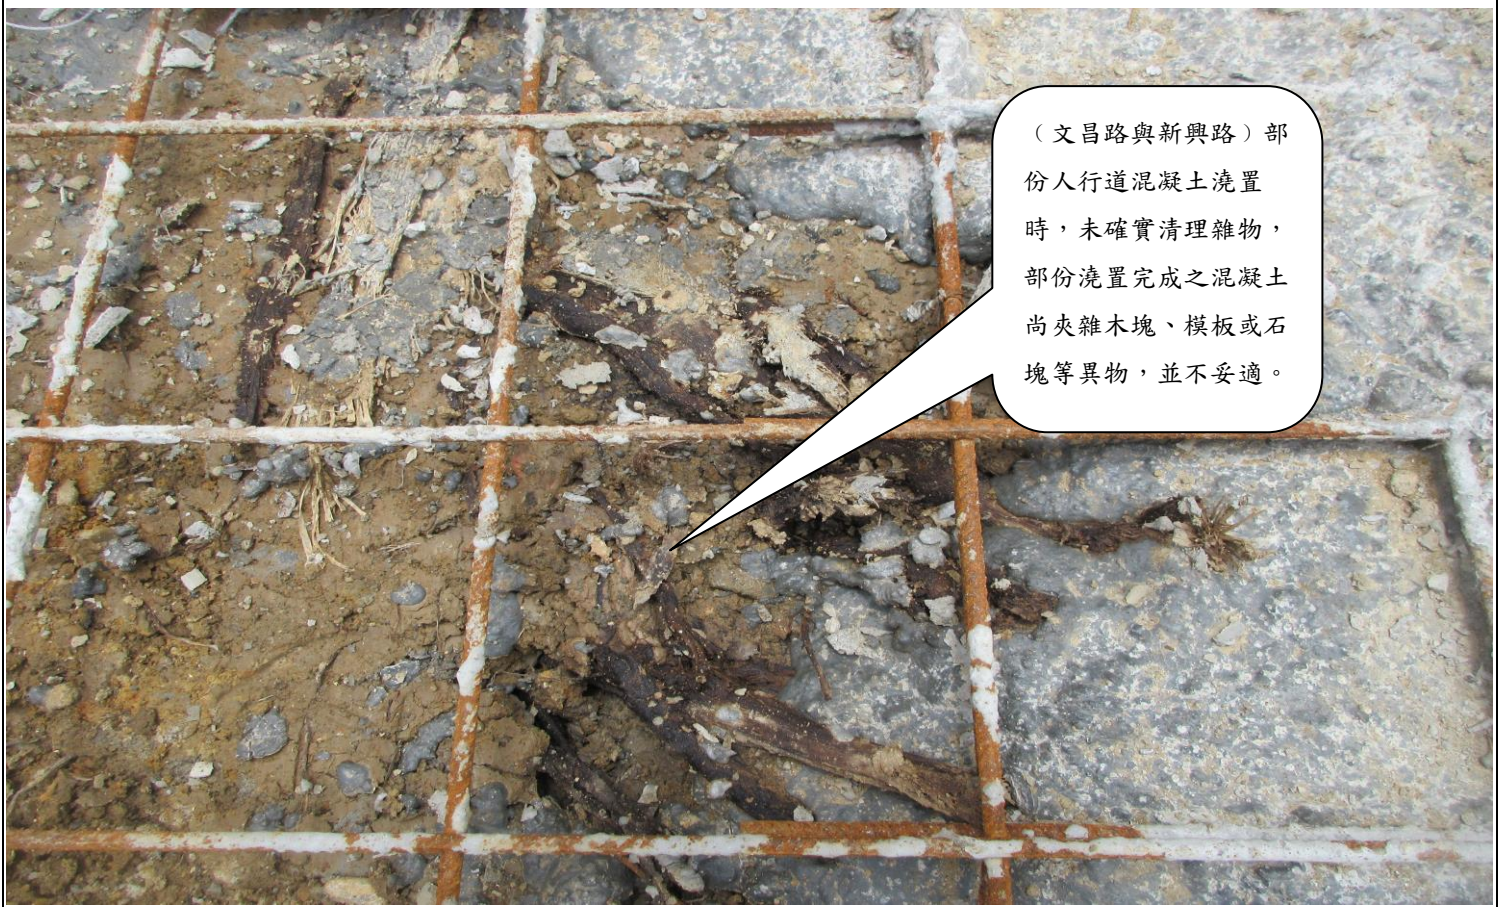

(文昌路與新興路)部份人行道混凝土澆置時，未確實清理雜物，部份澆置完成之混凝土尚夾雜木塊、模板或石塊等異物，並不妥適。

說明

(文昌路與新興路)部份人行道混凝土澆置時，未確實清理雜物，部份澆置完成之混凝土尚夾雜木塊、模板或石塊等異物，並不妥適。



(新興路)經抽查施工中之回填方與合約規定不符，回填方之回填材料尚夾雜瀝青混凝土塊、模板或石塊等異物。

2024/05/27

說明

(新興路)經抽查施工中之回填方與合約規定不符，回填方之回填材料尚夾雜瀝青混凝土塊、模板或石塊等異物。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.27

工程名稱：新竹縣新豐鄉山崎國小通學步道暨行車安全道路改善計畫工程



新興路人行道既有排水溝尚未鋪設溝蓋板，為工區之開口，僅以三角錐作為開口防護，防護效果不佳，應以護蓋覆蓋，避免人員有掉落之危險。

說明	新興路人行道既有排水溝尚未鋪設溝蓋板，為工區之開口，僅以三角錐作為開口防護，防護效果不佳，應以護蓋覆蓋，避免人員有掉落之危險。
----	---



工區鋪設鋼板覆蓋作為通行便道，惟有鋼板邊緣翹起，未能與相臨鋼板平順銜接，人員行走恐有絆倒之危險。

說明	工區鋪設鋼板覆蓋作為通行便道，惟有鋼板邊緣翹起，未能與相臨鋼板平順銜接，人員行走恐有絆倒之危險。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.27

工程名稱：新竹縣新豐鄉山崎國小通學步道暨行車安全道路改善計畫工程



新興路人行道緣石有錯位，線形不佳之情形。

說明

新興路人行道緣石有錯位，線形不佳之情形。



人行道前後二端之洩水坡度須留意是否能順排水，

說明

人行道前後二端之洩水坡度須留意是否能順排水，尤其是銜接校門口地坪之無障礙坡道坡度，避免日後下雨，造成校門口淹水；另新興路原有 AC 路面高程略比人行道高，亦應注意後續 AC 路面刨除重鋪後之洩水坡度，避免施工後下雨，地面水無法順利排除。