

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.06

工程名稱：113 年度新竹縣福龍國小運動操場整建工程



說明

跑道底層鋪面多處裂縫，請加以改善。



說明

跑道緣石後方土壤過高，請設法降低。



# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.06

工程名稱：113 年度新竹縣福龍國小運動操場整建工程



跑道底層鋪設部分  
不平整，有積水現  
象請加以改善。

2024年6月06日

## 說明

跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。



跑道底層鋪設部分  
不平整，有積水現  
象請加以改善。

2024年6月06日

## 說明

跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。



# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.06

工程名稱：113 年度新竹縣福龍國小運動操場整建工程



既有排水側溝之溝頂修補，混凝土完成面不平順，平整度不佳有破損及溝頂面積水問題。

## 說明

既有排水側溝之溝頂修補，混凝土完成面不平順，平整度不佳有破損及溝頂面積水問題。



既有排水側溝之溝頂修補，混凝土完成面不平順，平整度不佳有破損及溝頂面積水問題。

## 說明

既有排水側溝之溝頂修補，混凝土完成面不平順，平整度不佳有破損及溝頂面積水問題。



# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.06

工程名稱：113 年度新竹縣福龍國小運動操場整建工程



## 說明

排水之集水井蓋與框座，間距太大以致不密合，導致鬆動應再修正，應做好安裝前材料尺寸之檢查



## 說明

跑道邊緣石有破損或高程較跑道完成面為高，建議主辦單位另編預算修補，以增進美觀。



# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.06

工程名稱：113 年度新竹縣福龍國小運動操場整建工程



## 說明

遊具之滑梯處知人工草坪與完成後跑道面高程有差異且不平順，請主辦機關偕同設計監造及施工單位，研商如何予以順平銜接，以避免日後學童進出有絆倒之疑慮。