

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

列管計畫名稱	(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	107 年 12 月 17 日
標案名稱	<u>107 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)-B 區</u>			地點	新竹縣
標案 執行機關	新竹縣工務處養護科			專案管理 單位	
設計單位	富林工程技術顧問 有限公司	監造單位	富林工程技術顧問 有限公司	承包商	鴻田營造股份有限公司
發包預算	57,740(千元)			契約金額	50,800(千元)
工程概要	107 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)-B 區				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 107 年 12 月 13 日止： 一、工程累計進度：預定 89.21%；實際 100.00%； 二、經費累計支用：預定 50,800 千元；實際 50,800 千元。 三、目前進行 AC 鋪設				
查核 委員	外聘：劉冠德、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	107 年 08 月 03 日至 107 年 12 月 31 日	
領隊及 工作人員	領隊：羅執行秘書昌傑 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81 分 (甲等)	
優點	一、主辦機關：已建立查核品質督導機制，共督導 5 次。 二、監造單位：監造報表填寫具體完整。 三、承攬廠商：(1)落實辦理安全衛生教育訓練，紀錄完整。(2)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。 四、施工品質：(1)竹北市福興東路及新埔鎮新龍路工區鋪設 AC 路面平整度佳，路面與路緣接合平整，整體品質符合需求。(2)目視工區路面標線厚度均勻，線型平直銜接無錯位。(3)標線畫設整體而言，線形平順美觀。 五、材料設備檢驗與管制：材料均依契約規定辦理檢驗。 六、安全衛生：尚符需求。				
缺點	1. 監造單位：材料設備檢(試)驗管制總表未符需求。(4.02.01.10) 2. 監造單位：(1)鋪面工程宜加強隨機抽查頻率。(2)部分檢試驗報告請監造單位落實簽名程序。(4.02.03.04) 3. 承攬廠商：品質計畫中標線工項檢驗停留點與監造計畫不一致。(4.03.02.05) 4. 承攬廠商：材料設備送審管制總表，未列預定送審時間，不符需求，請補正。(4.03.02.12) 5. 承攬廠商：施工日誌未落實填寫，例：11 月 22 日未記載抽查缺失。(4.03.03) 6. 承攬廠商：標線工程自主檢查表漏列紅色標線品質檢查標準。(4.03.04)				

	<p>7.新龍路 1086 巷口水溝蓋處鋪設不良致阻塞左邊局部排水溝蓋，界面亦請以人工夯實修平。(5.07.01.10)</p> <p>8.自強南路、福興東路口，路肩未清理長雜草。(5.07.01.99)</p> <p>9.新龍路 1090 巷口小區域瀝青混凝土鋪設局部粗粒料過於集中或粒料分離，請改善。(5.07.02.12)</p> <p>10.新龍路 1090 巷口與福興東路的聚酯標線畫設，(1)局部污染路面或標線破損(2)紅色標線不均，請改善。(5.07.02.18)</p> <p>11.新龍路 1086 巷口路邊護欄排水孔阻塞未清理，排水不良，請再檢視改善。(5.07.02.19)</p> <p>12.(1)新龍路工區電桿(三水高幹 28E1797DA24)周邊未以人工夯實故不平整。(2)福興東路(西向)東大排骨招牌旁消防栓周邊小區域不平整有小洞。(5.07.02.99)</p> <p>13.汛期工地防災演練未做紀錄，請補正。(5.16.99)</p> <p>缺點總計扣點數 0 點。</p>
<p>規劃設計問題及建議</p>	<p>建議： 無</p>
<p>品質指標</p>	<p>環境：82 分；安全：80 分；強度：81 分；美觀：82 分；功能：82 分。</p>
<p>其他建議</p>	<p>無</p>
<p>扣點統計</p>	<p>廠商總計扣點數 0 點。</p>
<p>檢驗拆驗</p>	<p>(未填)</p>