

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：107.01.03

工程名稱：新竹縣北埔鄉秀巒公園景觀設施新建及改善工程(第二期)



說明

步道側溝部分未連續，水無法通順排放，請改善。



說明

擋土牆牆面美化：(1)擋土牆抵石子，頂部線形收尾不佳，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：107.01.03

工程名稱 新竹縣北埔鄉秀巒公園景觀設施新建及改善工程(第二期)



說明

擋土牆抵石子完成面，部分有髒污及色差情形。



說明

抵石子與漿砌卵石銜接面，線形收尾有改善空間。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：107.01.03

工程名稱：新竹縣北埔鄉秀巒公園景觀設施新建及改善工程(第二期)



說明

步道入口及延線之線形，略為不順，有調整空間。



說明

步道入口及延線之線形，略為不順，有調整空間。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：107.01.03

工程名稱：新竹縣北埔鄉秀巒公園景觀設施新建及改善工程(第二期)



說明

施工現場雖設置交通錐及連桿，但警告設施較為不足。



說明

工地現場材料堆置帆布覆蓋未妥善固定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：107.01.03

工程名稱：新竹縣北埔鄉秀巒公園景觀設施新建及改善工程(第二期)



擋土牆頂部之排水系統及抵石子步道兩側排水系統，請加以檢討並規劃，以避免排水不良及邊坡受沖刷。

說明

擋土牆頂部之排水系統及抵石子步道兩側排水系統，請加以檢討並規劃，以避免排水不良及邊坡受沖刷。



抵石子擋土牆上邊坡端土石未清理，遇雨沖刷，易污染美化牆面。


說明

抵石子擋土牆上邊坡端土石未清理，遇雨沖刷，易污染美化牆面。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：107.01.03

工程名稱：新竹縣北埔鄉秀巒公園景觀設施新建及改善工程(第二期)

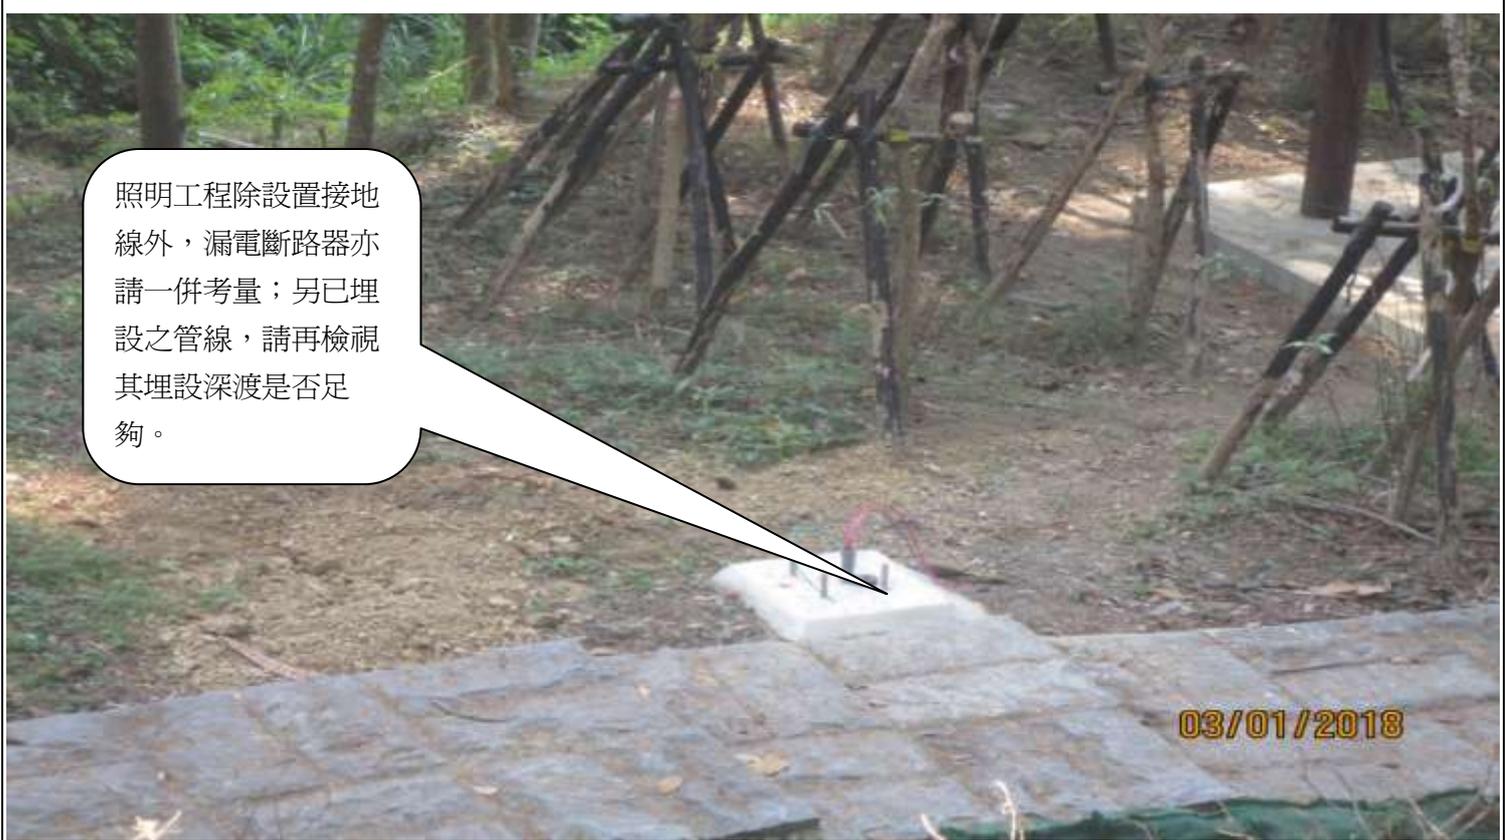

照明工程除設置接地線外，漏電斷路器亦請一併考量；另已埋設之管線，請再檢視其埋設深渡是否足夠。

說明	照明工程除設置接地線外，漏電斷路器亦請一併考量；另已埋設之管線，請再檢視其埋設深渡是否足夠。
----	--



為避免抵石子步道完成面產生龜裂，伸縮縫間距，建議加以縮短。

說明	為避免抵石子步道完成面產生龜裂，伸縮縫間距，建議加以縮短。
----	-------------------------------