

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.08

工程名稱：新竹縣立石光國民中學思源樓耐震補強工程採購案



說明

一樓入口處擴柱混凝土表面有乾縮裂縫。



說明

一樓廁所補修磁磚，部分新舊磁磚面有不平整情形，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.08

工程名稱：新竹縣立石光國民中學思源樓耐震補強工程採購案

新竹縣立石光國民中學			
工程名稱 (Project Name)	106年度新竹縣立石光國民中學思源樓耐震補強工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	穀山技術顧問有限公司		
施工廠商 (Contractor)	廣峰營造有限公司		
施工期間 (Duration)	民國 107 年 7 月 2 日至 107 年 9 月 21 日 (DD/MM/YYYY-DD/MM/YYYY)		
工地負責人 (Site Supervisor)	李志敏	電話 (TEL)	03-3732575
	全民督工專線及網址	歡迎下載全民督工通報程式(Orcode)	
		0800-009-609	http://www.pcc.gov.tw
		Android	ios
	(Government Ethics Department)	03-5518101	
經費	1. 中央：	(千元) (Unit: NT\$1,000)	
	2. 地方：	3629.259 (千元) (Unit: NT\$1,000)	
事項	1. 歡迎下載使用全民督工APP通報程式。 2. 年(Yr) 月(M) 日(D): 3. 年(Yr) 月(M) 日(D):		

工程告示牌：(1)主辦機關未雙語化。(2) 施工期間未修正。(3)工地負責人電話請填寫手機號碼。

08/04/2019 09:20

說明	工程告示牌：(1)主辦機關未雙語化。(2) 施工期間未修正。(3)工地負責人電話請填寫手機號碼。
----	--



鋁門窗施工：(1)鋁門框之錨碇數，較為不足，請再檢視；另固定片直接固定在粉刷層上，不符規範要求。

08/04/2019 09:46

說明	鋁門窗施工：(1)鋁門框之錨碇數，較為不足，請再檢視；另固定片直接固定在粉刷層上，不符規範要求。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.08

工程名稱：新竹縣立石光國民中學思源樓耐震補強工程採購案

外牆鋁窗未依傳統工法施作塞水路；另請確實低壓灌注砂漿。

08/04/2019 09:43

說明

外牆鋁窗未依傳統工法施作塞水路；另請確實低壓灌注砂漿。

施工架施工：(1)鋼管拼接未以八字扣施作。(2)框架盡頭未設交叉桿。

08/04/2019 09:30

說明

施工架施工：(1)鋼管拼接未以八字扣施作。(2)框架盡頭未設交叉桿。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.08

工程名稱：新竹縣立石光國民中學思源樓耐震補強工程採購案



施工架施工：(1)鋼管拼接未以八字扣施作。(2)框架盡頭未設交叉桿。

08/04/2019 09:43

說明

施工架施工：(1)鋼管拼接未以八字扣施作。(2)框架盡頭未設交叉桿。



外牆鋁窗未依傳統工法施作塞水路；另請確實低壓灌注砂漿。

08/04/2019 09:47

說明

外牆鋁窗未依傳統工法施作塞水路；另請確實低壓灌注砂漿。