

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.11

工程名稱：新竹縣縣定古蹟關西分駐所第二期修復及再利用工程案



說明

玄關地坪磁磚，未妥善保護。



說明

土台固定螺栓，出芽數不足3圈、請再檢視。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.4.11

工程名稱 新竹縣縣定古蹟關西分駐所第二期修復及再利用工程案



木作工程：(1)
屋面板在屋脊處
之銜接面，密合
度不佳，請再檢
視。

11/04/2019 10:38

說明

木作工程：(1) 屋面板在屋脊處之銜接面，密合度不佳，請再檢視。



柱與水平樑銜接
點，以零料填塞，較
易脫落，請以鐵件補
強。

11/04/2019 10:49

說明

柱與水平樑銜接點，以零料填塞，較易脫落，請以鐵件補強。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.11

工程名稱：新竹縣縣定古蹟關西分駐所第二期修復及再利用工程案



說明

根太穿過木柱，減少木柱斷面積亦影響承載力，請再檢視。



說明

戶外地坪尚存留早期磁磚地面，具歷史價值及意義，建議加以保存或移地重鋪。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.11

工程名稱：新竹縣縣定古蹟關西分駐所第二期修復及再利用工程案



現場木料堆放皆應離地 10 公分以上為好,不建議直接放在地面上。

11/04/2019 11:04

說明

現場木料堆放皆應離地 10 公分以上為好, 不建議直接放在地面上。



木構件補強鐵件，請加以除鏽及防鏽處理。

11/04/2019 10:45

說明

木構件補強鐵件，請加以除鏽及防鏽處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.11

工程名稱：新竹縣縣定古蹟關西分駐所第二期修復及再利用工程案



說明

編竹夾泥牆試作之麻網太細，有影響握裹力之疑慮，請再檢討。



說明

木料經防腐後再裁切，請務必再塗刷防腐防蟲藥劑，以減少防腐破口。