

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.12

工程名稱：新竹縣二重國民小學北棟及東一棟校舍拆除重建工程



說明

(東一棟校舍)一樓頂版有多處滲漏水情形。



說明

(東一棟校舍)一樓頂版有多處滲漏水情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.12

工程名稱：新竹縣二重國民小學北棟及東一棟校舍拆除重建工程



說明

(北棟及東一棟校舍)二樓樓版有多處積水情形。



說明

(東一棟校舍)測量放樣不正確；隔間牆鋼筋保護層留設不妥當，鋼筋保護層留設過大或過小，部份鋼筋已有貼模情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.12

工程名稱：新竹縣二重國民小學北棟及東一棟校舍拆除重建工程



說明

(東一棟校舍)測量放樣不正確；隔間牆鋼筋保護層留設不妥當，鋼筋保護層留設過大或過小，部份鋼筋已有貼模情形。



說明

(東一棟校舍電梯間)給水排水管路顏色與污水管顏色(橘色)相同，此與建築技術規則建築設備篇建築設備篇第 29 條規定有所不符。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.12

工程名稱：新竹縣二重國民小學北棟及東一棟校舍拆除重建工程

新竹縣二重國民小學			
工程名稱 Project Name	新竹縣立二重國小北棟及東一棟校舍拆除重建工程		
監造單位 Construction Supervisor	郭書杰建築師事務所		
施工廠商 Contractor	統信營造有限公司		
施工期間 Duration	民國107年06月20日至108年12月22日 (20/06/2018-22/12/2019)		
工地主任 Site Manager	詹鎮吉	電話 TEL	0989-084191
品質管理 Quality Control Engineer		電話 TEL	0939-590205
勞工安全衛 Labor Safety Health Person		電話 TEL	0930-577765
專任工程 Contractor Professional Engineer		電話 TEL	0933373079
通報專線 Complaint & Suggestions	政風單位 Government Ethics Department	03-5518-1014	00-009-609 pcc.gov.tw

透視圖或平面位置圖
Perspective Drawing or Location Plan



 
重要公告事項(Notice)

1. 年(Yr) 月(M) 日(D):

2. 年(Yr) 月(M) 日(D):

3. 空污管制編號: J107J41014-1-3

12/04/2019 10:01



承攬廠商未確實於工程告示牌中登載經費來源、主辦機關全銜中英對照及其他資訊。

說明

承商未確實於工程告示牌中登載經費來源、主辦機關全銜中英對照及其他資訊。



說明

部份施工架未與穩定構造物妥實連結，部份施工架支撐於軟弱土層上或廢料模板上。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.12

工程名稱：新竹縣二重國民小學北棟及東一棟校舍拆除重建工程



說明

進場之鋼筋直接放置於地面(工地現場及 107.11.10 施工相片)，未確實架高保護及加蓋防雨布，另拆模後之模板任意堆放，材料保護不落實。




說明

(東一棟校舍)一樓頂版有多處滲漏水情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.12

工程名稱：新竹縣二重國民小學北棟及東一棟校舍拆除重建工程

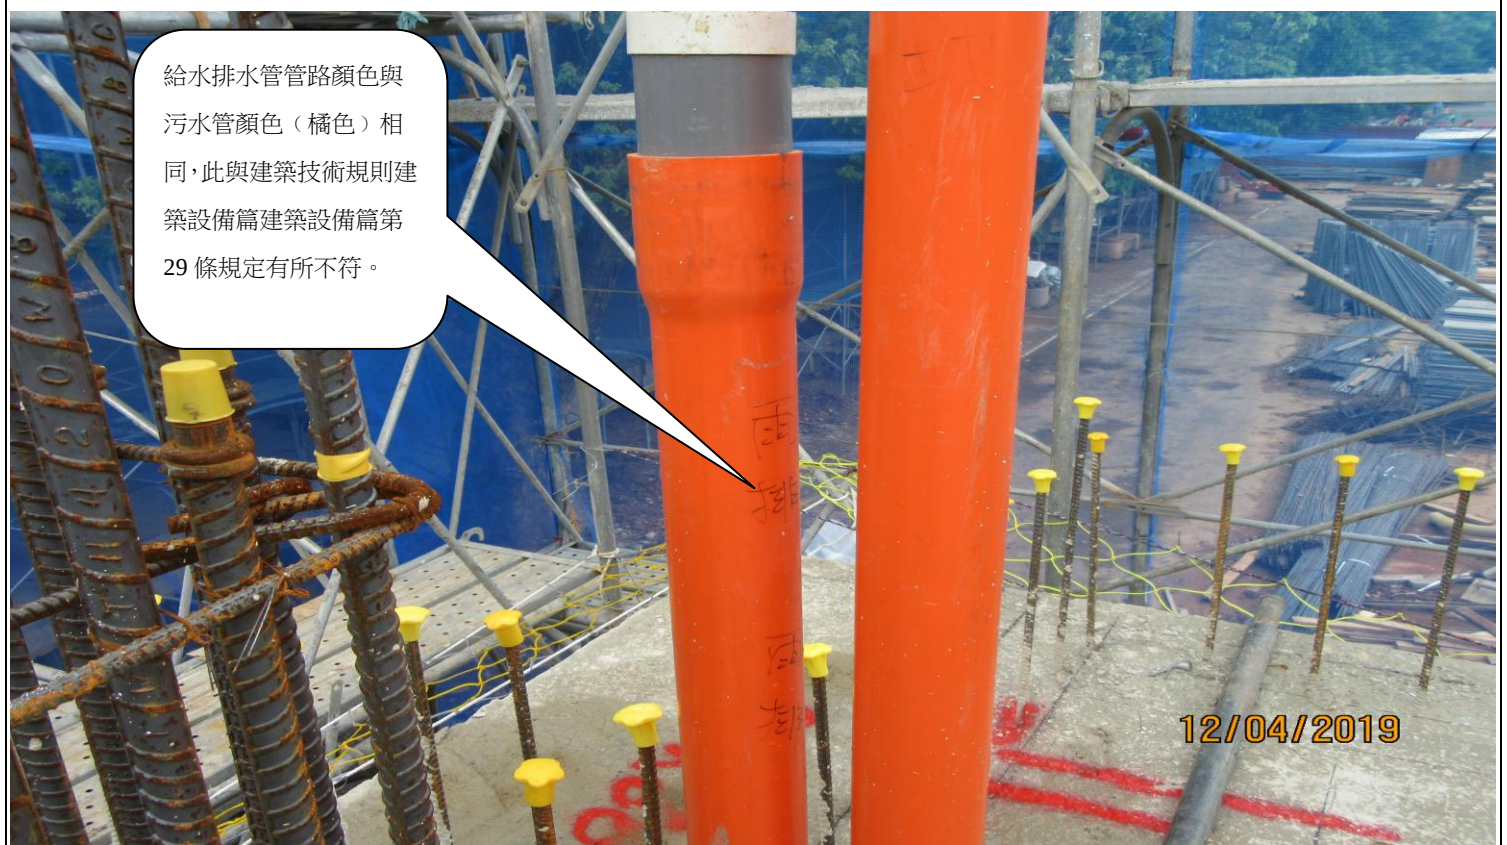

說明

給水排水管管路顏色與污水管顏色（橘色）相同，此與建築技術規則建築設備篇建築設備篇第 29 條規定有所不符。



說明

隔間牆鋼筋保護層留設不妥當，鋼筋保護層留設過大或過小，部份鋼筋已有貼模情形。