

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.22

工程名稱：新竹縣竹北市縣府周邊人行環境改善工程



說明

工地積水未處理，影響環境衛生，請即刻改善。



說明

L 型側溝坡度不順暢，有遇雨即積水問題，請加以研議改善方法。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.22

工程名稱：新竹縣竹北市縣府周邊人行環境改善工程



說明

場鑄路緣石未設導(倒)角，且有少許損傷情形，請改善。



說明

場鑄路緣石未設導(倒)角，且有少許損傷情形，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.22

工程名稱：新竹縣竹北市縣府周邊人行環境改善工程



重鋪 AC 路面含油量疑似不足有粒料分離情形發生，請改善。

22/04/2019 10:29

說明

重鋪 AC 路面含油量疑似不足有粒料分離情形發生，請改善。



依市區道路及附屬工程設計規範，如有行人庇護需求應採用屏障式緣石，其高度為 $15\text{cm} < H \leq 20\text{cm}$ ，

22/04/2019 10:41

說明

依市區道路及附屬工程設計規範，如有行人庇護需求應採用屏障式緣石，其高度為 $15\text{cm} < H \leq 20\text{cm}$ ，但本案為減少無障礙斜坡道長度而降低緣石高度為 10cm ，顯然與規範不符，應加以檢討改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.22

工程名稱：新竹縣竹北市縣府周邊人行環境改善工程



說明

各出入斜坡道應有定位磚且應與行穿線對齊，以利身障及弱勢族群之行走安全，故應全面檢討標線增設並應與既有之人行道相互銜接成可互通之人行友善空間。



說明

人行道鋪面之地磚有一塊破裂，請更換。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.22

工程名稱：新竹縣竹北市縣府周邊人行環境改善工程



說明

無障礙設施及路緣石收邊不整齊，請加強改善。



說明

無障礙設施及路緣石收邊不整齊，請加強改善。