

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.02

工程名稱：桃山村民都有道路改善工程



說明

沿線瀝青混凝土廢渣請再詳加檢視清除。



說明

瀝青混凝土路面 0+760 處右側邊緣處有破裂下陷請修平。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.02

工程名稱：桃山村民都有道路改善工程



說明

瀝青混凝土路面邊緣收邊不良，請沿線檢視改善。



說明

2·0+455 右側擋土牆端牆處旁與邊坡之收邊，請研討改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.02

工程名稱：桃山村民都有道路改善工程



說明

0K+819 標線繪製有殘跡 (標線有外凸), 請修平。



說明

瀝青混凝土路面 0+525 及 0+798 處有下陷凹痕(AC 路面有車轍), 請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.02

工程名稱：桃山村民都有道路改善工程



說明

0K+518 擋土牆 U 型排水溝有殘留之樹葉與垃圾未清除並影響到排水，請改善。



說明

0+360-0+460 處擋土牆無背填土，請研議回填改善，避免背側積水影響邊坡穩定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.02

工程名稱：桃山村民都有道路改善工程



說明

1·0+768 道路左側請研議加設交通警示設施，以增交通安全。



說明

0K+444，0K+805，0K+819 之 AC 區域表面粗糙不佳，請改善。