


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.16

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程

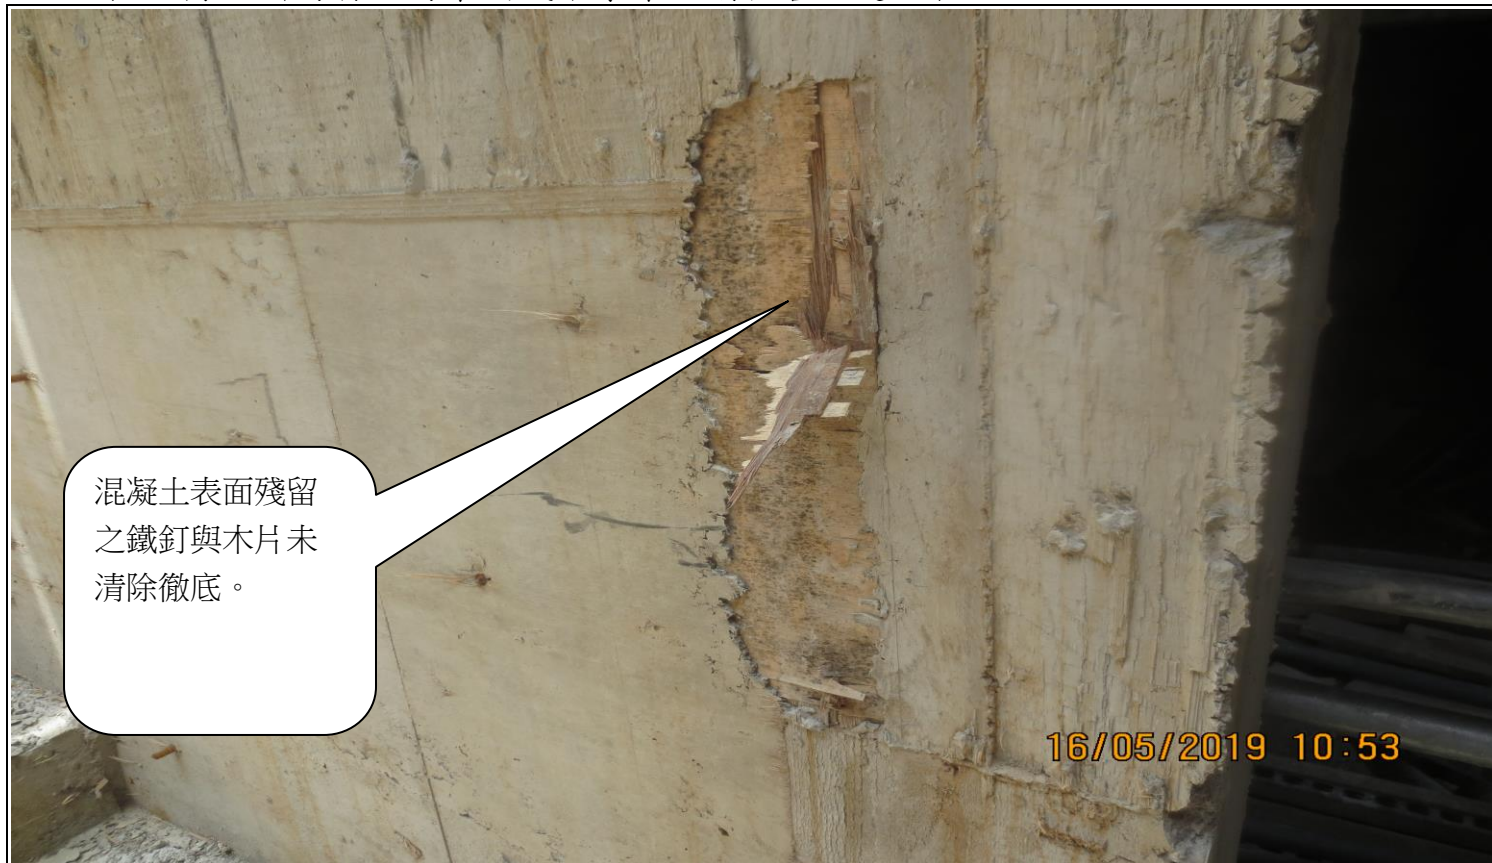

混凝土表面殘留
之鐵釘與木片未
清除徹底。

16/05/2019 10:53

說明

混凝土表面殘留之鐵釘與木片未清除徹底。



混凝土表面
殘留之鐵釘
與木片未清
除徹底。

16/05/2019 10:29

說明

混凝土表面殘留之鐵釘與木片未清除徹底。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.16

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程



說明

RC 柱之繫筋未正確勾住主筋，且部分箍筋與繫筋未綁紮或未綁札牢固。



說明

部分模板水平繫桿設置位置不當，過於貼近模板底部。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.16

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程



說明

部分樓層之混凝土主梁目視似無預拱，而部分梁身似有負拱度現象，應進行測量查驗。



說明

混凝土牆面接合縫不良，有蜂窩或冷縫情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.16

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程



部分構造物之混凝土澆置高度超過設計，致有打除修補現象。

16/05/2019 10:50

說明

部分構造物之混凝土澆置高度超過設計，致有打除修補現象。



16/05/2019 10:18

說明

筏基維修預留口之安全護網設置，不符合規定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.16

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程



說明

地下水位超過筏基之地下室，建議研議增設地下室內牆防水設施。




說明

未預埋穿樑(板)套管或設置牆面開口。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.16

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程

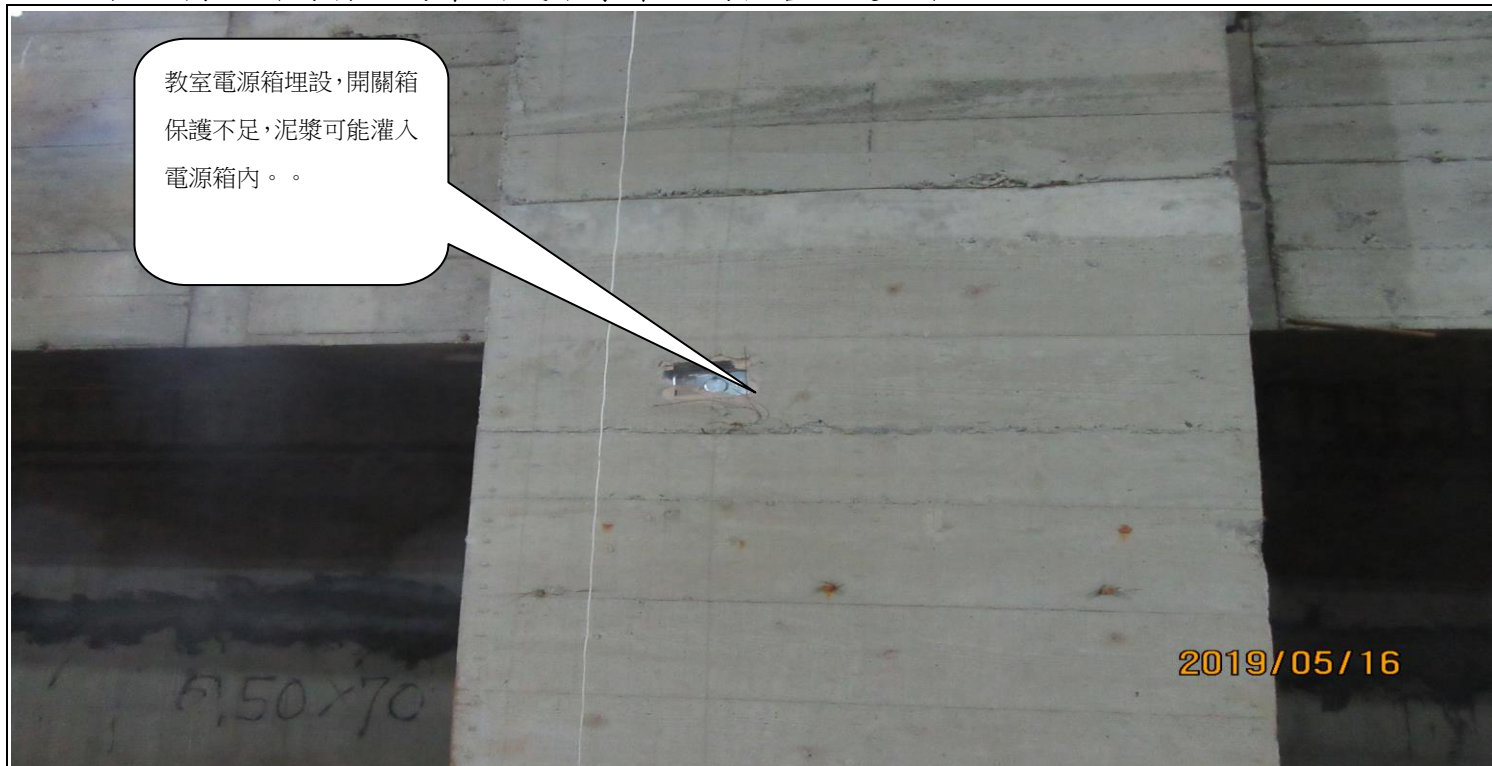

說明

教室電源箱埋設，開關箱保護不足，泥漿可能灌入電源箱內。



說明

接地系統 CPE 極排列不合規範。