

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.28

工程名稱：107 年度提升道路品質計畫-司馬庫斯聯絡道路 6K+000~16K+000 整體道路品質改善工程(第一期)



說明

16K+000m~16K+260m 處有混凝土塑性乾裂，務必將寬度大於 1mm 之裂縫打開，以無縮水泥用壓力灌澆修補。



說明

水泥鋪面伸縮縫少數混凝土邊角破損。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.28

工程名稱：107 年度提升道路品質計畫-司馬庫斯聯絡道路 6K+000~16K+000 整體道路品質改善工程(第一期)



說明

15K+900 舊有護欄邊與路面混凝土隔擋模板未拆除。



說明

15K+740 鋼筋廢料未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.28

工程名稱：107 年度提升道路品質計畫-司馬庫斯聯絡道路 6K+000~16K+000 整體道路品質改善工程(第一期)



說明

15K+730 紐澤西混凝土護欄有局部油漆掉漆，請改善。



說明

點鉚鋼絲網材料堆置，未妥善保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.28

工程名稱：107 年度提升道路品質計畫-司馬庫斯聯絡道路 6K+000~16K+000 整體道路品質改善工程(第一期)



說明

15K+273m 處路幅因路側懸崖內縮，又未設計護欄，是機車、汽車之陷阱，務必儘速防止墜落，以免通車之後，即產生事故。



說明

請工程主辦單位儘早召集工程協調會議檢討此路段，(6K~16K)多處應施作護欄而未施作之部份危險缺口，建議變更設計增設護欄。