

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.02

工程名稱：新竹縣縣定古蹟新埔潘屋修復工程案



說明

大門左右兩側之螃蟹眼，保護較為不足，請加強。



說明

龍邊橫屋：磚造出入口，磚面未妥善保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.02

工程名稱：新竹縣縣定古蹟新埔潘屋修復工程案

龍邊橫屋：上架
楹木之燕尾樁
接，未塗刷防腐
防蟲藥劑。



說明

龍邊橫屋：上架楹木之燕尾樁接，未塗刷防腐防蟲藥劑。

龍邊橫屋：置放在
土塼磚牆上之楹
木，部分未墊底，
請再全面檢視。



說明

龍邊橫屋：置放在土塼磚牆上之楹木，部分未墊底，請再全面檢視。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.02

工程名稱：新竹縣縣定古蹟新埔潘屋修復工程案



龍邊橫屋 RC 樑表面
畫線，為早期工法，
富歷史意義，建議部
分保留，以見證當代
工法。

說明

龍邊橫屋 RC 樑表面畫線，為早期工法，富歷史意義，建議部分保留，以見證當代工法。



屋面與垂脊銜街面之
防水工法，請繪製詳圖
後再據以施作。

說明

屋面與垂脊銜街面之防水工法，請繪製詳圖後再據以施作。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.02

工程名稱：新竹縣縣定古蹟新埔潘屋修復工程案



說明

現場原有之排水溝系統尚稱妥善，請隨時加以清理，以利雨水排放。



說明

原有土塊磚牆，如部分未交丁，粉刷時建議加鋪防裂網。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.02

工程名稱：新竹縣縣定古蹟新埔潘屋修復工程案



說明

鋼管底座支撐面，部分未平整。



說明

本工程電氣管線，部分埋設在土埆磚牆中，粉刷時請加鋪防裂網，以降低表面龜裂。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.02

工程名稱：新竹縣縣定古蹟新埔潘屋修復工程案



說明

已撥開裝修之牆體顯見雜物(如木條等)未清除完全。



說明

已撥開裝修之牆體顯見雜物(如木條等)未清除完全。