

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.26

工程名稱：峨眉鄉竹49線3K處道路復建工程



混凝土表面殘留雜物。(擋土牆表面發現有支撐模板螺絲及鐵絲殘留)

26/07/2019 09:47

說明

混凝土表面殘留雜物。(擋土牆表面發現有支撐模板螺絲及鐵絲殘留)



垃圾及廢棄物未清理。(工地現場擋土牆基腳有剪除之支撐模板螺絲及鐵絲殘留)

26/07/2019 09:57

說明

垃圾及廢棄物未清理。(工地現場擋土牆基腳有剪除之支撐模板螺絲及鐵絲殘留)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.26

工程名稱：峨眉鄉竹 49 線 3K 處道路復建工程



說明

紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範。(工地現場紐澤西護欄與路面銜街之洩水孔有石塊及模板未拆除阻塞)



說明

紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範。(工地現場紐澤西護欄與路面銜街之洩水孔有石塊及模板未拆除阻塞)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.26

工程名稱：峨眉鄉竹49線3K處道路復建工程



路面下方原有管線尚未銜接處理影響路面鋪設。

26/07/2019 09:49

說明

路面下方原有管線尚未銜接處理影響路面鋪設。



新竹縣峨眉鄉公所(Emei Township Administration Office, HCG)	
工程名稱 (Project Name)	峨眉鄉竹49縣3K處道路復建工程
監造單位 (Construction Supervisor)	和鑫工程顧問股份有限公司
施工廠商 (Contractor)	雙枝營造有限公司
施工期間 (Duration)	民國108年05月30日至108年07月28日 (DD/MM/YYYY-DD/MM/YYYY)
工地主任(負責人) (Site Manager)	李建洲 電話 (TEL) 093-580-0116
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot line and Internet address) 0800-080000 (http://www.hcg.gov.tw)
政風單位 (Government Ethics Department)	03-580-0116
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央: 260 (千元) (Unit: NT\$1,000) 2. 地方: (千元) (Unit: NT\$1,000)
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D): 108年7月28日 2. 年(Yr) 月(M) 日(D): 108年7月28日

工程告示牌內容未符合規定。(經費來源填寫錯誤，縣府補助款為地方款而非中央補助款)

26/07/2019 09:44

說明

工程告示牌內容未符合規定。(經費來源填寫錯誤，縣府補助款為地方款而非中央補助款)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.26

工程名稱：峨眉鄉竹 49 線 3K 處道路復建工程



說明	混凝土擋土牆及護欄澆置、搗實不佳有蜂窩產生。
----	------------------------



說明	模板塗黑色劣質油。(工地現場紐澤西護欄外側有發現黑色劣質油殘留)
----	----------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.26

工程名稱：峨眉鄉竹 49 線 3K 處道路復建工程



說明

工地現場路面刨除重鋪，依現場放樣施工刨除之路面，尚留有 0.6 公尺到 1.5 公尺不等寬之 AC 未刨除建議重新鋪設以利路面完整。



說明

工地現場新舊擋土牆銜接不平整，建議監造及施工廠商改善。