

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.19

工程名稱：新竹縣體育場跑道面層暨無障礙設施整修工程採購案



說明

內跑道排水溝旁瀝青混凝土底層，有局部跳料現象。



說明

跑道外側場鑄緣石混凝土面有乾縮裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.08.19**

工程名稱：新竹縣體育場跑道面層暨無障礙設施整修工程採購案



說明

跑道外側場鑄緣石混凝土面有乾縮裂縫。




說明

內跑道排水溝洩水槽阻塞，請清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.08.19**

工程名稱：新竹縣體育場跑道面層暨無障礙設施整修工程採購案

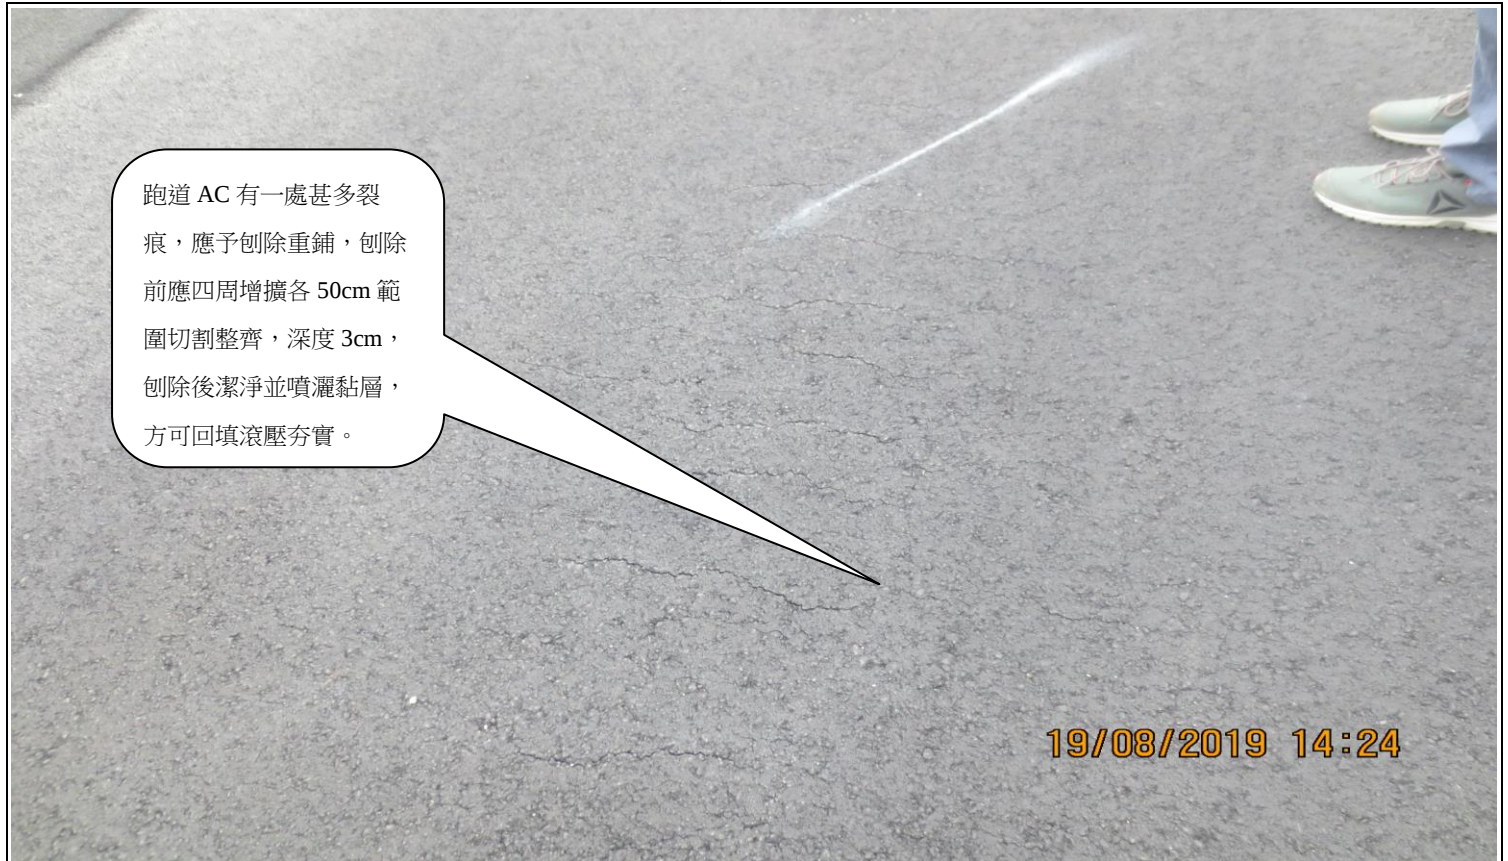

說明

跑道 AC 有一處甚多裂痕，應予刨除重鋪，刨除前應四周增擴各 50cm 範圍切割整齊，深度 3cm，刨除後潔淨並噴灑黏層，方可回填滾壓夯實。



說明

已磨平之 AC 跑道底層尚有數處局部坑洞應先填補整平後方可鋪貼合成橡膠

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.19

工程名稱：新竹縣體育場跑道面層暨無障礙設施整修工程採購案



說明

2 樓殘障廁所有一處落水頭無遮蓋。



說明

內跑道排水溝洩水槽阻塞，請清理。

