


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.26

工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程

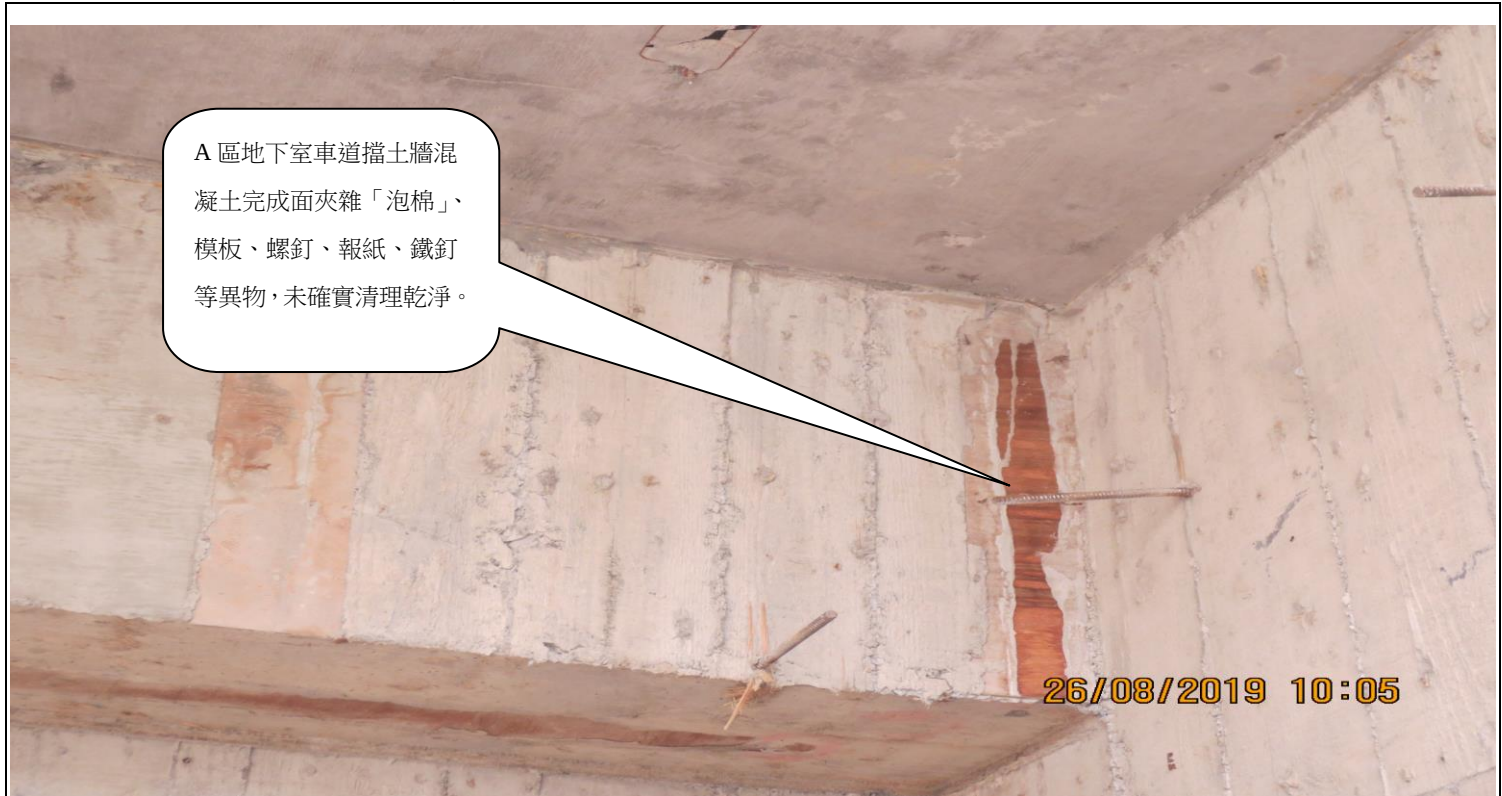

說明

A 區地下室車道擋土牆混凝土完成面夾雜「泡棉」、模板、螺釘、報紙、鐵釘等異物，未確實清理乾淨。




說明

A 區地下室車道擋土牆混凝土完成面夾雜「泡棉」、模板、螺釘、報紙、鐵釘等異物，未確實清理乾淨。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.26

工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程

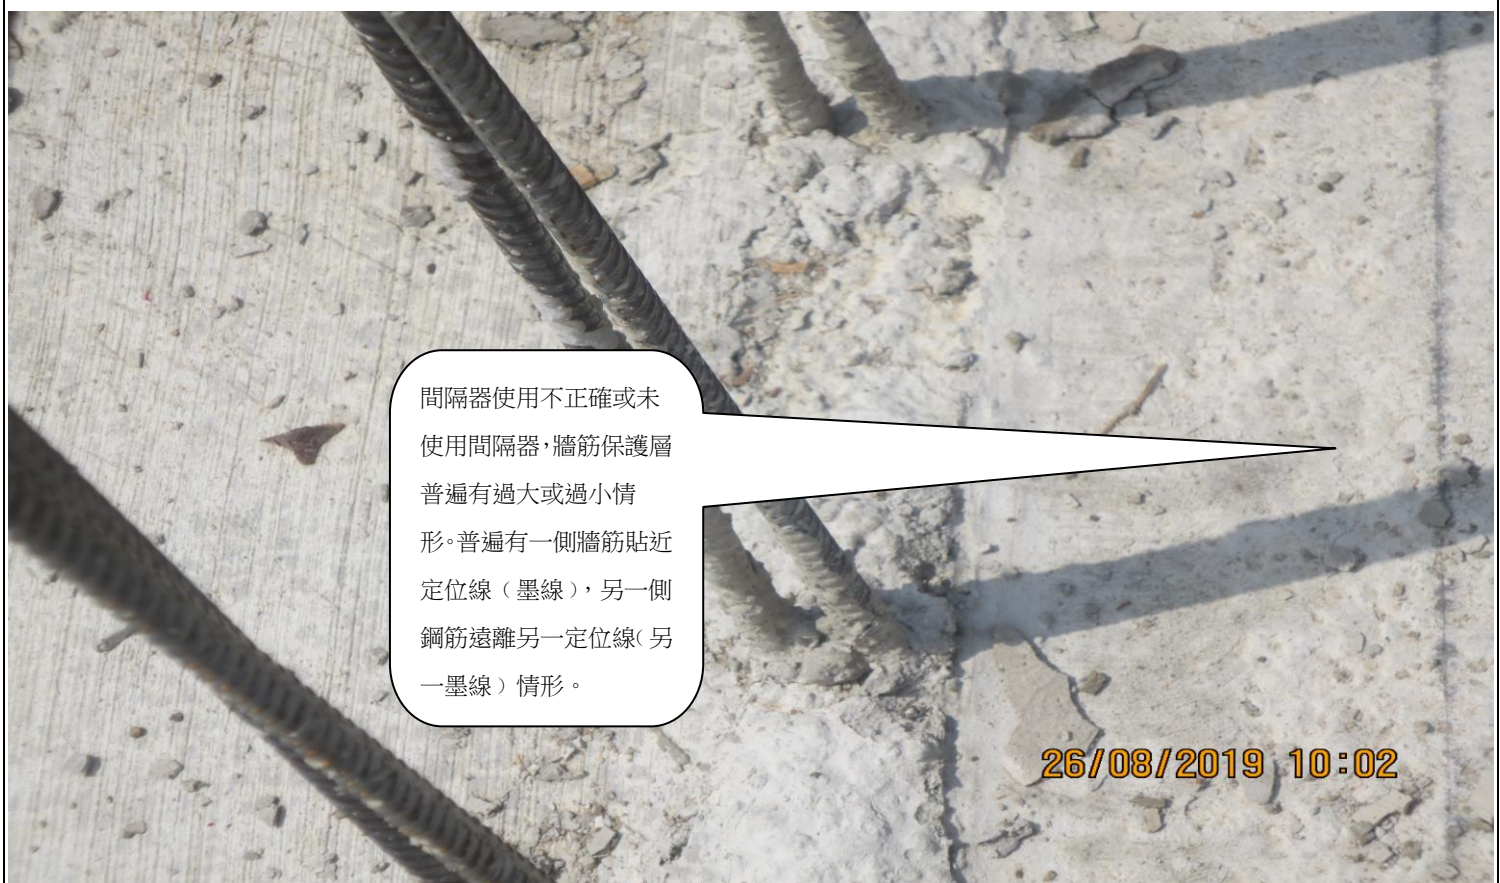

間隔器使用不正確或未使用間隔器，牆筋保護層普遍有過大或過小情形。普遍有一側牆筋貼近定位線（墨線），另一側鋼筋遠離另一定位線（另一墨線）情形。

26/08/2019 10:02

說明

大部份外牆及內牆鋼筋保護層控制不當；間隔器使用不正確或未使用間隔器，牆筋保護層普遍有過大或過小情形。普遍有一側牆筋貼近定位線（墨線），另一側鋼筋遠離另一定位線（另一墨線）情形。



間隔器使用不正確或未使用間隔器，牆筋保護層普遍有過大或過小情形。普遍有一側牆筋貼近定位線（墨線），另一側鋼筋遠離另一定位線（另一墨線）情形。

26/08/2019 10:02

說明

大部份外牆及內牆鋼筋保護層控制不當；間隔器使用不正確或未使用間隔器，牆筋保護層普遍有過大或過小情形。普遍有一側牆筋貼近定位線（墨線），另一側鋼筋遠離另一定位線（另一墨線）情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.26

工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程



說明

於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分（往地下室樓梯），未設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施，有安全疑慮。



說明

部份營建廢棄物（如澆置剩餘之混凝土、拆除之模板等）及待用之鋼筋未加清理或保護，仍隨意放置於工地現場內。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.26

工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程



說明

A 區地下室頂版有明顯滲漏水情形。



說明

A 區地下室頂版有明顯滲漏水情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.26

工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程



說明

部份施工中之結構物仍殘留鐵絲、鐵件、螺桿與模板等雜物未確實立即處理，並有鋼筋裸露情形發生。



說明

預留消防幫浦電源配管，管線材料不符。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.26

工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程



接地系統施作不合規範，未確保 E.P.C 間距。

說明

接地系統施作不合規範，未確保 E.P.C 間距。



部份施工中之結構物仍殘留鐵絲、鐵件、螺桿與模板等雜物未確實立即處理，並有鋼筋裸露情形發生。

說明

部份施工中之結構物仍殘留鐵絲、鐵件、螺桿與模板等雜物未確實立即處理，並有鋼筋裸露情形發生。