

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱	(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關	(未填)			查核日期	107 年 08 月 31 日
標案名稱	湖口鄉長富路一段 68 巷等八件道路改善工程			地點	新竹縣湖口鄉
標案 執行機關	新竹縣湖口鄉公所			專案管理 單位	
設計單位	國聖工程顧問有限 公司	監造單位	國聖工程顧問有限 公司	承包商	兆威營造有限公司
發包預算	3,928(千元)			契約金額	2,400(千元)
工程概要	1.路面刨除 5 公分，6586M2 2.鋪設黏層，9083M2 3.瀝青混凝土鋪設，454M3 4.熱拌塑膠反光標線，333M2				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 107 年 08 月 30 日止： 一、工程累計進度：預定 95.00%；實際 95.00%； 二、經費累計支用：預定 2,304 千元；實際 2,280 千元。 三、目前進行 1.刨除路面 5 公分。 2.鋪設黏層。 3.再生密級配瀝青混凝土鋪設。 4.熱拌塑膠反光標線劃設。				
查核 委員	外聘：陳興來、鄭書青 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	107 年 07 月 30 日至 107 年 08 月 31 日	
領隊及 工作人員	領隊：陳科長盈州 工作人員：新竹縣政府政風 處：葉科長冠伸張文華、廖梅 硃		查核分數 (等級)	80 分 (甲等)	
優點	一、施工品質： 整體道路鋪設之瀝青混凝土路面平整。 二、材料設備檢驗與管制： 尚符合契約規定。				
缺點	1.主辦機關： 施工中督導之紀錄頻率不足，僅督導一次，宜加強督導。(4.01.04) 2.監造單位： 未確實要求承攬廠商於工程開工前提送施工及品質計畫。(未依契約規定期限提送) (4.02.01.04) 3.監造單位： 未依契約規定落實填報監造報表。(主辦單位現場督導，無記載督導查核指示事項及缺				

	<p>失之概述) (4.02.03.08)</p> <p>4.承攬廠商：未依契約規定期限提送施工計畫，請檢討。(7/30 申報開工 8/4 才提送 8/14 核備) (4.03.01)</p> <p>5.承攬廠商：未依契約規定期限提送品質計畫。(7/30 申報開工 8/4 才提送 8/14 核備) (4.03.02)</p> <p>6.承攬廠商：施工日誌記載不完整。(主辦單位現場督導，無記載督導指示事項及缺失之概述) (4.03.03)</p> <p>7.瀝青鋪面壓實度不合規範。(中平路 0+120~0+140 北側及永安街 0+130 電桿周邊有發現，請改善) (5.07.02.12)</p> <p>8.永安街 0+116 左側車庫前排水及用地排水未注意坡度，請研議改善方法。(5.07.02.13)</p> <p>9.(1)永安街 0+151 左側有一小塊 AC 未刨除乾淨，請加以處理。(2)永安街 0+160 右側水錶遭鋪設掩蓋，未預留設供查錶，請即刻改善。(3)中平路上 AC 鋪設之剩餘料未清除。(5.07.02.99)</p> <p>10.工程告示牌內容未符合規定。(主辦機關無英文名稱及工程經費未填) (5.09.08)</p> <p>11.瀝青配比資料，應提供近期之實驗報告。(5.10.10.01)</p> <p>12.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(8/25 監造技師有督導缺失記載，施工人員未戴安全帽，相關施工相片亦發現，勞安自動檢查紀錄卻勾合格) (5.14.04)</p> <p>13.工區交維之警告設施不足。(工區現場無施工警示牌及相關設施) (5.14.07)</p> <p>缺點總計扣點數 0 點。</p>
<p>規 劃 設 計 問 題 及 建 議</p>	<p>建議：</p> <p>1.永安街工區，因現有巷道道路寬度係寬窄不同，請設計監造注意施工鋪設範圍是否有超越道路範圍，請主辦單位與監造單位注意避免有圖利特定住戶現象。</p>
<p>品 質 指 標</p>	<p>環境：81 分；安全：75 分；強度：80 分；美觀：81 分；功能：81 分。</p>
<p>其 他 建 議</p>	<p>無</p>
<p>扣 點 統 計</p>	<p>廠商總計扣點數 0 點。</p>
<p>檢</p>	<p>(未填)</p>

驗
拆
驗