

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.03.23

工程名稱： 芎林分隊新建工程



說明

室外回填土壤，部分摻有磚塊、混凝土塊...等雜物，請加以清理。

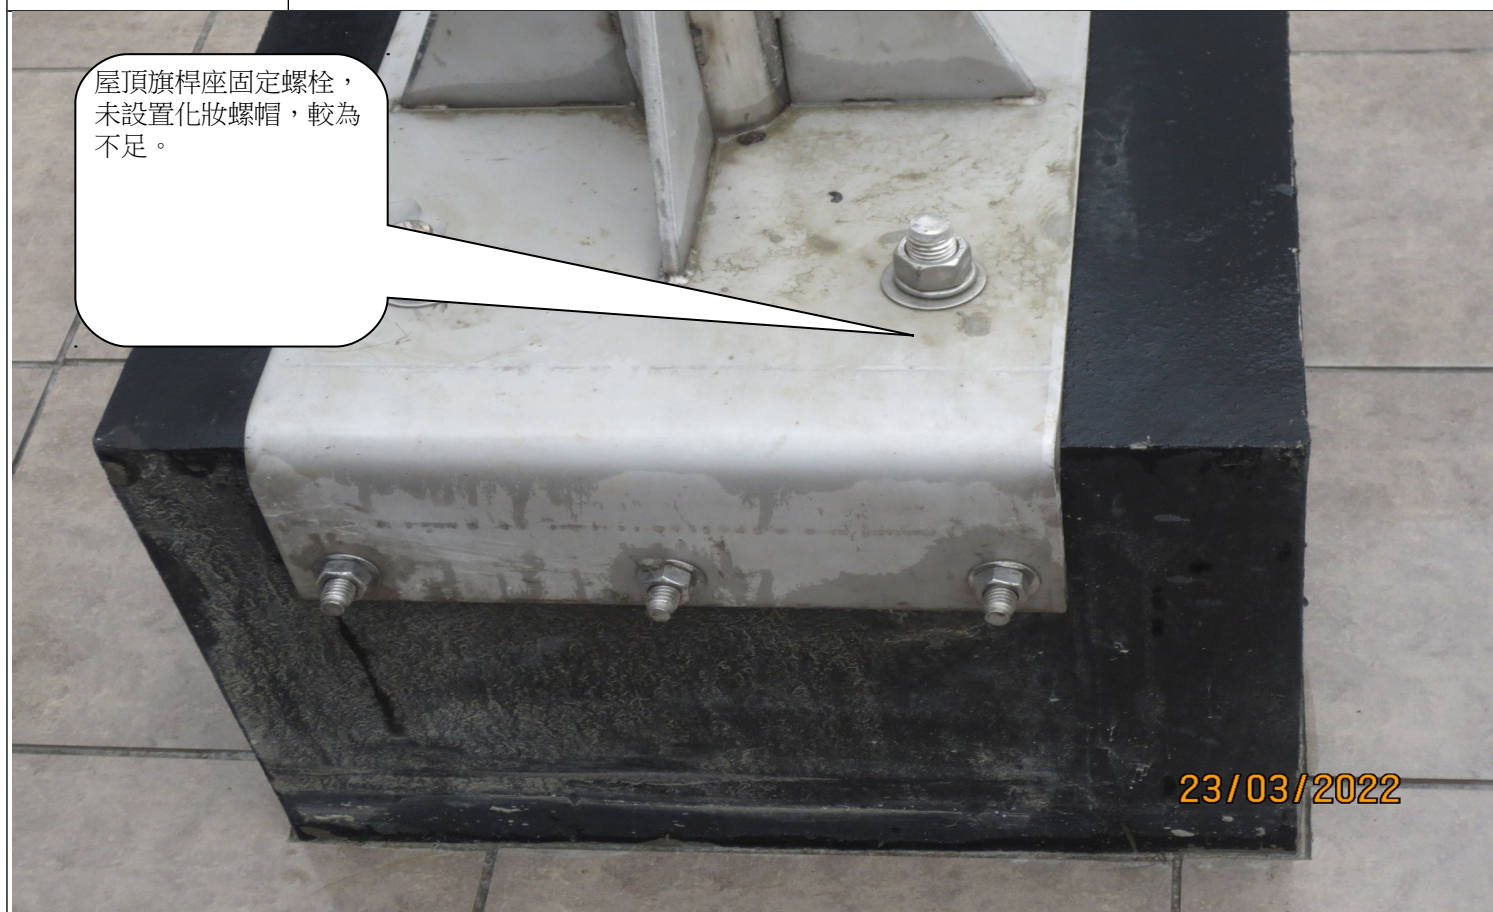

說明	屋頂旗桿座固定螺栓，未設置化妝螺帽，較為不足。
----	-------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.23

工程名稱：芎林分隊新建工程



說明	
----	--




說明	天花板之鐵線吊筋，部分未纏繞三圈，請再檢視；另燈具、消防喇叭處，亦請檢視是否有加強吊筋。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.03.23

工程名稱：芎林分隊新建工程

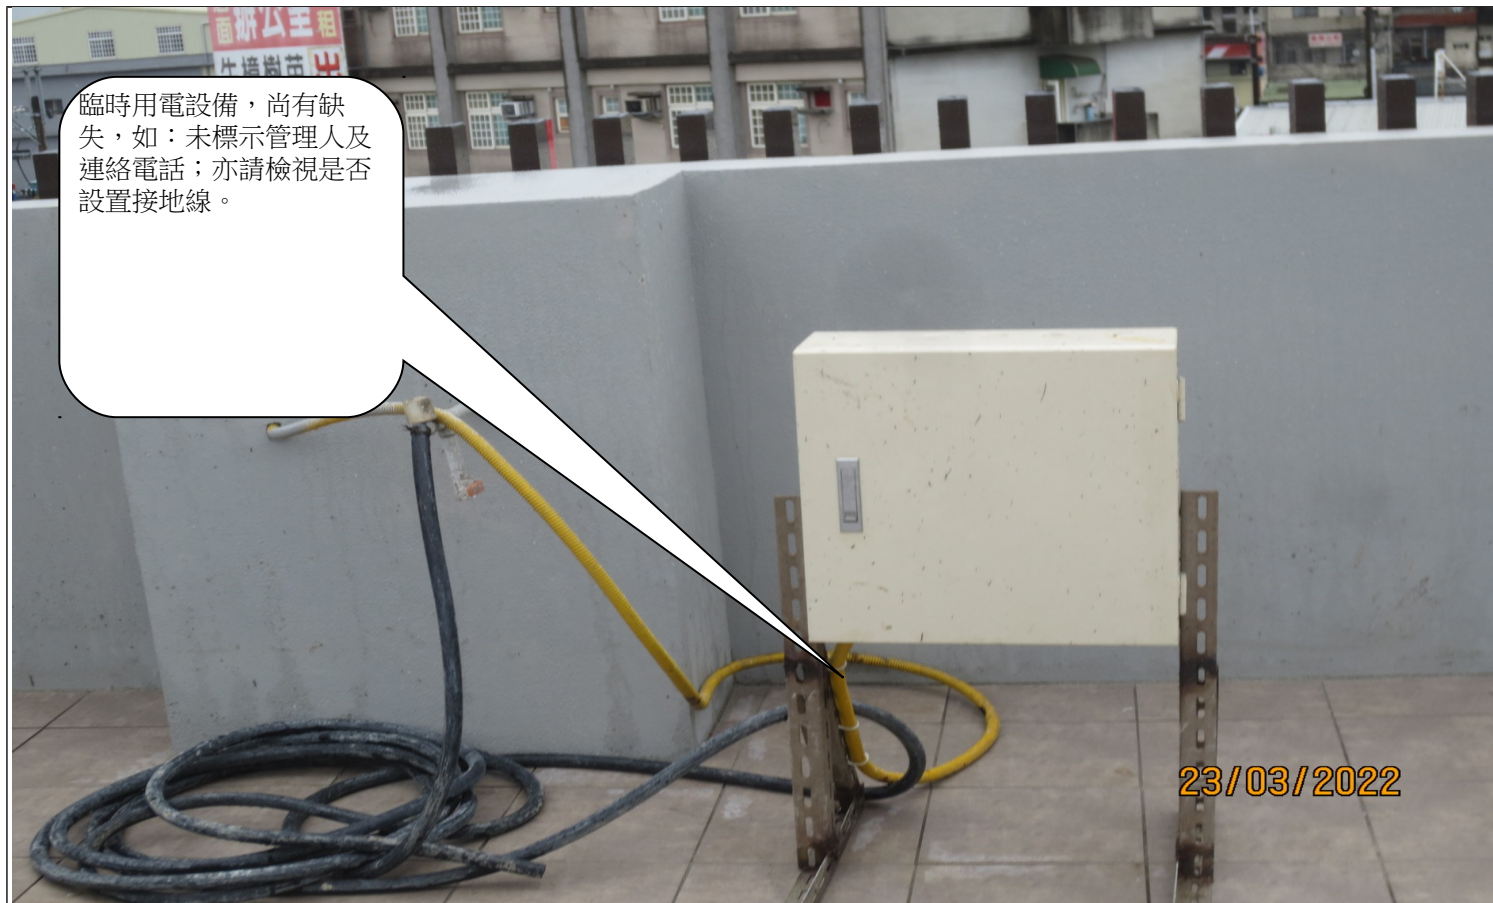

說明

臨時用電設備，尚有缺失，如：未標示管理人及連絡電話；亦請檢視是否設置接地線。

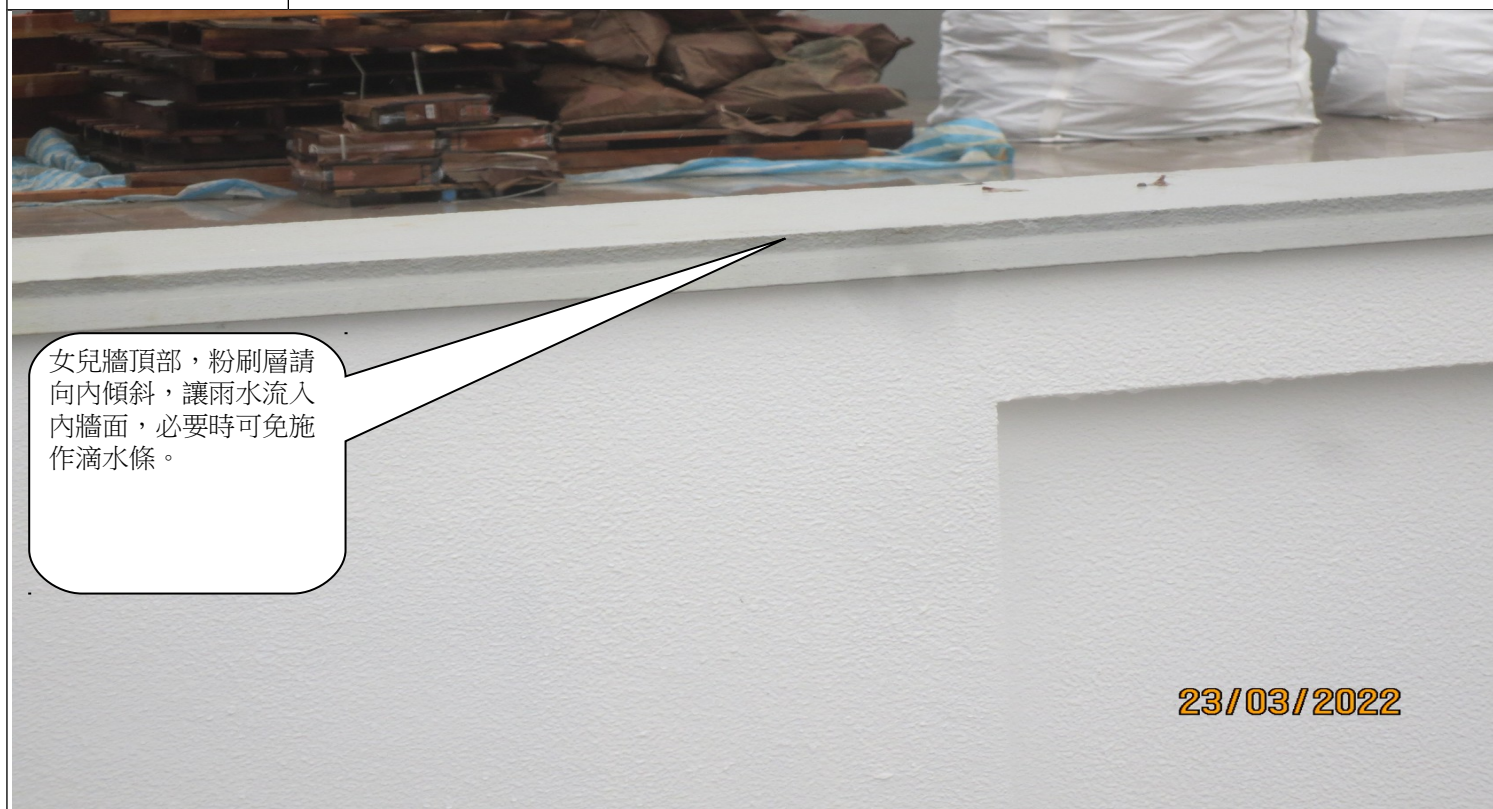

說明

女兒牆頂部，粉刷層請向內傾斜，讓雨水流入內牆面，必要時可免施作滴水條。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.23



屋頂層之外開門，未設置門檻，暴雨時雨水會流入梯間，請研商處理方式。(

23/03/2022

說明

屋頂層之外開門，未設置門檻，暴雨時雨水會流入梯間，請研商處理方式。



管線標示，文字建議採用中文標式。

說明

管線標示，文字建議採用中文標式。


拍攝日期：111.03.23

工程名稱： 芎林分隊新建工程



說明

電氣設備設置位置不當，限縮操作及維護空間。

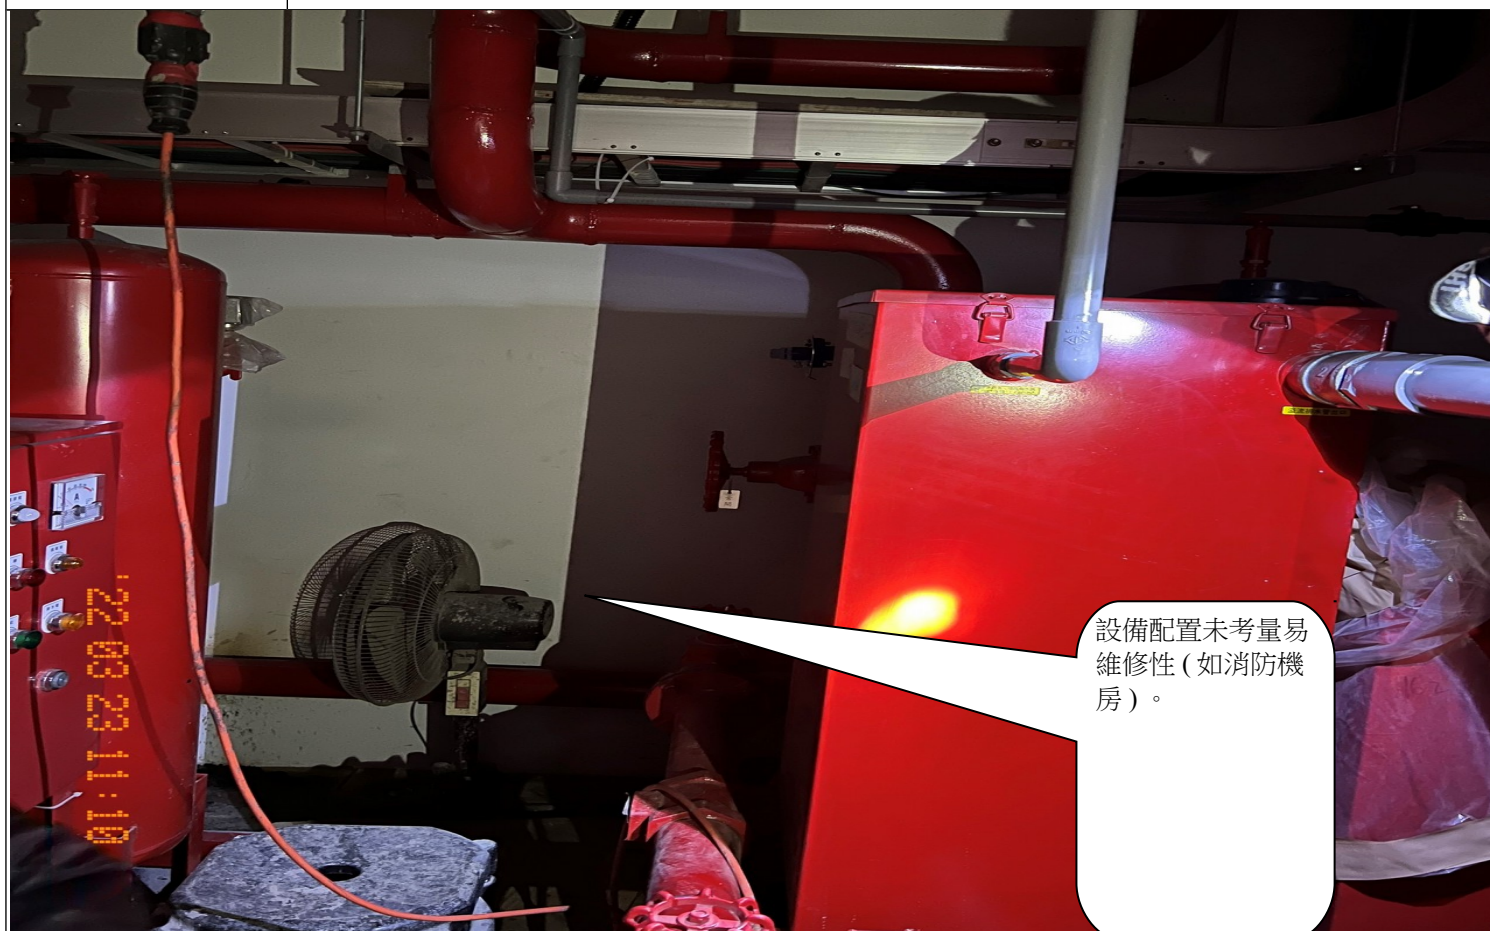

說明

設備配置未考量易維修性(如消防機房)。