

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.03.23

工程名稱：芎林分隊新建工程



說明

室外回填土壤，部分摻有磚塊、混凝土塊...等雜物，請加以清理。

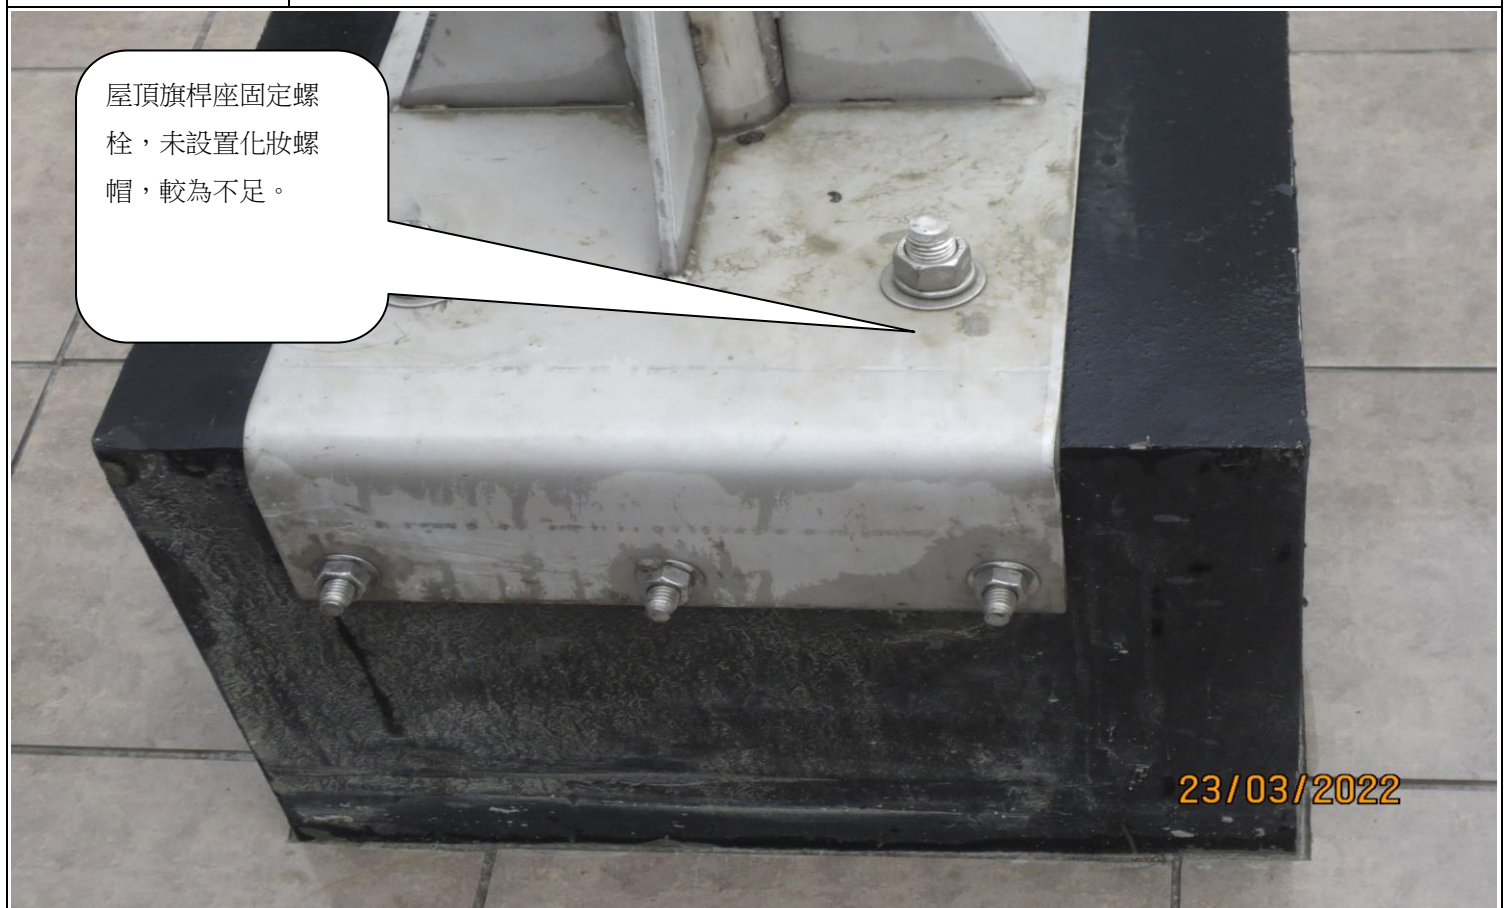

說明

屋頂旗桿座固定螺栓，未設置化妝螺帽，較為不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.23

工程名稱：芎林分隊新建工程



說明




說明

天花板之鐵線吊筋，部分未纏繞三圈，請再檢視；另燈具、消防喇叭處，亦請檢視是否有加強吊筋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.23

工程名稱：芎林分隊新建工程

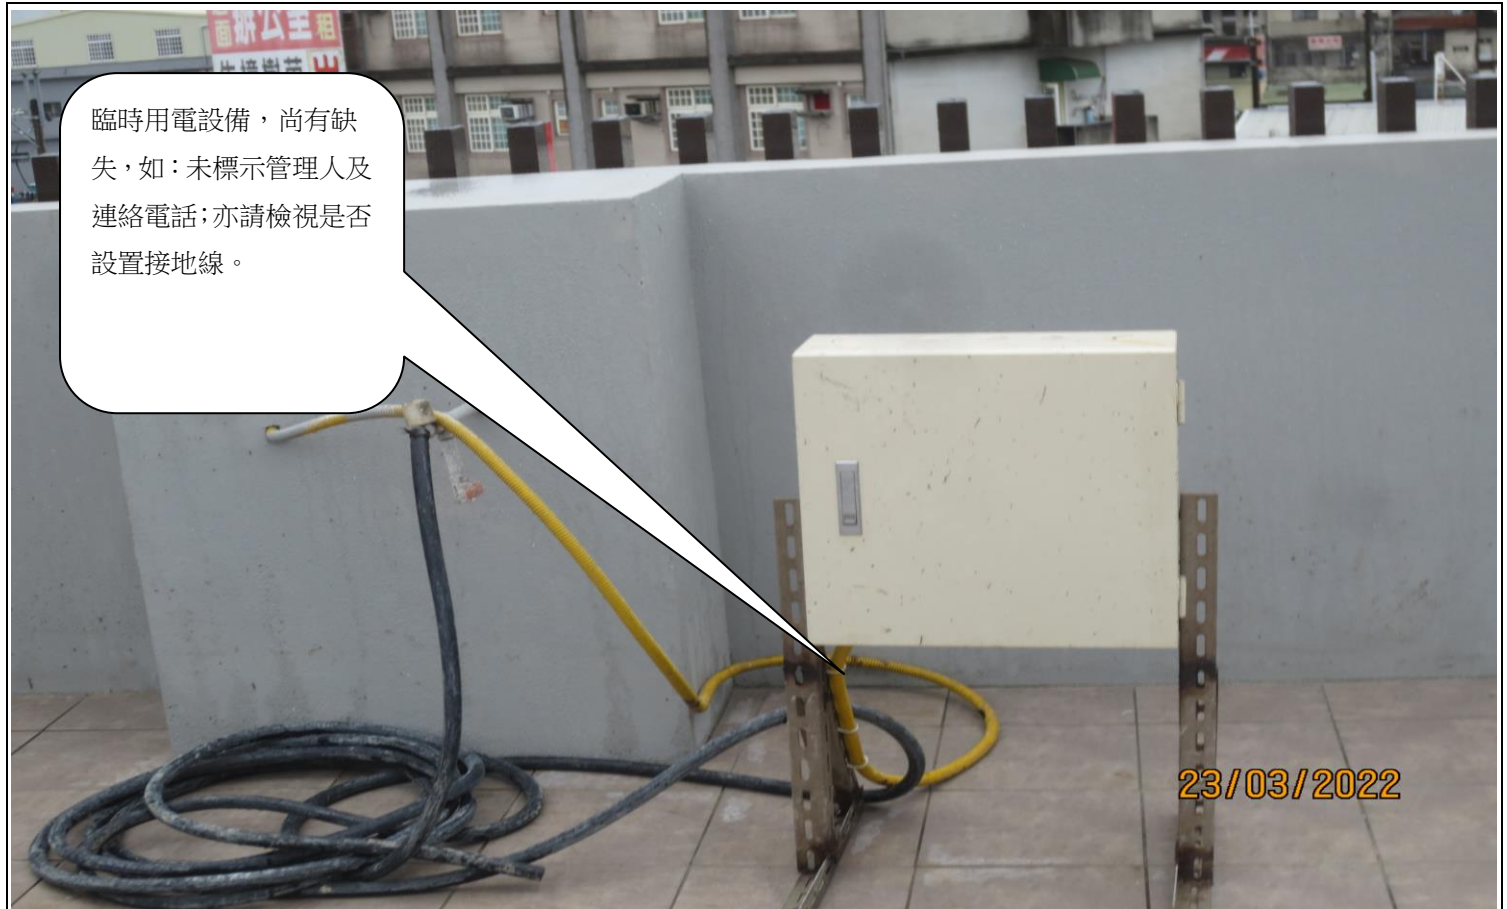

說明

臨時用電設備，尚有缺失，如：未標示管理人及連絡電話；亦請檢視是否設置接地線。



說明

女兒牆頂部，粉刷層請向內傾斜，讓雨水流入內牆面，必要時可免施作滴水條。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.23

工程名稱：芎林分隊新建工程



說明

屋頂層之外開門，未設置門檻，暴雨時雨水會流入梯間，請研商處理方式。



說明

管線標示，文字建議採用中文標式。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.23

工程名稱：芎林分隊新建工程



說明

電氣設備設置位置不當，限縮操作及維護空間。



說明

設備配置未考量易維修性(如消防機房)。