

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.03

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程



矽酸鈣板輕隔間
牆:(1)開口頂部板
材，部分未採用「菜
刀柄」施作，地震時
容易產生龜裂。

03/05/2022

說明

矽酸鈣板輕隔間牆:(1)開口頂部板材，部分未採用「菜刀柄」施作，地震時容易產生龜裂。



矽酸鈣板輕隔間
牆:(1)開口頂部板
材，部分未採用「菜
刀柄」施作，地震
時容易產生龜裂。

03/05/2022

說明

矽酸鈣板輕隔間牆:(1)開口頂部板材，部分未採用「菜刀柄」施作，地震時容易產生龜裂。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.05.03

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程



說明

板材與 RC 牆或柱銜接處，請加鋪防裂網，以降低產生龜裂。

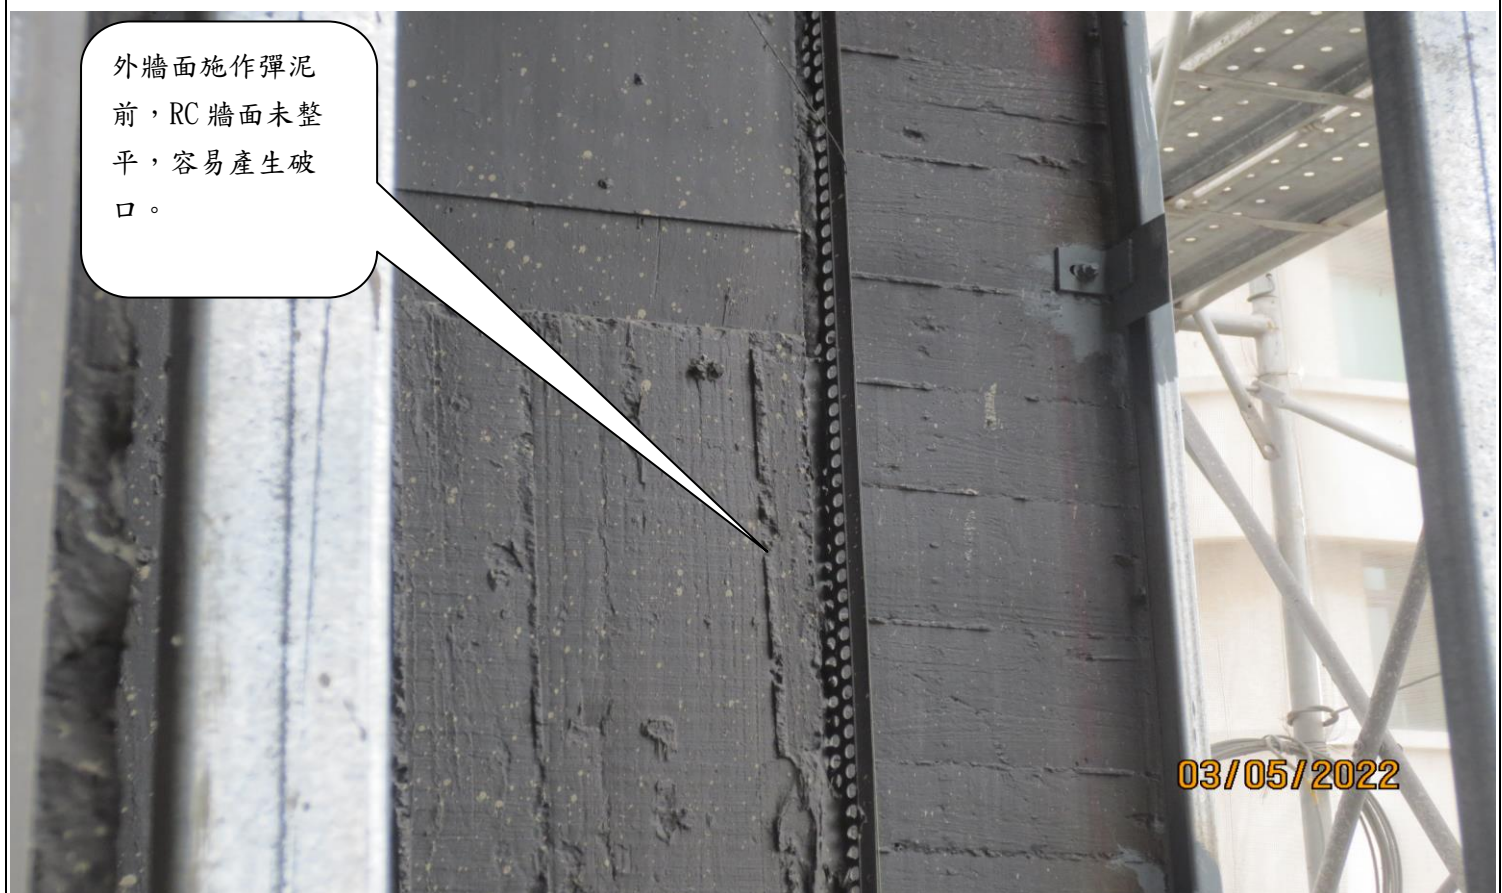

說明

外牆面施作彈泥前，RC 牆面未整平，容易產生破口。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.03

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程



說明

半戶外樓梯，未設置排水設施，易導致雨水漫流，請再檢視並規畫適當之排水方式。



說明

框架盡頭，部分未設交叉桿；框架內側亦同。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.03

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程



說明

鋼管拼接雖以八字扣施作，但底層施工架拼接點至少二處。



說明

電纜架配線不合規範，電線只有一層絕，不可放置在電纜架上面。CD 管只能埋在混凝土內，不可露明施工。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.03

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程



說明

電氣管路與會振動消防設備之間未使用軟管連接



說明

全熱交換器進排氣口太靠近，進氣排氣易造成短循環，影響換氣效果。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.03

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程



1F 廚房未設排氣機及電源、廁所無通風口，未設排氣。幼兒水龍頭未設熱水。

2022/05/03 11:41

說明

1F 廚房未設排氣機及電源、廁所無通風口，未設排氣。幼兒水龍頭未設熱水。



空調冷凝水排水管洩水坡度不足、未試壓完成就施作保溫、固定間距太大或固定在消防管路固定架上。消防栓箱排水口預留不良，漏水時易積水

2022/05/03 11:37

說明

空調冷凝水排水管洩水坡度不足、未試壓完成就施作保溫、固定間距太大或固定在消防管路固定架上。消防栓箱排水口預留不良，漏水時易積水

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.03

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程



說明

控制盤門上之選擇開關在一般人員可碰觸之處所要附鎖，以維安全。



說明

分電箱開孔，拉線未防護，易割傷導線。