


新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.05.05

工程名稱：寶山鄉寶新路二段旁野溪復建工程

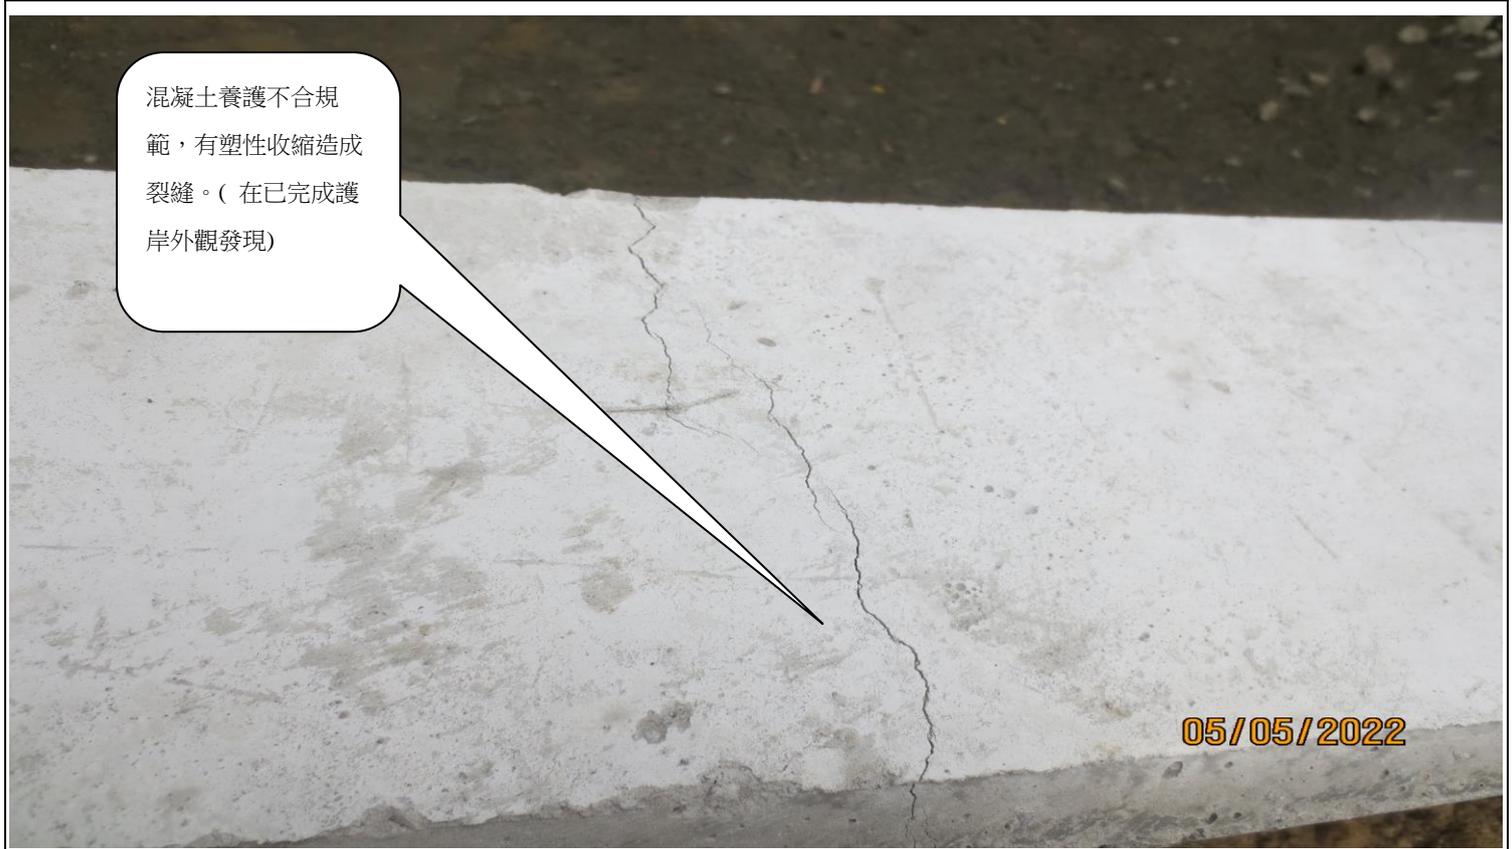

說明

混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。(在已完成護岸外觀發現)

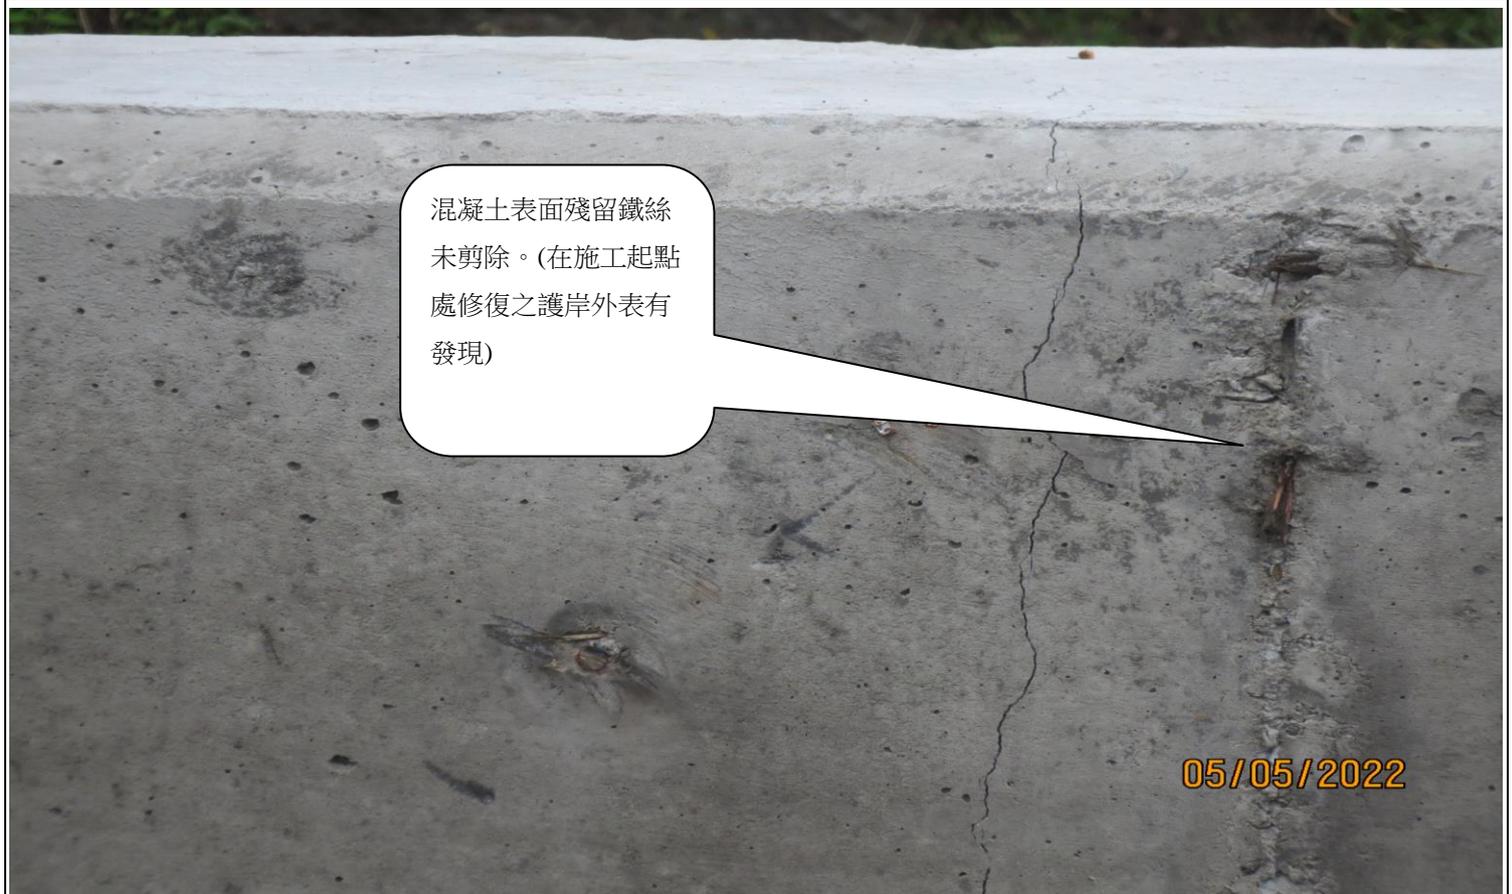


說明

混凝土表面殘留鐵絲未剪除。(在施工起點處修復之護岸外表有發現)

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.05.05

工程名稱：寶山鄉寶新路二段旁野溪復建工程

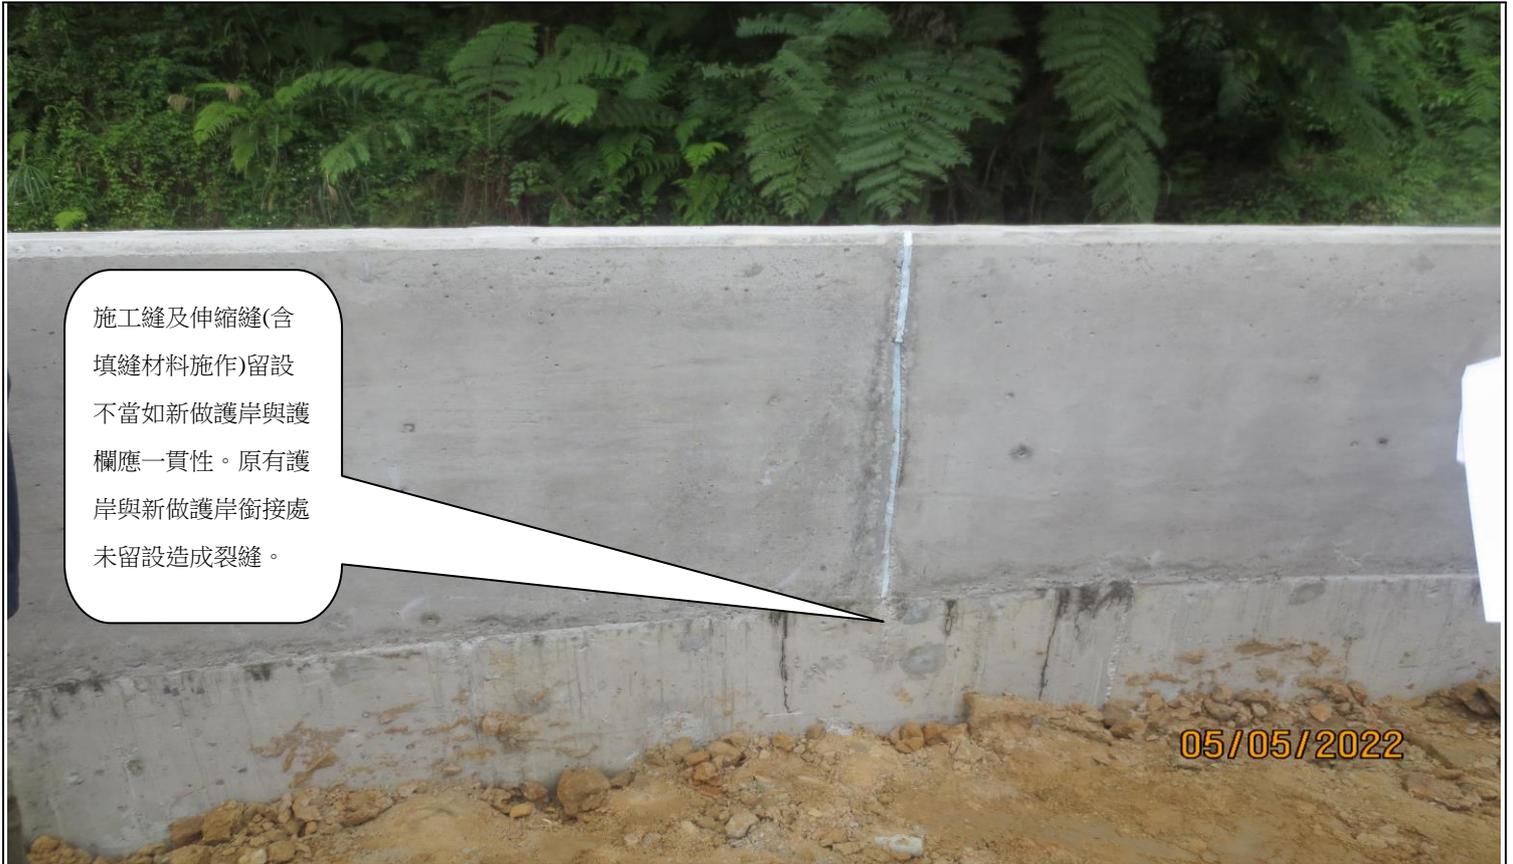

說明

施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當如新做護岸與護欄應一貫性。原有護岸與新做護岸銜接處未留設造成裂縫。

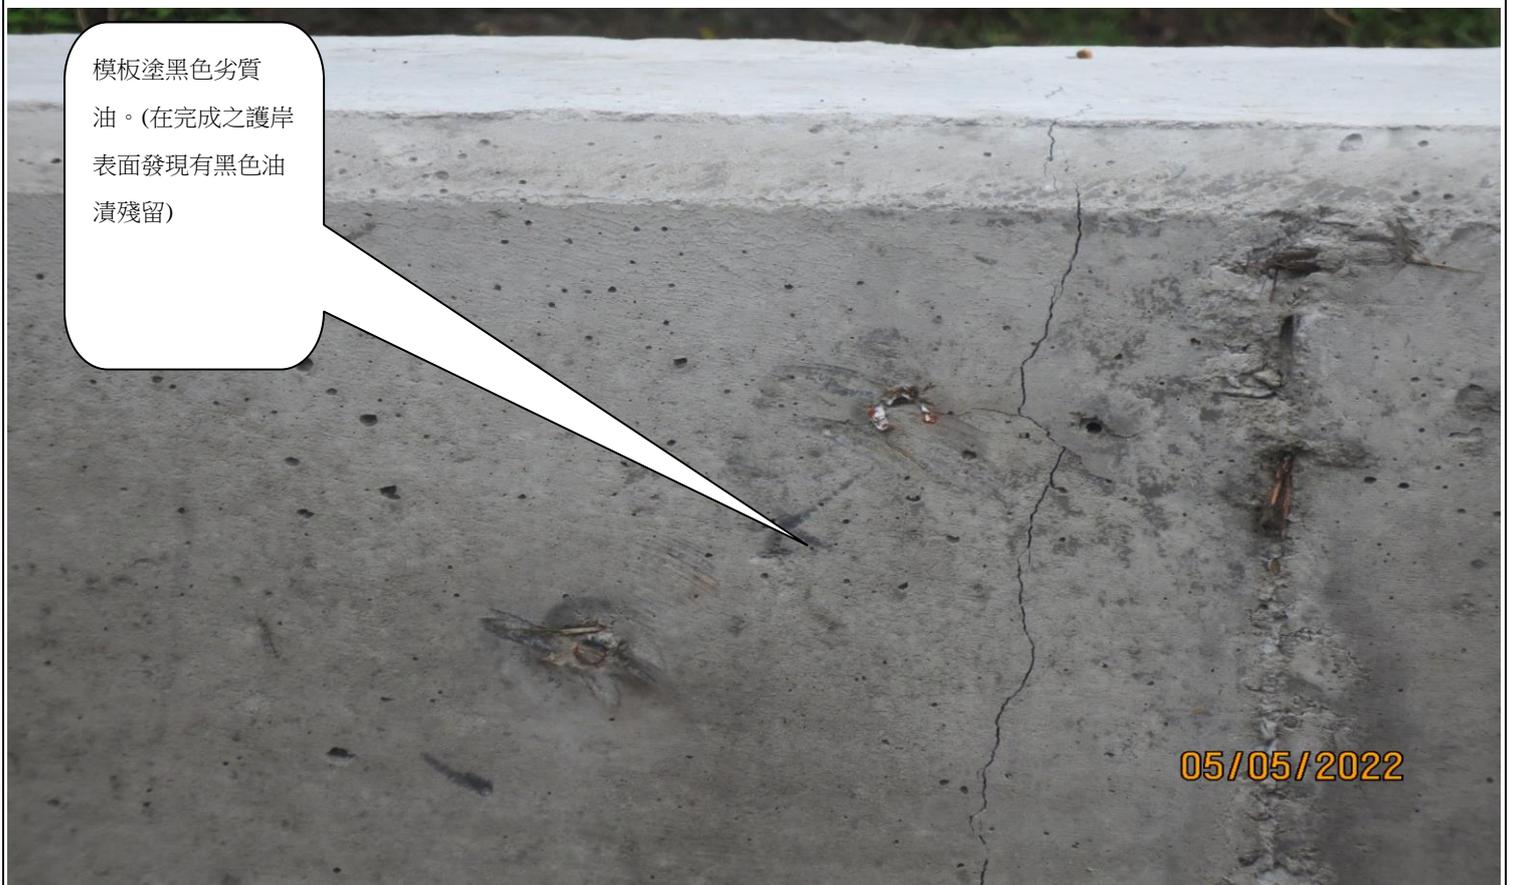

說明

模板塗黑色劣質油。(在完成之護岸表面發現有黑色油漬殘留)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.05

工程名稱：寶山鄉寶新路二段旁野溪復建工程



說明

護岸背面回填區回填料含樹枝或樹根有機物、木材或其他雜物未清理乾淨。



說明

混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(護岸外觀因施工縫施作不當，造成不平整之外觀)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.05

工程名稱：寶山鄉寶新路二段旁野溪復建工程




0K+040 發現舊有護岸有一道約 2 公分裂縫，建議主辦單位召集監造與施工廠商研議修復

05/05/2022

說明

0K+040 發現舊有護岸有一道約 2 公分裂縫，建議主辦單位召集監造與施工廠商研議修復

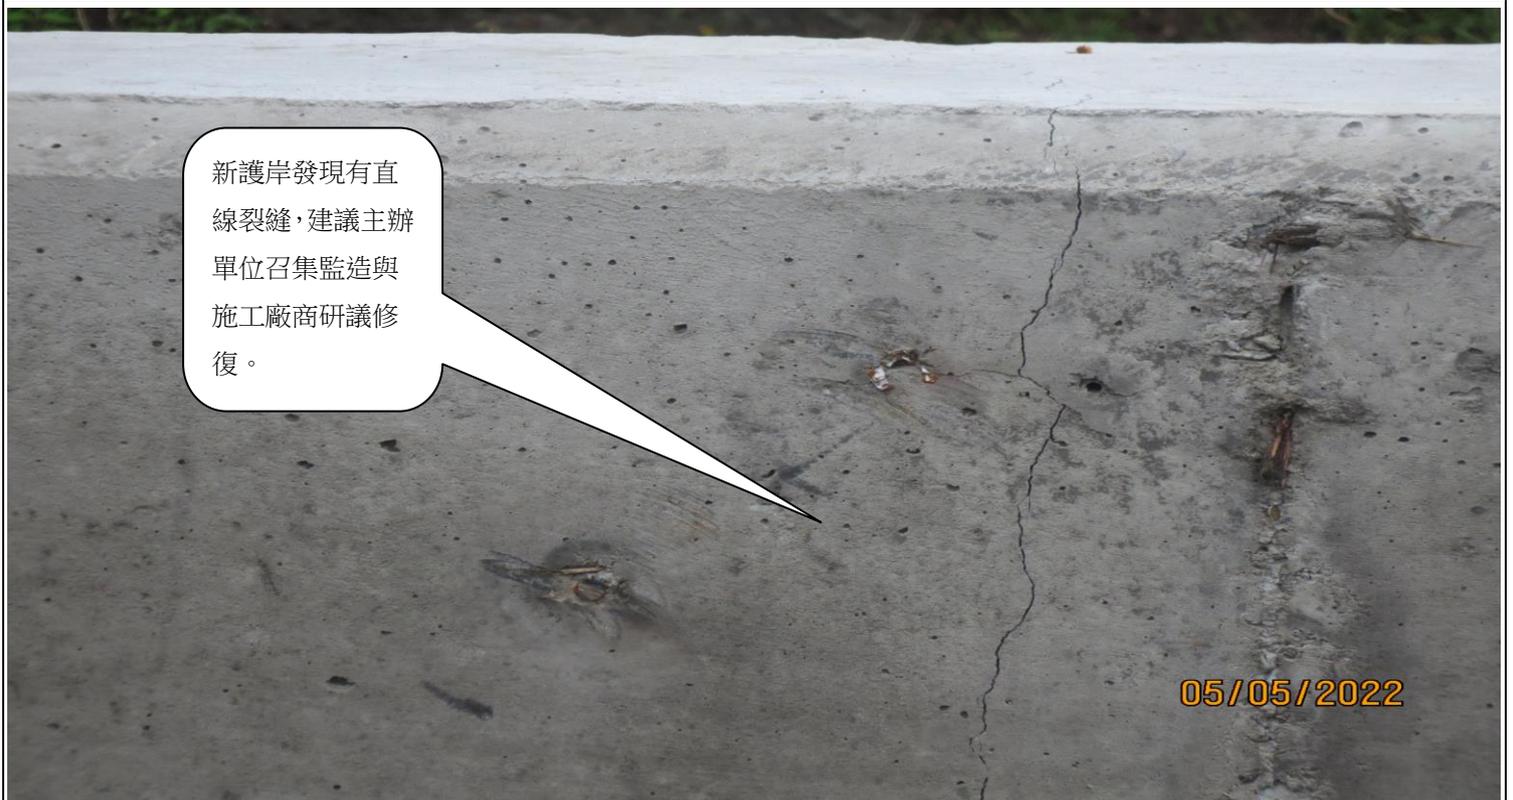

新護岸發現有直線裂縫，建議主辦單位召集監造與施工廠商研議修復。

05/05/2022

說明

新護岸發現有直線裂縫，建議主辦單位召集監造與施工廠商研議修復。