


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.11

工程名稱：新埔分局廳舍新建工程

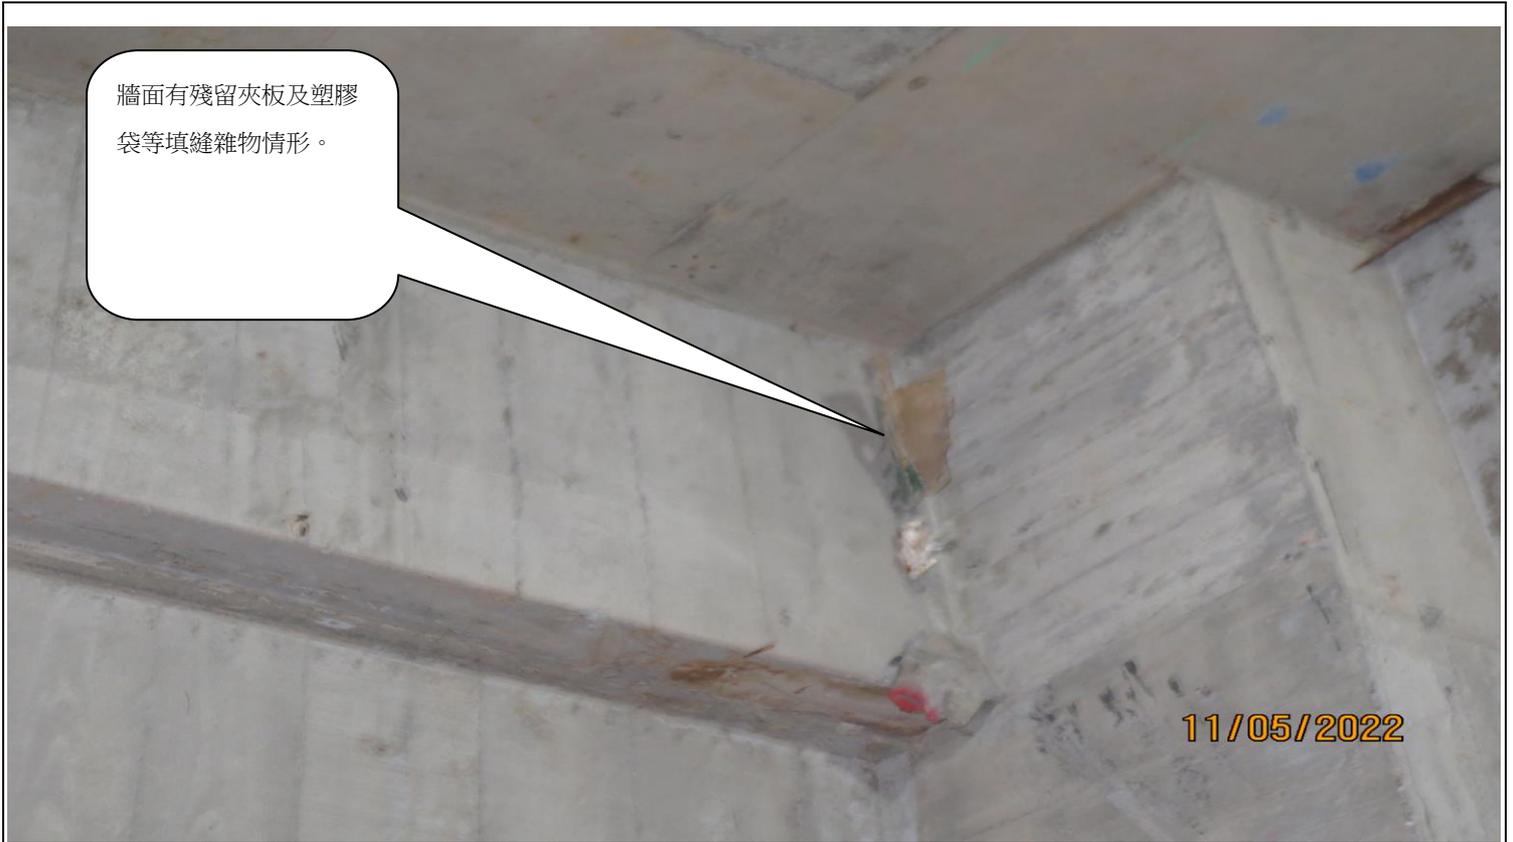

牆面有殘留夾板及塑膠袋等填縫雜物情形。

11/05/2022

說明

牆面有殘留夾板及塑膠袋等填縫雜物情形。



通往地下室樓梯側牆之混凝土有爆模情形。

11/05/2022

說明

通往地下室樓梯側牆之混凝土有爆模情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.11

工程名稱：新埔分局廳舍新建工程



部分樓版之模板補縫材料不符合品質需求，致拆模後發生底部不平整且混凝土色澤不良情形。

11/05/2022

說明

部分樓版之模板補縫材料不符合品質需求，致拆模後發生底部不平整且混凝土色澤不良情形。



模板內殘留雜物(如廢手套、塑膠袋)未清理。

11/05/2022

說明

模板內殘留雜物(如廢手套、塑膠袋)未清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.11

工程名稱：新埔分局廳舍新建工程



說明

管路出口以硬質管帽保護，不可裸空或以膠帶纏繞封口。




說明

臨時電採一般 PVC 電線，未適當防護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.11

工程名稱：新埔分局廳舍新建工程

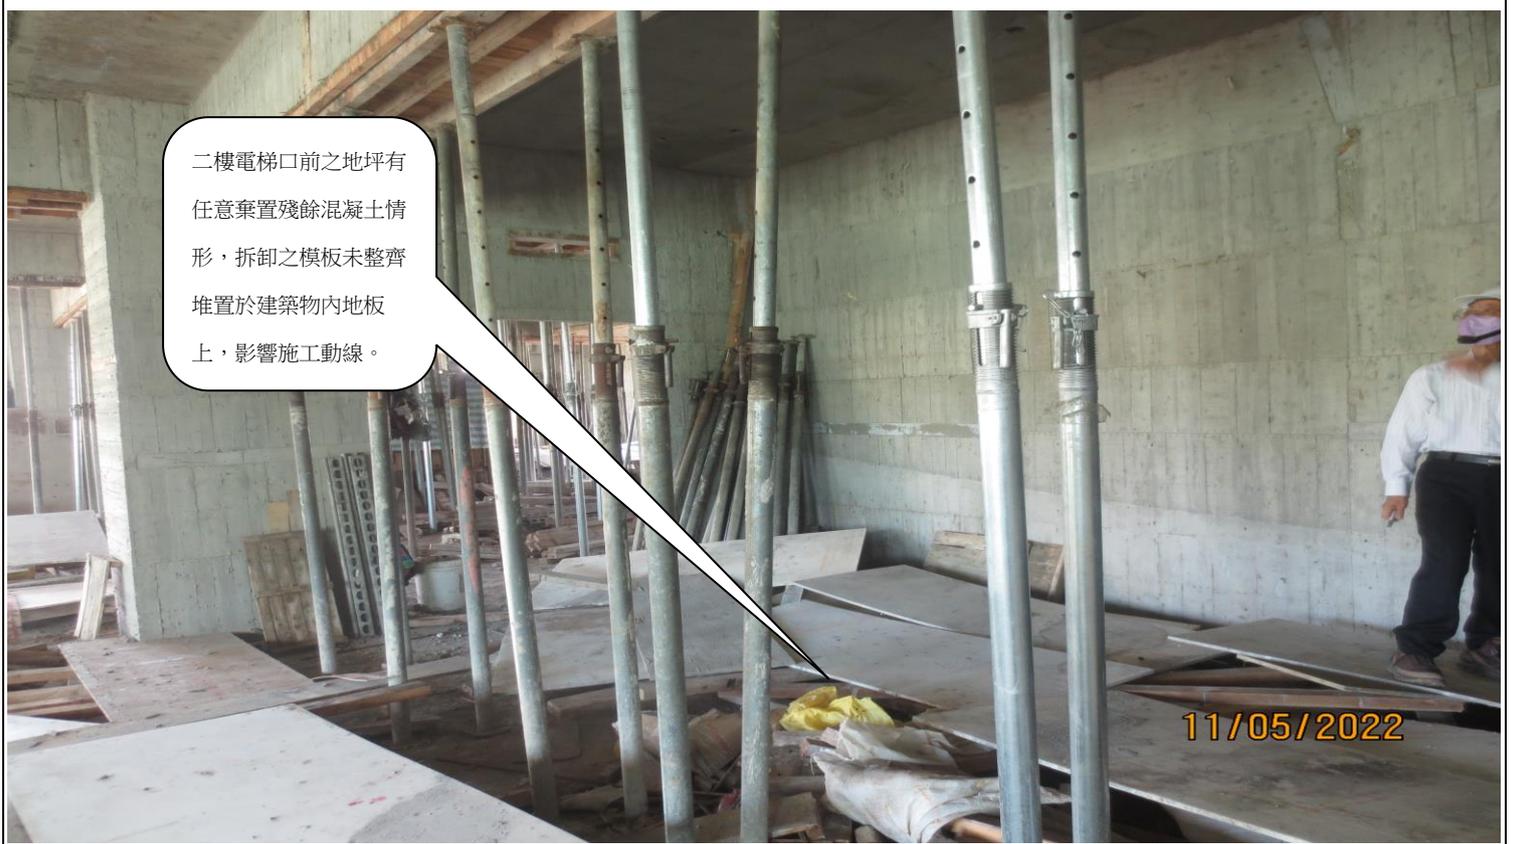

說明

二樓電梯口前之地坪有任意棄置殘餘混凝土情形，拆卸之模板未整齊堆置於建築物內地板上，影響施工動線。



說明

高差 2 公尺以上之樓梯邊緣護欄設置不符合規定、電梯口護欄未固定，以及樓版開口部分未護蓋等。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.11

工程名稱：新埔分局廳舍新建工程



說明

外牆工作架連接於混凝土牆之壁連桿未妥實連接牢固。



說明

拆模後部分鐵釘螺桿未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.11

工程名稱：新埔分局廳舍新建工程



說明

梁模板之垂直支撐架間距有數處超過施工計畫之 80 公分最大間距。



說明

部分樓層之混凝土牆角收邊不良不美觀。