

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.30

工程名稱：白蘭部落支線道路改善工程



說明

0K+000 鋼板護欄，混凝土基座外側少部份振動不實，造成局部蜂窩及裂縫。



說明

B 工區道路沿線，局部瀝青廢料未清理，污染環境。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.30

工程名稱：白蘭部落支線道路改善工程




路樹植穴被瀝青
混凝土包覆無間
隙，影響路樹生
長。

30/05/2022

說明

路樹植穴被瀝青混凝土包覆無間隙，影響路樹生長。

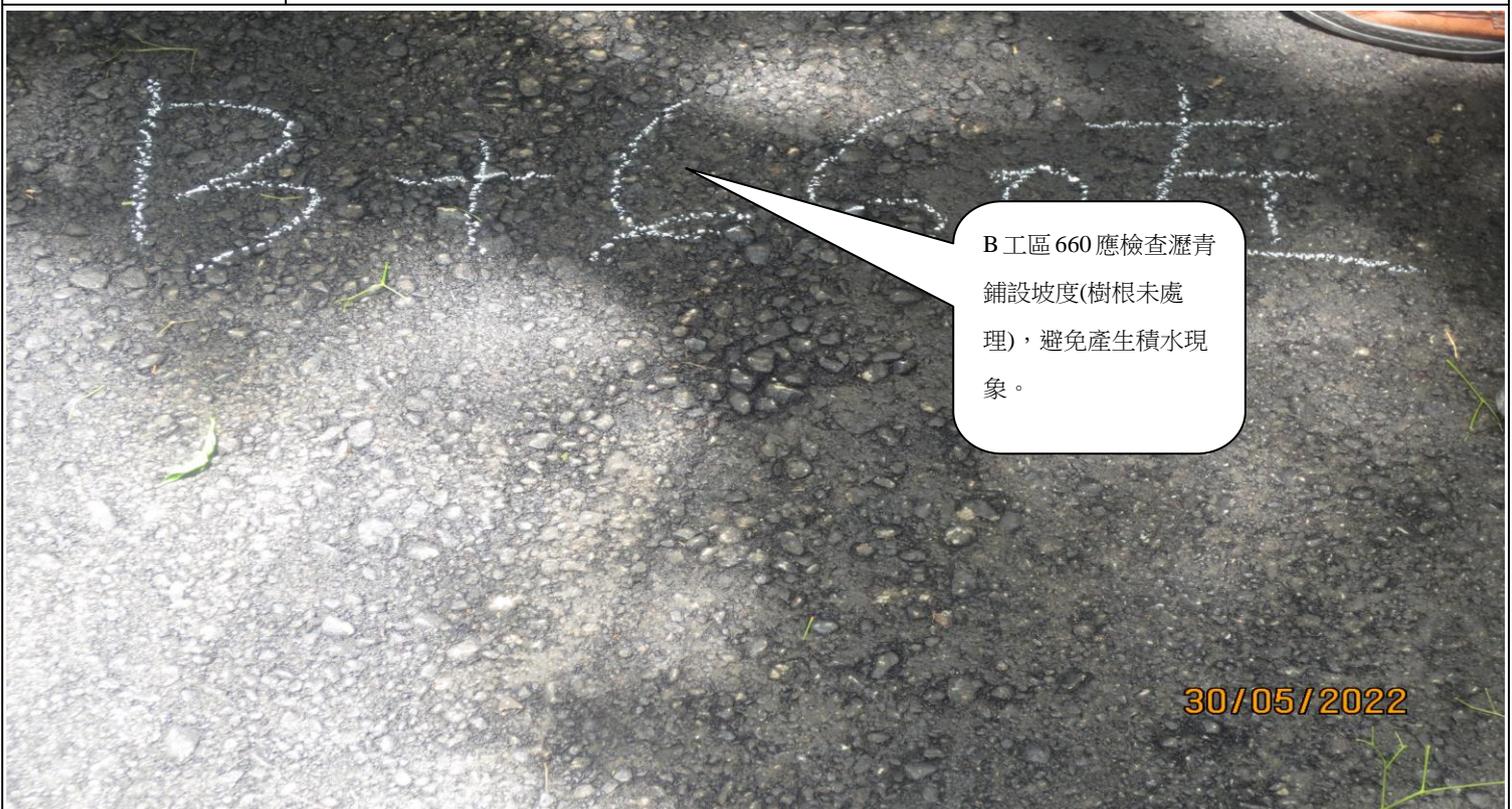

B 工區 660 應檢查瀝青
鋪設坡度(樹根未處
理)，避免產生積水現
象。

30/05/2022

說明

B 工區 660 應檢查瀝青鋪設坡度(樹根未處理)，避免產生積水現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.30

工程名稱：白蘭部落支線道路改善工程




BK+890 瀝青混凝土
鋪面局部裂紋。

30/05/2022

說明

BK+890 瀝青混凝土鋪面局部裂紋。

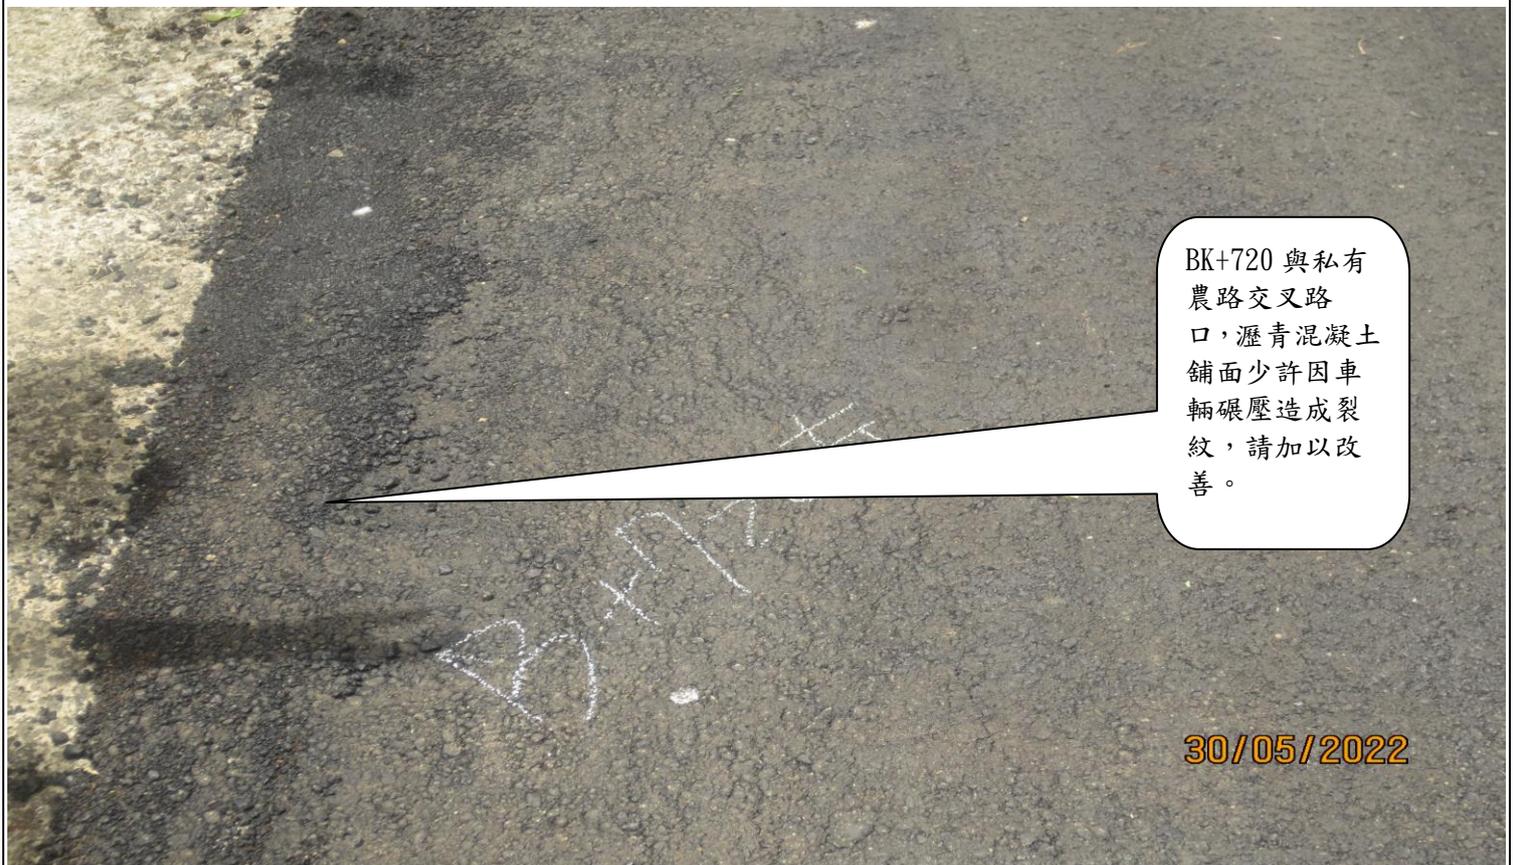

BK+720 與私有
農路交叉路
口，瀝青混凝土
鋪面少許因車
輛碾壓造成裂
紋，請加以改
善。

30/05/2022

說明

BK+720 與私有農路交叉路口，瀝青混凝土鋪面少許因車輛碾壓造成裂紋，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.30

工程名稱：白蘭部落支線道路改善工程



30/05/2022

說明

工程告示牌未標示經費金額且專任工程人員電話請填寫手機號碼。



30/05/2022

說明

混凝土基座末端之收尾部分應該要有設計(護欄起始點宜有漸變段)使其平順美觀。