

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.30

工程名稱：白蘭部落支線道路改善工程



說明

0K+000 鋼板護欄，混凝土基座外側少部份振動不實，造成局部蜂窩及裂縫。



說明	B 工區道路沿線，局部瀝青廢料未清理，污染環境。
----	--------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.30

工程名稱：白蘭部落支線道路改善工程



說明	路樹植穴被瀝青混凝土包覆無間隙，影響路樹生長。
----	-------------------------



說明	B 工區 660 應檢查瀝青鋪設坡度(樹根未處理)，避免產生積水現象。
----	-------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.30

工程名稱：白蘭部落支線道路改善工程



說明	BK+890 瀝青混凝土鋪面局部裂紋。
----	---------------------



說明	BK+720 與私有農路交叉路口，瀝青混凝土鋪面少許因車輛碾壓造成裂紋，請加以改善。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.30

工程名稱：白蘭部落支線道路改善工程



說明	工程告示牌未標示經費金額且專任工程人員電話請填寫手機號碼。
----	-------------------------------

混凝土基座末端
之收尾部分應該
要有設計（護欄
起始點宜有漸變
段）使其平順美
觀。



30/05/2022

說明

混凝土基座末端之收尾部分應該要有設計(護欄起始點宜有漸變段)使其平順美觀。