

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.27

工程名稱：新埔鎮洗衫窟生活環境營造工程



紅磚步道 RC 底層，養護不合規範，水泥砂漿面層有塑性收縮裂縫現象。

27/05/2022

說明

紅磚步道 RC 底層，養護不合規範，水泥砂漿面層有塑性收縮裂縫現象。



生態 RC 水溝工程，部分蜂窩修補面，較為粗糙，請再整修，如：近洗衫窟之 RC 水溝

27/05/2022

說明

生態 RC 水溝工程，部分蜂窩修補面，較為粗糙，請再整修，如：近洗衫窟之 RC 水溝面。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.27.

工程名稱：新埔鎮洗衫窟生活環境營造工程



紅磚步道與鄰房間之空地，未考量排水，請再檢視。

27/05/2022

說明

紅磚步道與鄰房間之空地，未考量排水，請再檢視。



工程告示牌之主辦機關，未雙語且政風電話誤繕，請補正。

27/05/2022

說明

工程告示牌之主辦機關，未雙語且政風電話誤繕，請補正。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.27

工程名稱：新埔鎮洗衫窟生活環境營造工程



生態水溝工程完成面，略顯生硬，較無法融入現有石砌水溝，建議加以美化，讓整體水道環境更佳優化。

27/05/2022

說明

生態水溝工程完成面，略顯生硬，較無法融入現有石砌水溝，建議加以美化，讓整體水道環境更佳優化。



紅磚步道與道路階梯及洗衫窟之界面，請考量步道順暢度及一致性(建議石砌法)，請繪製施工詳圖

27/05/2022

說明

紅磚步道與道路階梯及洗衫窟之界面，請考量步道順暢度及一致性(建議石砌法)，請繪製施工詳圖後，再據以施作。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.27

工程名稱：新埔鎮洗衫窟生活環境營造工程



部分配線接線未加以保護，且部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。

說明

部分配線接線未加以保護，且部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。



部分配線接線未加以保護，致電線遭水泥砂漿黏附且部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。

說明

部分配線接線未加以保護，致電線遭水泥砂漿黏附且部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。