

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.31

工程名稱：110 下半年度橫山鄉災害搶險搶修復建工程(開口契約)



混凝土澆置、搗實不合規範，有孔洞及氣泡產生。(在已完成擋土牆外觀發現)

31/05/2022

說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有孔洞及氣泡產生。(在已完成擋土牆外觀發現)



伸縮縫施作不當。(已完成之擋土牆及混凝土路面發現留設之伸縮縫，僅在路面貼保麗龍，無實際伸縮縫)

31/05/2022

說明

伸縮縫施作不當。(已完成之擋土牆及混凝土路面發現留設之伸縮縫，僅在路面貼保麗龍，無實際伸縮縫)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.31

工程名稱：110 下半年度橫山鄉災害搶險搶修復建工程(開口契約)



說明

在工區七施工起點護欄，較凸出路邊線，建議增加反光貼片提醒用路人注意安全。



說明

鍍鋅護欄鋼板少數局部區域尖銳。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.31

工程名稱：110 下半年度橫山鄉災害搶險搶修復建工程(開口契約)



說明

工區五護欄鋼板螺栓之墊片安裝錯誤，亦有缺少墊片。



說明

護欄鋼板部分螺栓孔擴孔處未加裝墊片。