

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.02

工程名稱：111 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B 區



竹 47 線路緣既有設施
未適當保護，致緣石
底部洩水孔被瀝青混
凝土阻塞。

02/06/2022

說明

竹 47 線路緣既有設施未適當保護，致緣石底部洩水孔被瀝青混凝土阻塞。



路緣既有設施未適當
保護，路緣之雜草與
樹根未清除且電線桿
被瀝青濺污。

02/06/2022

說明

路緣既有設施未適當保護，路緣之雜草與樹根未清除且電線桿被瀝青濺污。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.02

工程名稱：111 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B 區



說明

路緣既有設施未適當保護，電線桿被瀝青濺污。



說明

竹 47 線及竹 13 線 AC 路面面層有多處呈現粗粒料過度集中未均勻鋪築情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.02

工程名稱：111 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B 區



竹 47 線及竹 13 線
AC 路面面層有多
處呈現粗粒料過度
集中未均勻鋪築情
形。

02/06/2022

說明

竹 47 線及竹 13 線 AC 路面面層有多處呈現粗粒料過度集中未均勻鋪築情形。



路面標線有不合
規範情形，包括：
標線邊有滴漆、黏
胎致路面有胎
漆、標線有胎痕或
污穢情形。

02/06/2022

說明

路面標線有不合規範情形，包括：標線邊有滴漆、黏胎致路面有胎漆、標線有胎痕或污穢情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.02

工程名稱：111 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B 區



說明

路面標線有不合規範情形，包括：標線邊有滴漆、黏胎致路面有胎漆、標線有胎痕或污穢情形。



說明

竹 13 線部分路面有粒料分離現象（粒料分離顯示粗粒料之間無膠結料，該段路面應刨除重鋪）。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.02

工程名稱：111 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B 區



說明

竹 47 線於路邊放置之壓路機未裝置夜間警示燈。



說明

竹 13 線有部分路段護欄與現有瀝青混凝土路面間有低窪空隙會積水，易造成路面破壞，建議改善。