

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.13

工程名稱：新豐鄉紅樹林綠色步道暨周邊環境改善工程



一工區抵石子座椅背後  
植栽區尚有廢棄物未清  
理。

13/06/2022

說明

一工區抵石子座椅背後植栽區尚有廢棄物未清理。



第二工區玻纖複  
合欄杆，有發現一  
根柱被撞壞。

13/06/2022

說明

第二工區玻纖複合欄杆，有發現一根柱被撞壞。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.13

工程名稱：新豐鄉紅樹林綠色步道暨周邊環境改善工程



說明

第一工區花台內有廢棄混凝土塊及雜物未清除，花台牆面將原有道路側溝清，掃孔蓋擋住，造成清掃孔蓋無法掀開。



說明

(1)第四工區涼亭入口與透水地磚有高低差(不平整)，易造成使用人跌倒受傷。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.13

工程名稱：新豐鄉紅樹林綠色步道暨周邊環境改善工程



透水地磚完成，勾縫不平整。(第四工區已完成透水地磚發現地磚勾縫有深淺不一現象，有發現下陷情形)

說明

透水地磚完成，勾縫不平整。(第四工區已完成透水地磚發現地磚勾縫有深淺不一現象，有發現下陷情形)



四工區左側(東側)緣石處有有破損情形。

說明

四工區左側(東側)緣石處有有破損情形。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.13

工程名稱：新豐鄉紅樹林綠色步道暨周邊環境改善工程



四工區近漁市旁殘障坡道旁緣石未設截角及磚縫未填滿細砂。

13/06/2022

說明

四工區近漁市旁殘障坡道旁緣石未設截角及磚縫未填滿細砂。



景觀高燈基座螺栓過長。

13/06/2022

說明

景觀高燈基座螺栓過長。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.13

工程名稱：新豐鄉紅樹林綠色步道暨周邊環境改善工程



第三工區木棧道柱與木板，設計圖用螺絲固定，現場發現有用螺釘固定與合約圖說不符，現場發現部分木柱及木板龜裂嚴重。

13/06/2022

## 說明

第三工區木棧道柱與木板，設計圖用螺絲固定，現場發現有用螺釘固定與合約圖說不符，現場發現部分木柱及木板龜裂嚴重。



佈告欄柱埋入土之深度不足，恐有倒塌之情況發生，建議設計監造單位重新變更設計佈告欄之柱子基座，以利佈告欄安全。

13/06/2022

## 說明

佈告欄柱埋入土之深度不足，恐有倒塌之情況發生，建議設計監造單位重新變更設計佈告欄之柱子基座，以利佈告欄安全。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.13

工程名稱：新豐鄉紅樹林綠色步道暨周邊環境改善工程



說明

四工區原有涼亭旁與沿河觀景步道間尚有一缺口未設欄杆以維安全，建請改善。



說明

一工區原有道路(街道)指示牌位於出入口，建請遷移。