


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.17

工程名稱：新竹縣新豐鄉濱海觀光軸線(紅毛港至鳳坑漁港段)觀光環境改善計畫工程

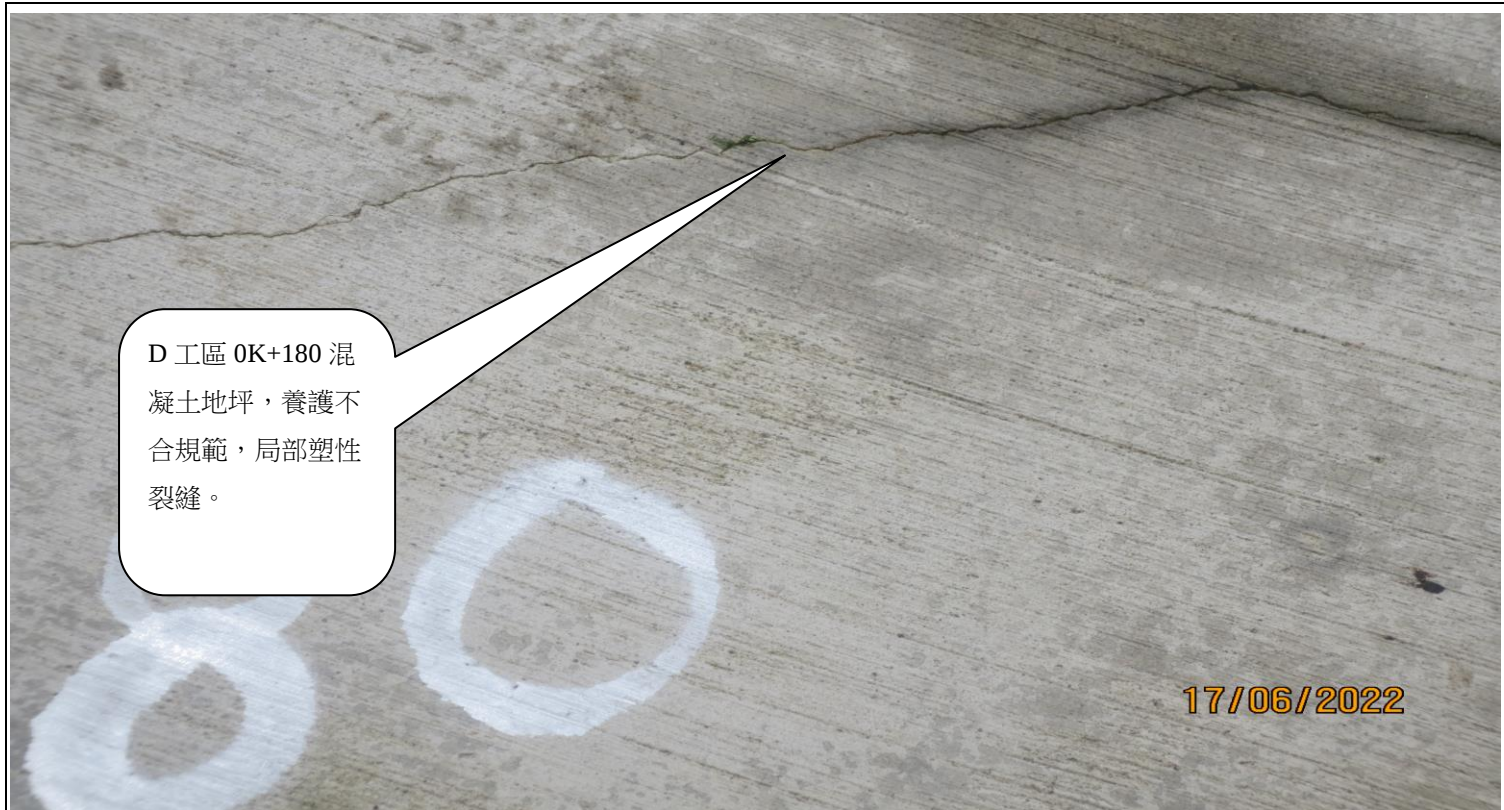


D 工區 0K+180 混凝土地坪，養護不合規範，局部塑性裂縫。

17/06/2022

說明

D 工區 0K+180 混凝土地坪，養護不合規範，局部塑性裂縫。

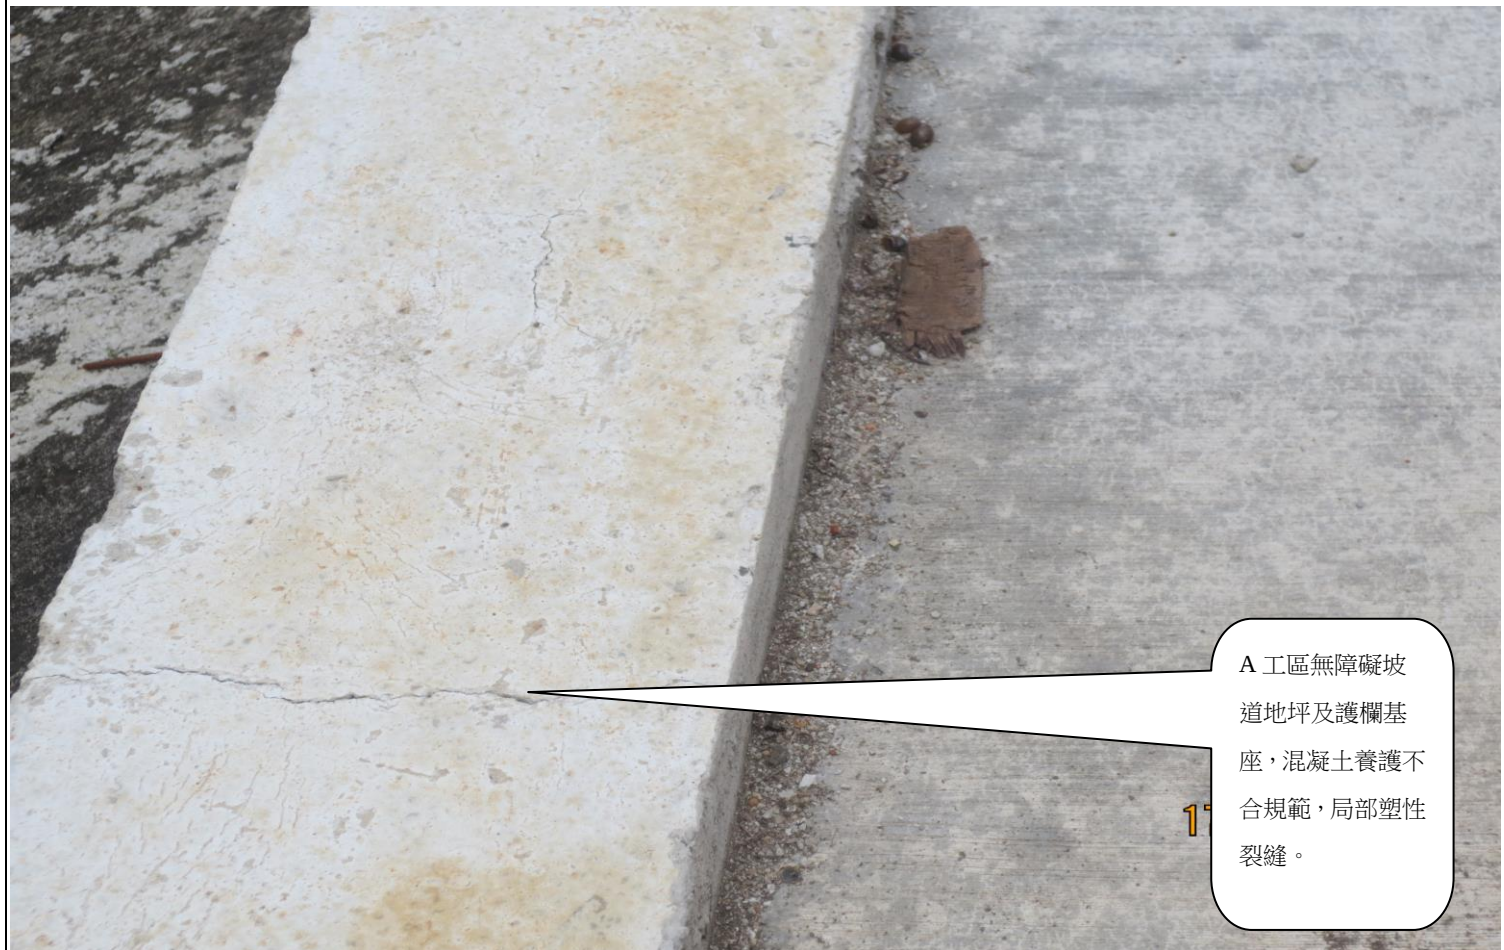

A 工區無障礙坡道地坪及護欄基座，混凝土養護不合規範，局部塑性裂縫。

說明

A 工區無障礙坡道地坪及護欄基座，混凝土養護不合規範，局部塑性裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.17.

工程名稱：新竹縣新豐鄉濱海觀光軸線(紅毛港至鳳坑漁港段)觀光環境改善計畫工程



說明

D 工區 0K+213 上下船口，地坪混凝土澆置污染低矮護欄，殘渣未清除。



說明

C 工區 0K+672 左側瀝青刨除料未清理，請全區檢查並清除之。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.17

工程名稱：新竹縣新豐鄉濱海觀光軸線(紅毛港至鳳坑漁港段)觀光環境改善計畫工程



說明

D 工區混凝土地坪切割縫，未完全切割至兩側端部請加以改善。



說明

D 工區 0K+175.4 地坪局部積水不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.17

工程名稱：新竹縣新豐鄉濱海觀光軸線(紅毛港至鳳坑漁港段)觀光環境改善計畫工程



C 工區 0K+660 右側瀝青鋪面局部積水。

說明

C 工區 0K+660 右側瀝青鋪面局部積水。



C 工區 0K+610 左側路樹側瀝青鋪面未壓實。

說明

C 工區 0K+610 左側路樹側瀝青鋪面未壓實。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.17

工程名稱：新竹縣新豐鄉濱海觀光軸線(紅毛港至鳳坑漁港段)觀光環境改善計畫工程



說明

D 工區混凝土 0K+050 以後全線之線型不平順，請改善。



說明

建議主辦機關、監造及廠商與地主協調，C 工區 0K+660 瀝青路面左側與路緣石間收邊處理方式，以增進民眾使用之方便性。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.17

工程名稱：新竹縣新豐鄉濱海觀光軸線(紅毛港至鳳坑漁港段)觀光環境改善計畫工程



C 工區之 0k+565
兩側建議埋管導
水至排水溝以利
路面排水。

17/06/2022

說明

C 工區之 0k+565 兩側建議埋管導水至排水溝以利路面排水。



A 工區交通維持設
施，三角錐連桿設
置不足，請改善。

17/06/2022

說明

A 工區交通維持設施，三角錐連桿設置不足，請改善。