

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.18

工程名稱：新社里民活動中心興建工程

縣竹北市公所	
工程名稱 (Project Name)	心興建工程
建造執照 (Building License)	00605號
監造人 (Supervisor)	詹智鈞建築師事務所
工程概要 (Project Description)	地下0層1幢1棟1戶)
施工期間 (Duration)	112年02月13日
主任或工地負責人 (Site Manager)	姚道村
主任工程人員 (Chief Engineer)	李榮珍
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site) 0800-009-613 http://www.pc.gov.tw
經費來源 (Funding Sources)	1.中央： (千元)(Unit:NT\$1,000) 2.地方： 38,880 (千元)(Unit:NT\$1,000)
要公告事項 (Notice)	1.捐贈告知事項： 2.空氣污染防治費徵收管制編號：J110J11175-1 J110J11175-2(雜項) 3.公害檢舉陳情專線：0800-066-666 4.建築核發日期：110年11月04日 施工期限：自開工日起18個月內竣工 5.年(Yr) 月(M) 日(D)：

18/07/2022

說明

工程告示牌主辦機關未有英譯，專任工程人員未留手機電話，政風單位連絡電話不正確。



說明

1 樓門廳外側牆混凝土，局部蜂窩。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.18.

工程名稱：新社里民活動中心興建工程



說明

1F 樓梯梯內混凝土完成面、水平度不合規範。



說明

1 樓混凝土拆模後，局部夾板及鐵釘未拆除(有多處)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.18

工程名稱：新社里民活動中心興建工程



說明

2 樓女兒牆內外側鋼筋間距，不合規範要求。



說明

2F 左側外牆鋼筋(預留)過於集中(雙層)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.18

工程名稱：新社里民活動中心興建工程



2F 鋼筋有混凝土殘渣。

18/07/2022

說明

2F 鋼筋有混凝土殘渣。



2 樓 BE 柱內雨水排管與鋼筋接觸(保護層不足)。

18/07/2022


說明

2 樓 BE 柱內雨水排管與鋼筋接觸(保護層不足)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.18

工程名稱：新社里民活動中心興建工程

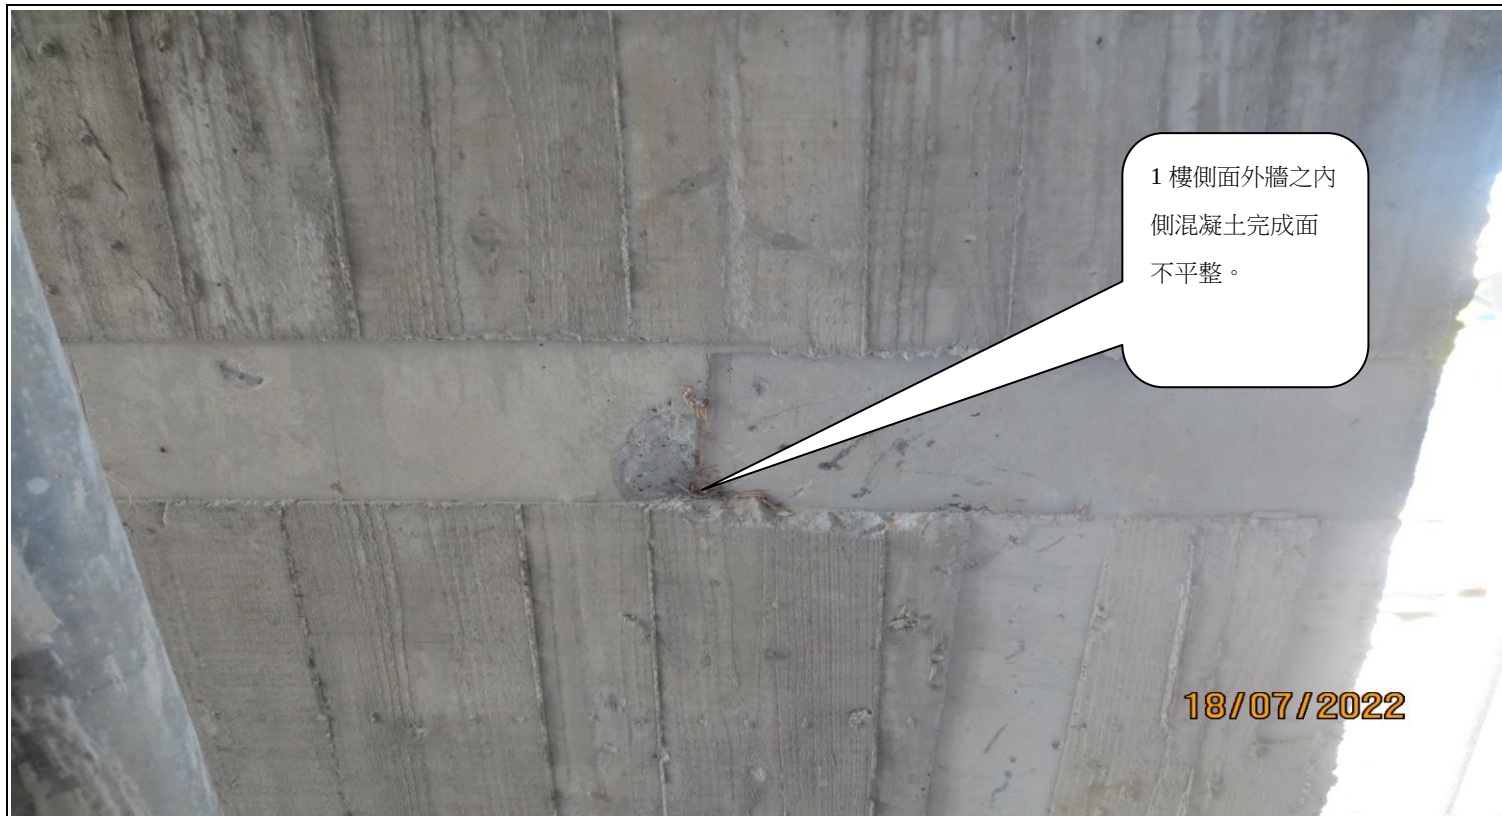

說明

1 樓側面外牆之內側混凝土完成面不平整。



說明

1F 側面走廊開口部，有一梁底模板支撐桿，局部懸空未固定。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.07.18

工程名稱： 新社里民活動中心興建工程



說明

2F 施工架局部交叉桿未固定。

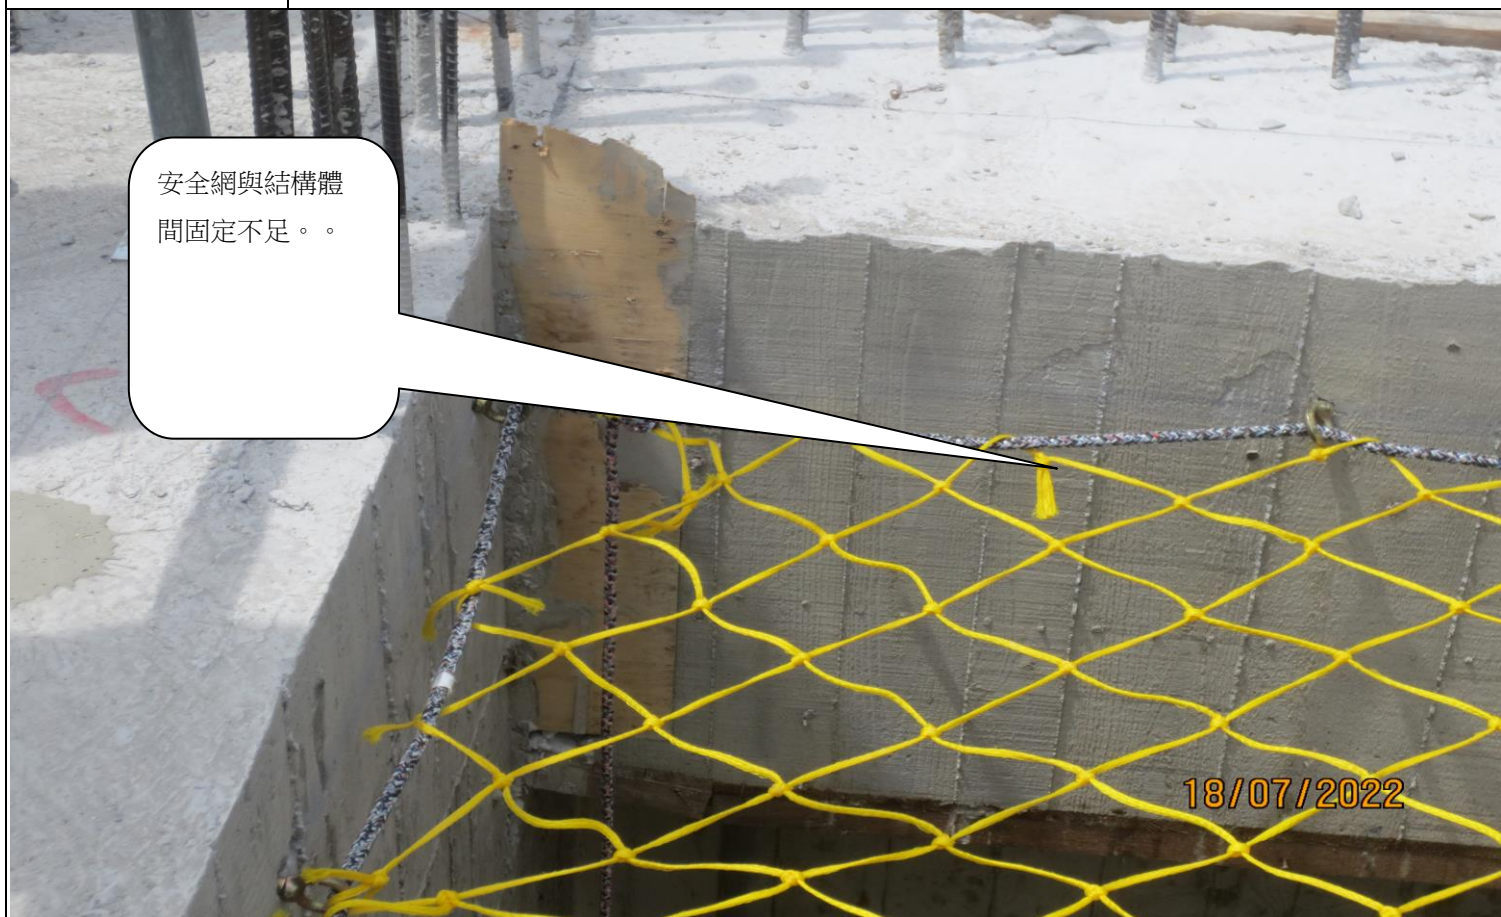

說明

安全網與結構體間固定不足。