

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.07.28

工程名稱：109 年度老舊校舍整建計畫—廁所拆除重建工程



說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。(地面底層發現)

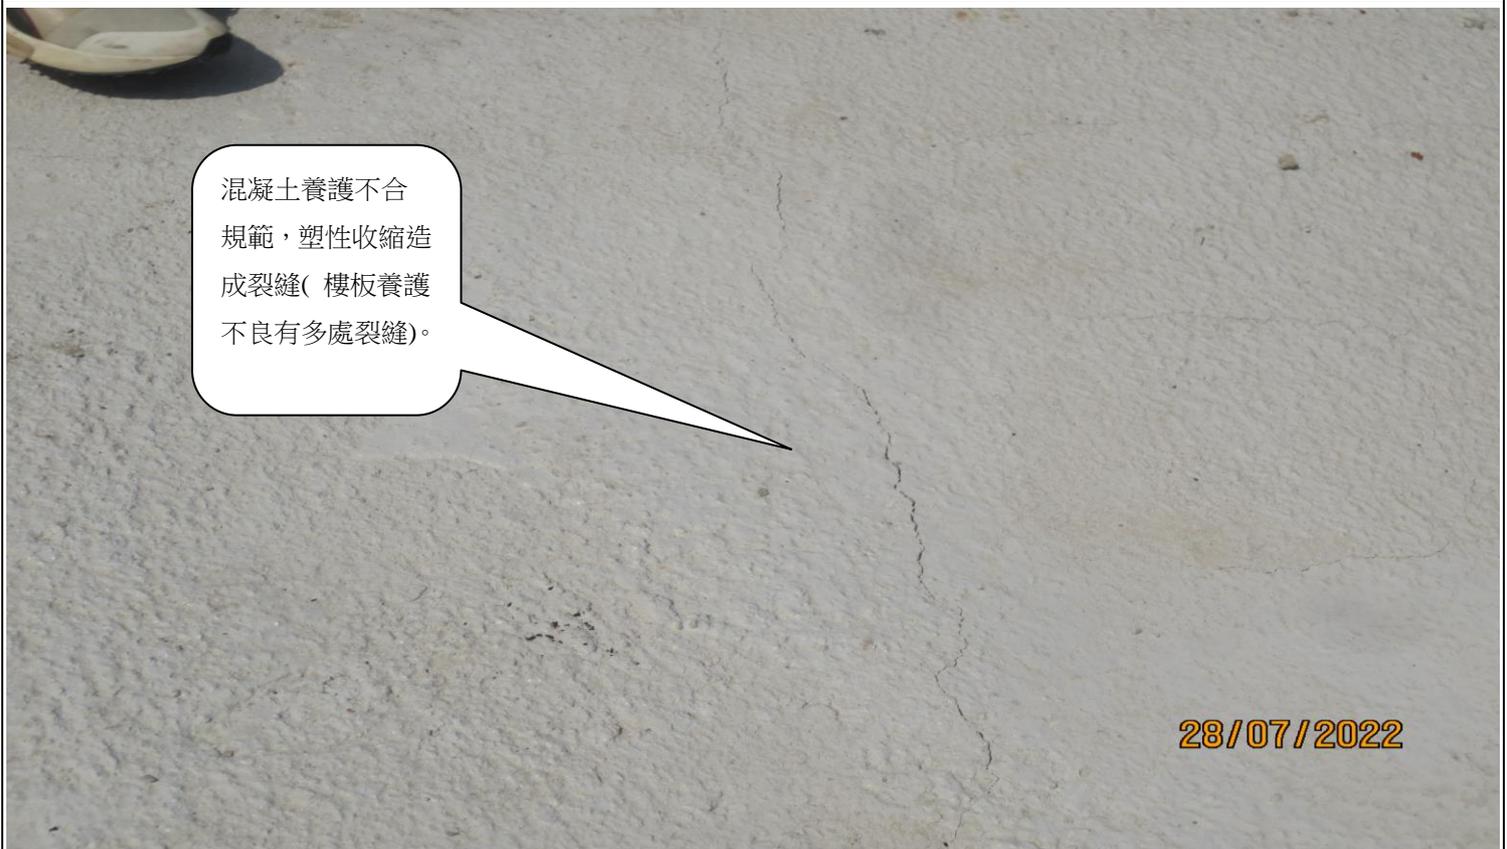

說明

混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(樓板養護不良有多處裂縫)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.28

工程名稱：109 年度老舊校舍整建計畫一廁所拆除重建工程



混凝土表面殘留雜物。(如鐵絲、模板)。(地面層邊緣發現)

28/07/2022

說明

混凝土表面殘留雜物。(如鐵絲、模板)。(地面層邊緣發現)



箍筋未綁紮固定確實(箍筋未綁紮固定確實)。

28/07/2022

說明

箍筋未綁紮固定確實(箍筋未綁紮固定確實)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.28

工程名稱：109 年度老舊校舍整建計畫—廁所拆除重建工程



說明

鋼筋保護層不符規定。(地面層預留牆面鋼筋位置與施工圖位置不符，造成部分預留鋼筋凸出牆面線)



說明

工區週遭原有樹木未加維護(工區週遭珍貴柏樹未加維護)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.28

工程名稱：109 年度老舊校舍整建計畫一廁所拆除重建工程



偏心情況以及預留
牆面鋼筋位置與施
工圖位置不符，造成
部分預留鋼筋凸出

20/07/2022

說明

測量即放樣位落實。(地面層發現東側柱位有偏心情況以及預留牆面鋼筋位置與施工圖位置不符，造成部分預留鋼筋凸出牆面線)



混凝土完成面外觀
平整度不佳(混凝
土地坪完成面外觀
粗糙)。

28/07/2022

說明

混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土地坪完成面外觀粗糙)。