

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.26


工程名稱：110 年度橫山鄉 3、5、6 月等 6 件農路災害復建工程



工區一擋土牆混凝土表面殘留木板。

說明

工區一擋土牆混凝土表面殘留木板。

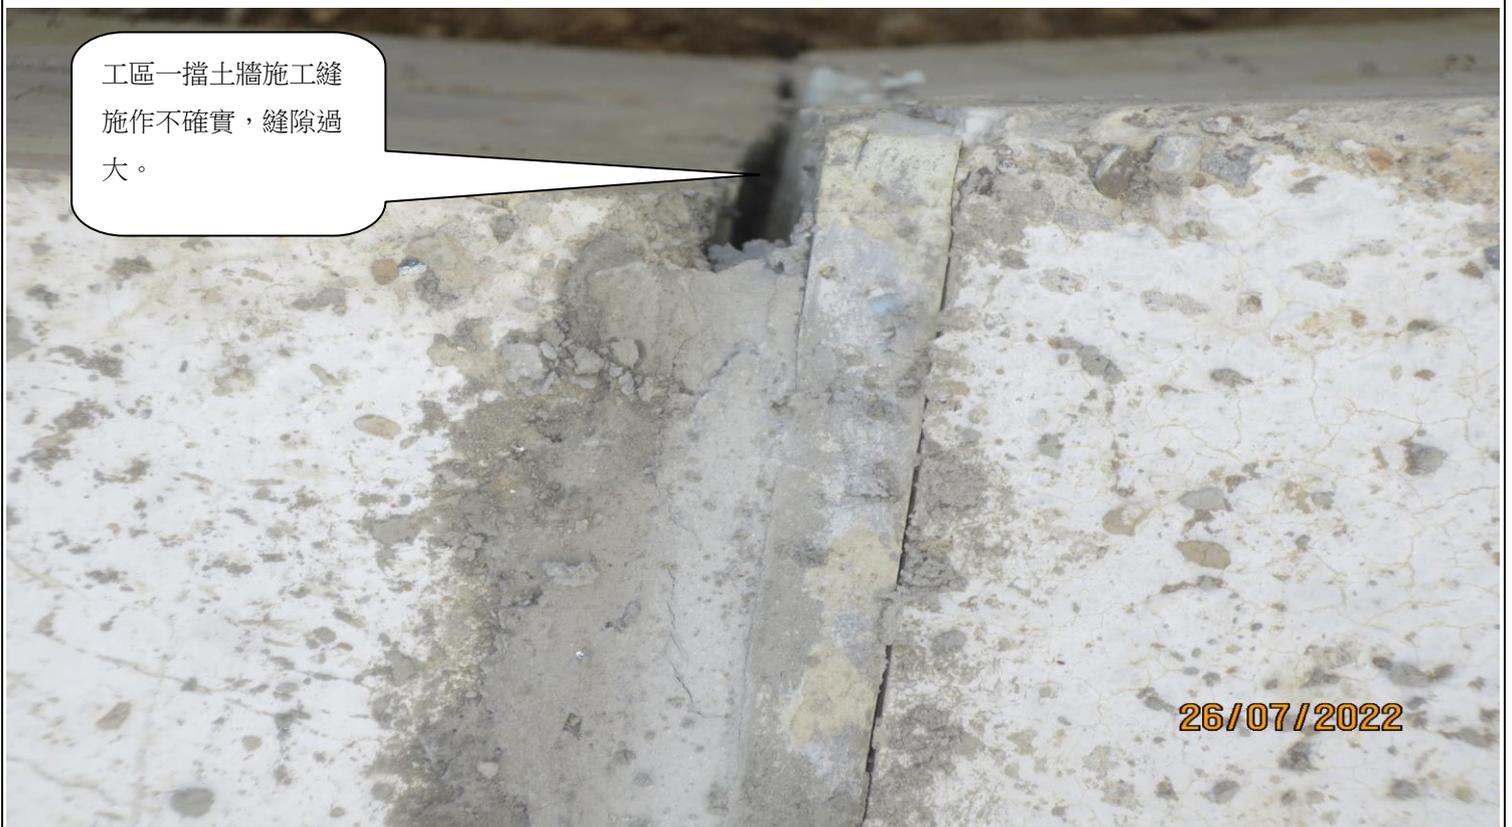

工區一擋土牆施工縫施作不確實，縫隙過大。

說明

工區一擋土牆施工縫施作不確實，縫隙過大。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.26

工程名稱：110 年度橫山鄉 3、5、6 月等 6 件農路災害復建工程



工區一擋土牆頂部
部分植筋孔深度不
足。

26/07/2022

說明

工區一擋土牆頂部部分植筋孔深度不足。



工區五擋土牆上
方邊坡為不穩定
狀況(建議夯實)。

26/07/2022

說明

工區五擋土牆上方邊坡為不穩定狀況(建議夯實)。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.07.26

工程名稱：110 年度橫山鄉 3、5、6 月等 6 件農路災害復建工程



說明

工區一擋土牆少數洩水孔之坡度施作有誤。

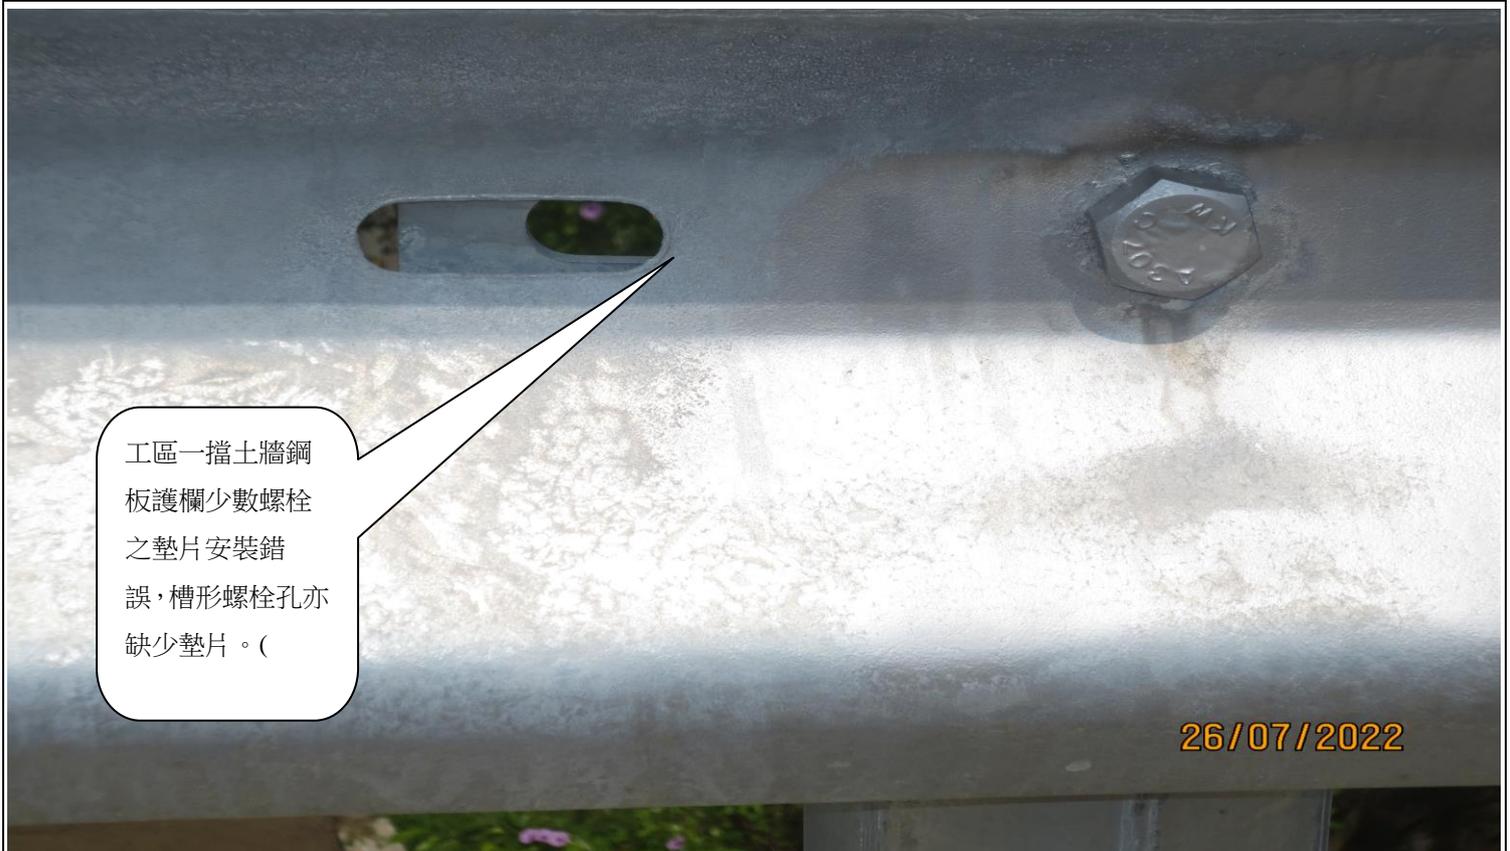


說明

工區一擋土牆鋼板護欄少數螺栓之墊片安裝錯誤，槽形螺栓孔亦缺少墊片。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.07.26

工程名稱：110 年度橫山鄉 3、5、6 月等 6 件農路災害復建工程

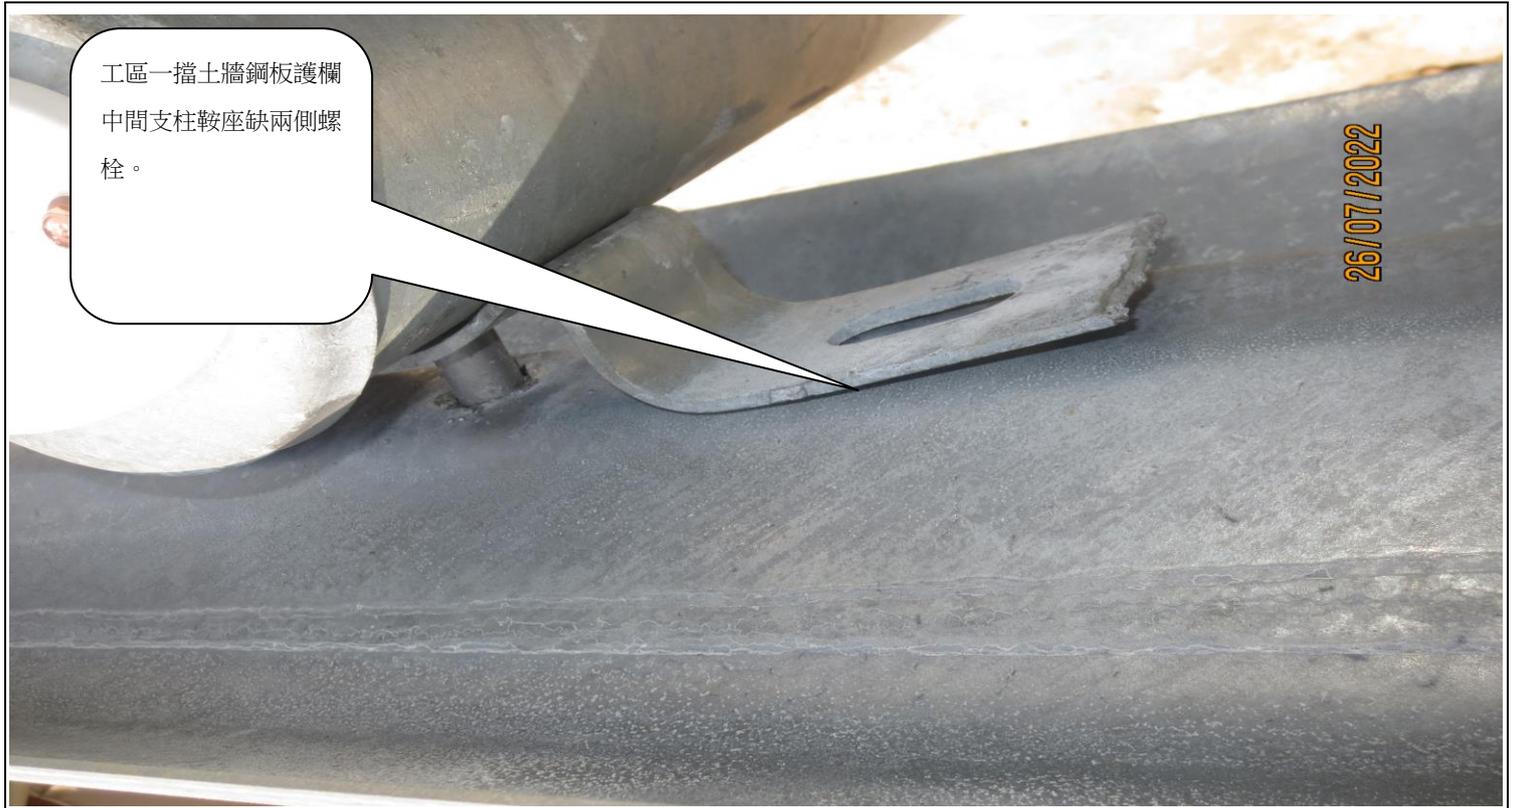

說明

工區一擋土牆鋼板護欄中間支柱鞍座缺兩側螺栓。

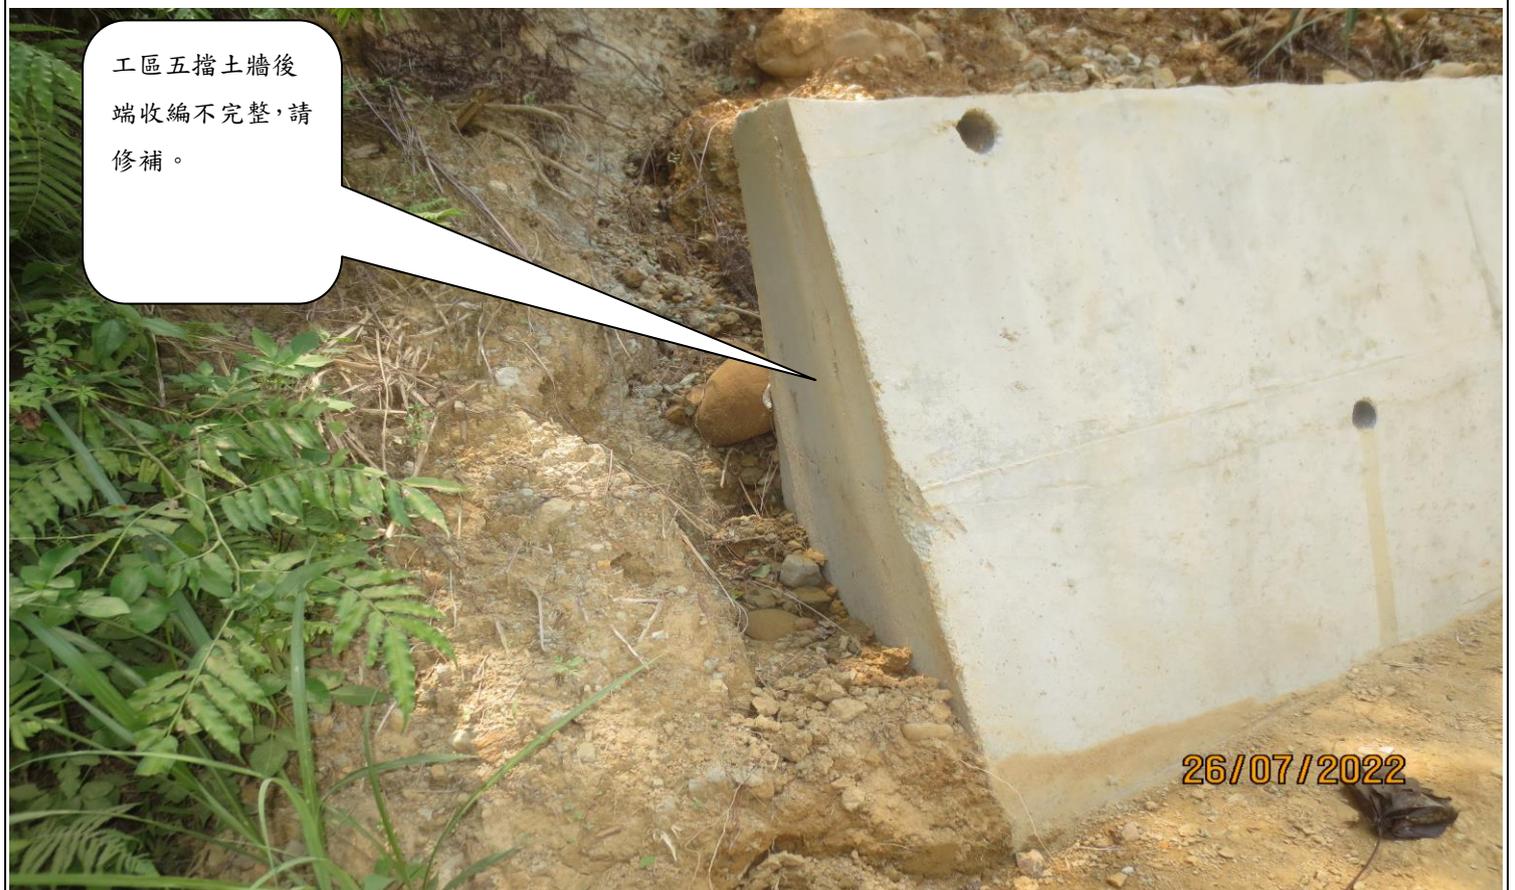

說明

工區五擋土牆後端收編不完整，請修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.26

工程名稱：110 年度橫山鄉 3、5、6 月等 6 件農路災害復建工程



說明

工區一 0k+035 處未設置符合規定之防墜設施。



說明

工區一擋土牆後端之缺口處，請加做砌石之警告標示以增加安全性。