

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.02

工程名稱：校長室及科學教育館校舍耐震能力補強工程



說明

.LAS 鋼筋(箍筋)未綁紮固定確實。




說明

校長室擴柱(A3)一根箍筋有斷裂情形，請重新置換。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.02

工程名稱：校長室及科學教育館校舍耐震能力補強工程

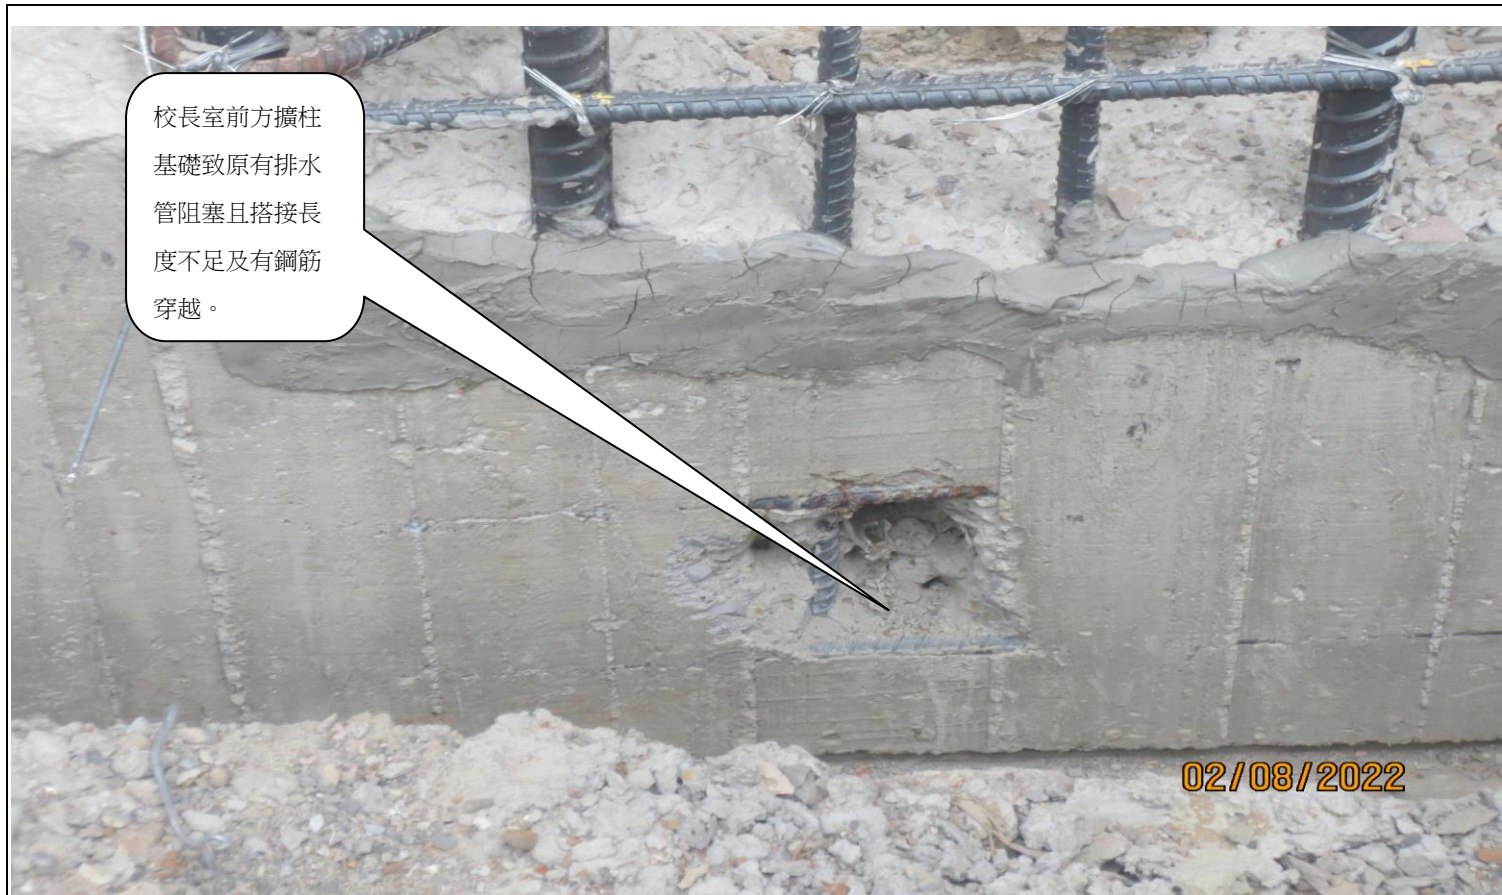

校長室前方擴柱  
基礎致原有排水  
管阻塞且搭接長  
度不足及有鋼筋  
穿越。

02/08/2022

說明

校長室前方擴柱基礎致原有排水管阻塞且搭接長度不足及有鋼筋穿越。



原有窗框處混凝土剔除  
不完全尚殘留雜物，請  
加強檢視。

02/08/2022

說明

原有窗框處混凝土剔除不完全尚殘留雜物，請加強檢視。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.02

工程名稱：校長室及科學教育館校舍耐震能力補強工程




擴柱處原有裝修面層未剔除乾淨，殘留磚塊及破碎混凝土等雜物，請加強檢視。

## 說明

擴柱處原有裝修面層未剔除乾淨，殘留磚塊及破碎混凝土等雜物，請加強檢視。

基地施工圍籬未設阻水外流之防溢座。。

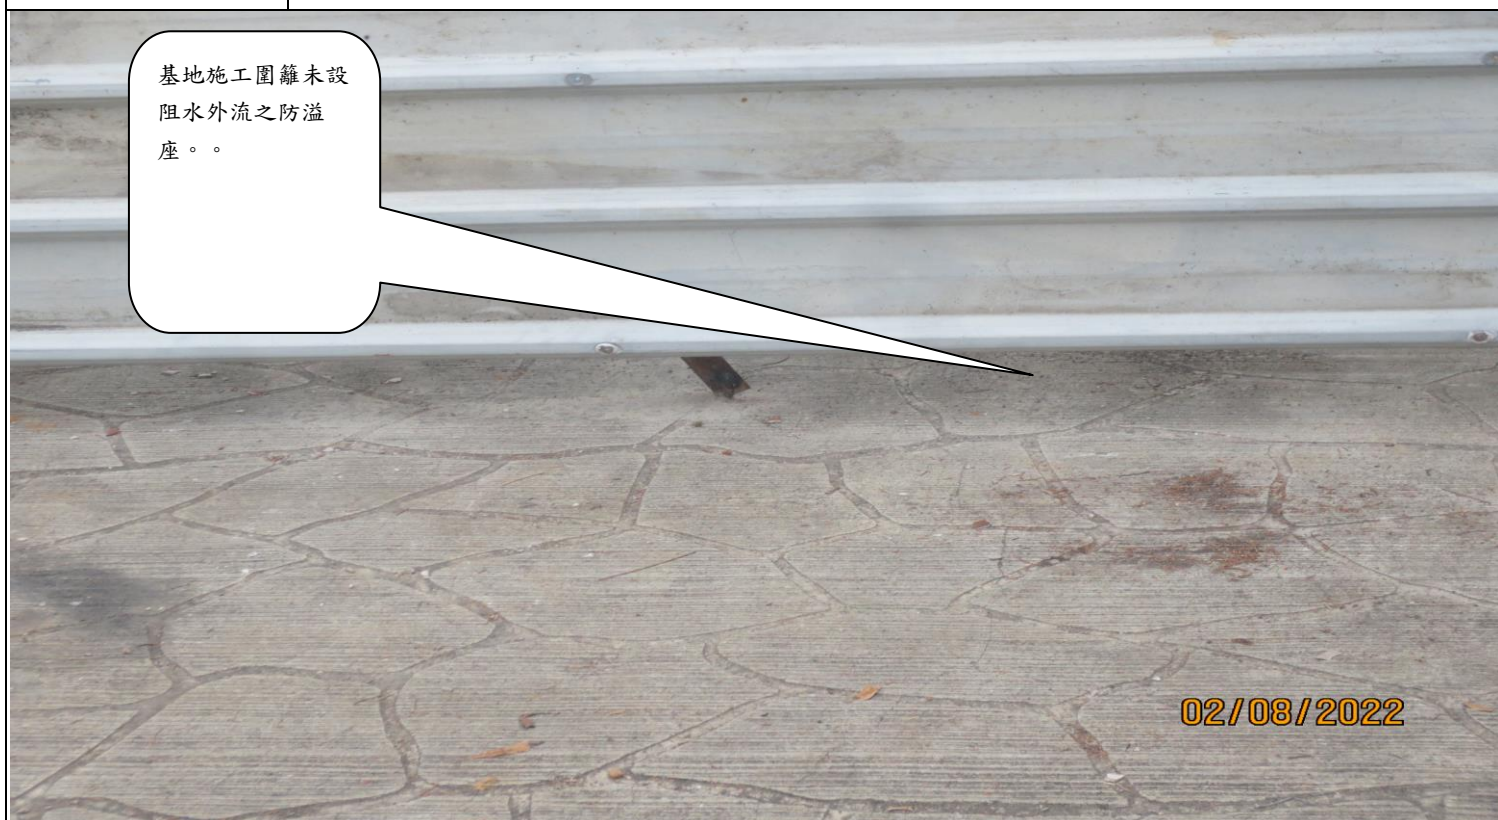

02/08/2022

## 說明

基地施工圍籬未設阻水外流之防溢座。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.08.02

工程名稱：校長室及科學教育館校舍耐震能力補強工程



說明

未綁紮之鋼筋遇雨應覆蓋以免鏽蝕(鋼筋堆放於室外無覆蓋)。

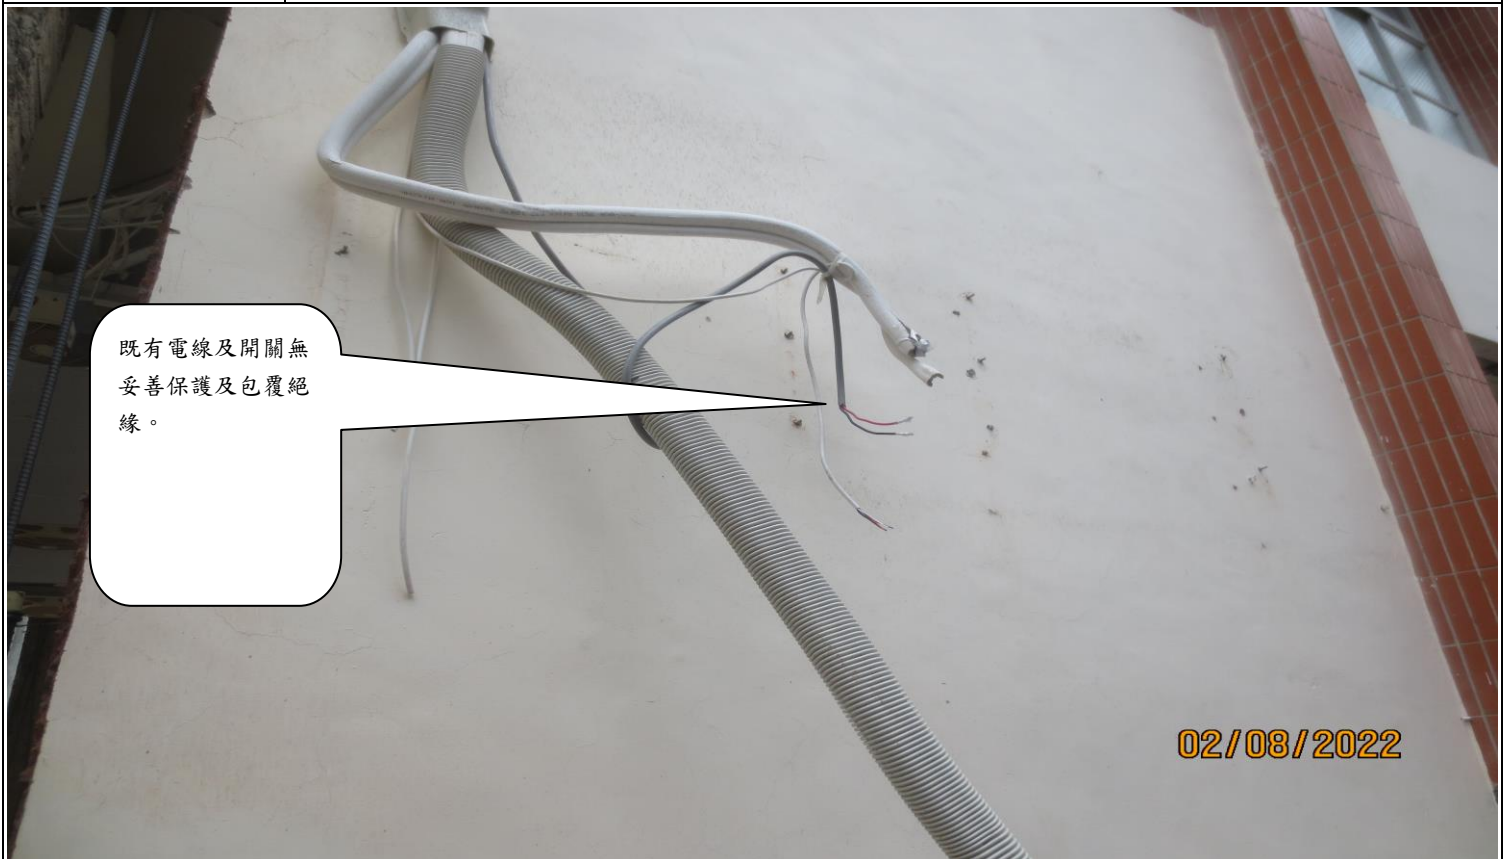

說明

既有電線及開關無妥善保護及包覆絕緣。