

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.12

工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程



邊坡防護帆布，有破洞情形，請加以修補，以避免雨水沖刷造成危害。

說明

邊坡防護帆布，有破洞情形，請加以修補，以避免雨水沖刷造成危害。



臨時電開關箱箱體未接地且箱門未附鎖管控。

2022/08/12 10:53


說明

臨時電開關箱箱體未接地且箱門未附鎖管控。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.12


工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程

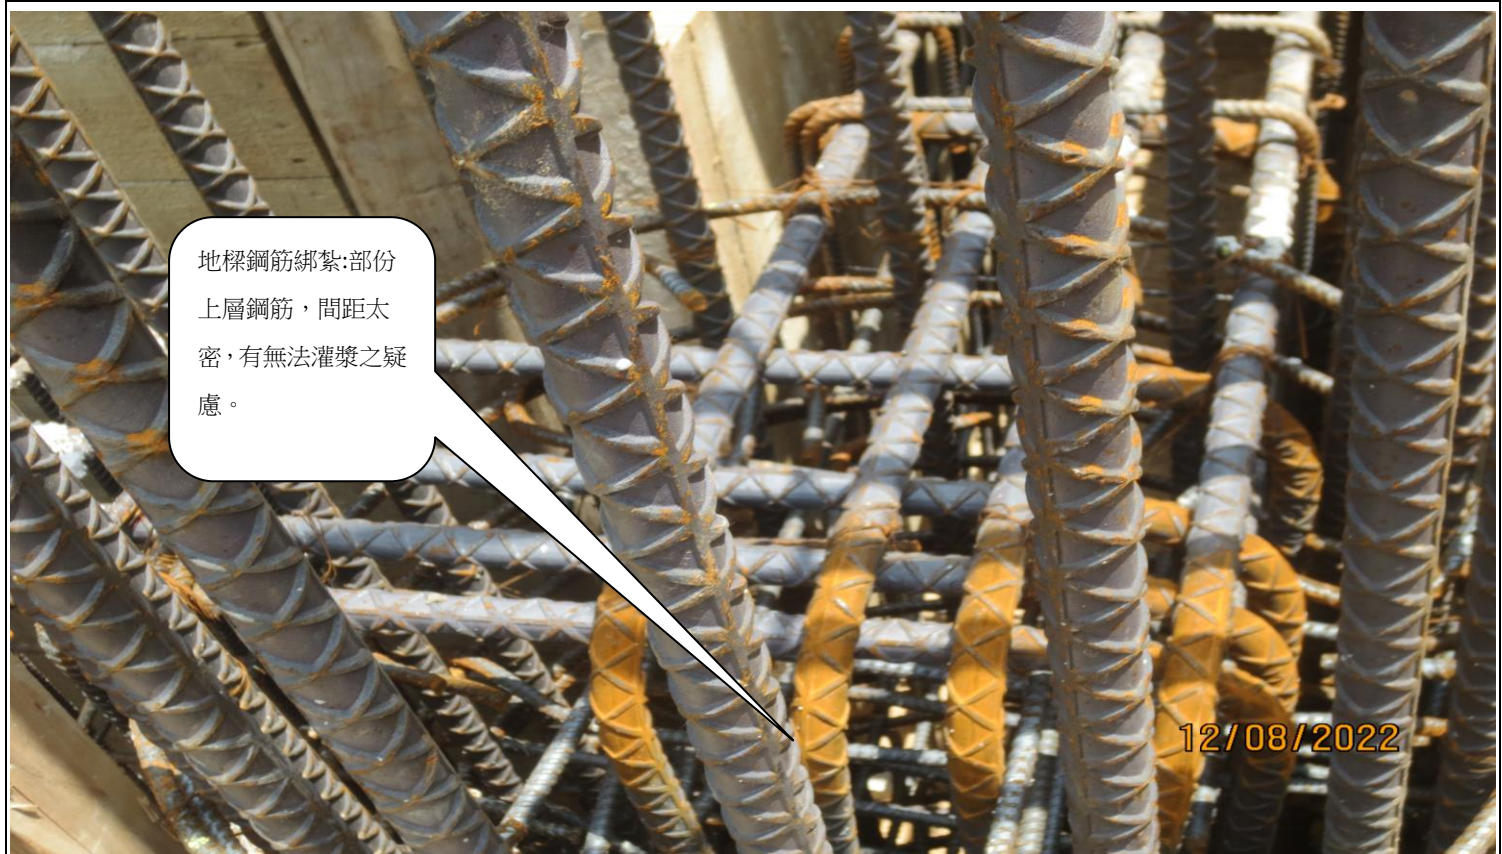

地樑鋼筋綁紮:部份
上層鋼筋，間距太
密，有無法灌漿之疑
慮。

說明

地樑鋼筋綁紮:部份上層鋼筋，間距太密，有無法灌漿之疑慮。

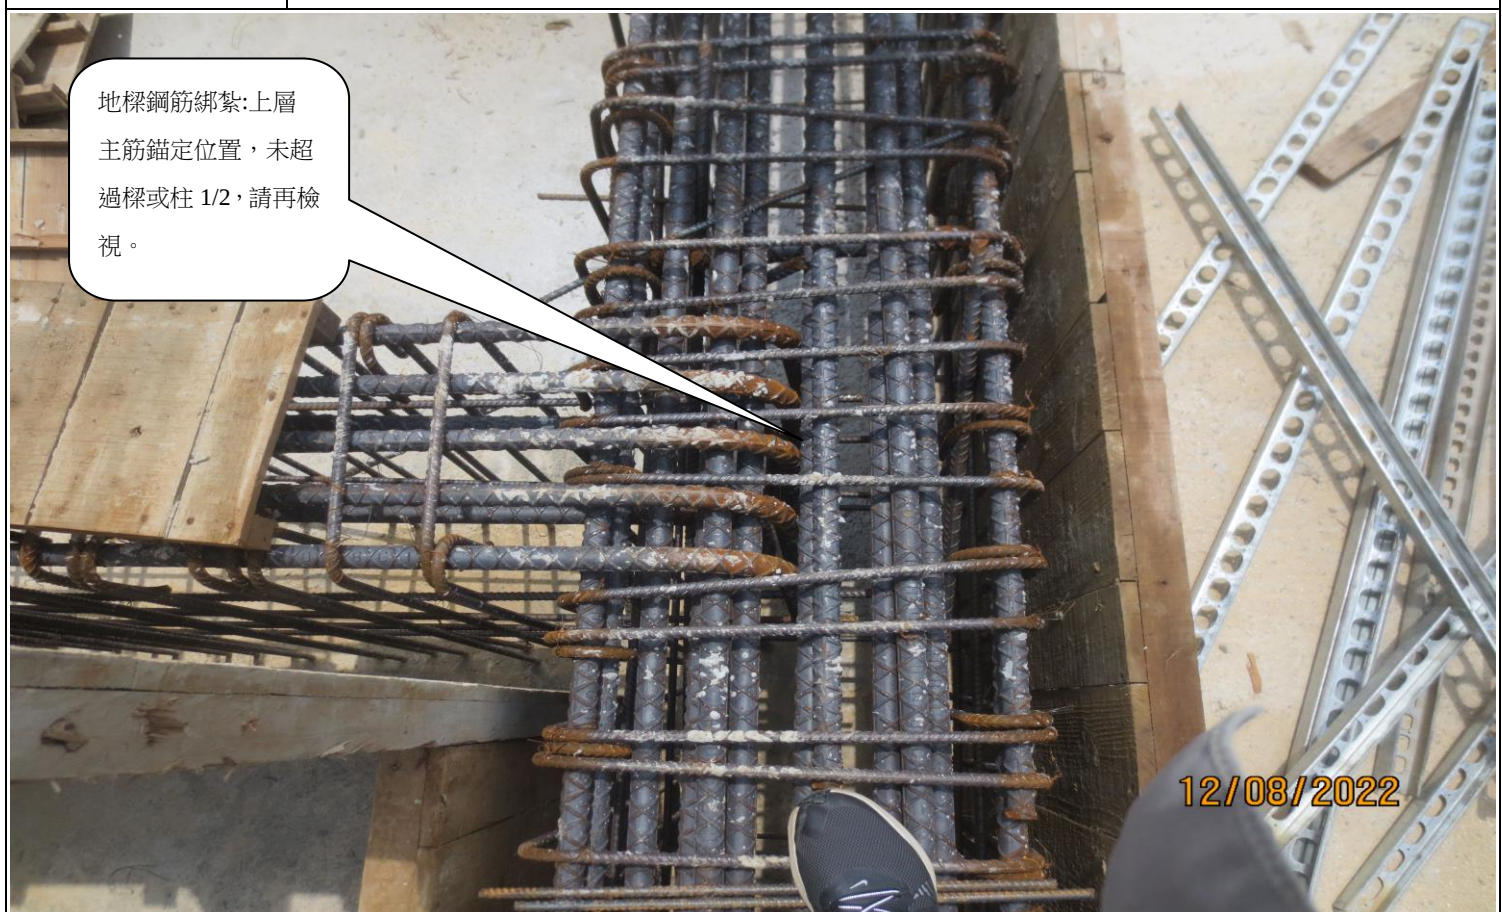

地樑鋼筋綁紮:上層
主筋錨定位置，未超
過樑或柱 1/2，請再檢
視。

說明

地樑鋼筋綁紮:上層主筋錨定位置，未超過樑或柱 1/2，請再檢視。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.08.12

工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程



說明

地樑鋼筋綁紮:腰筋與箍筋，跳數步綁紮，不符规范要求。

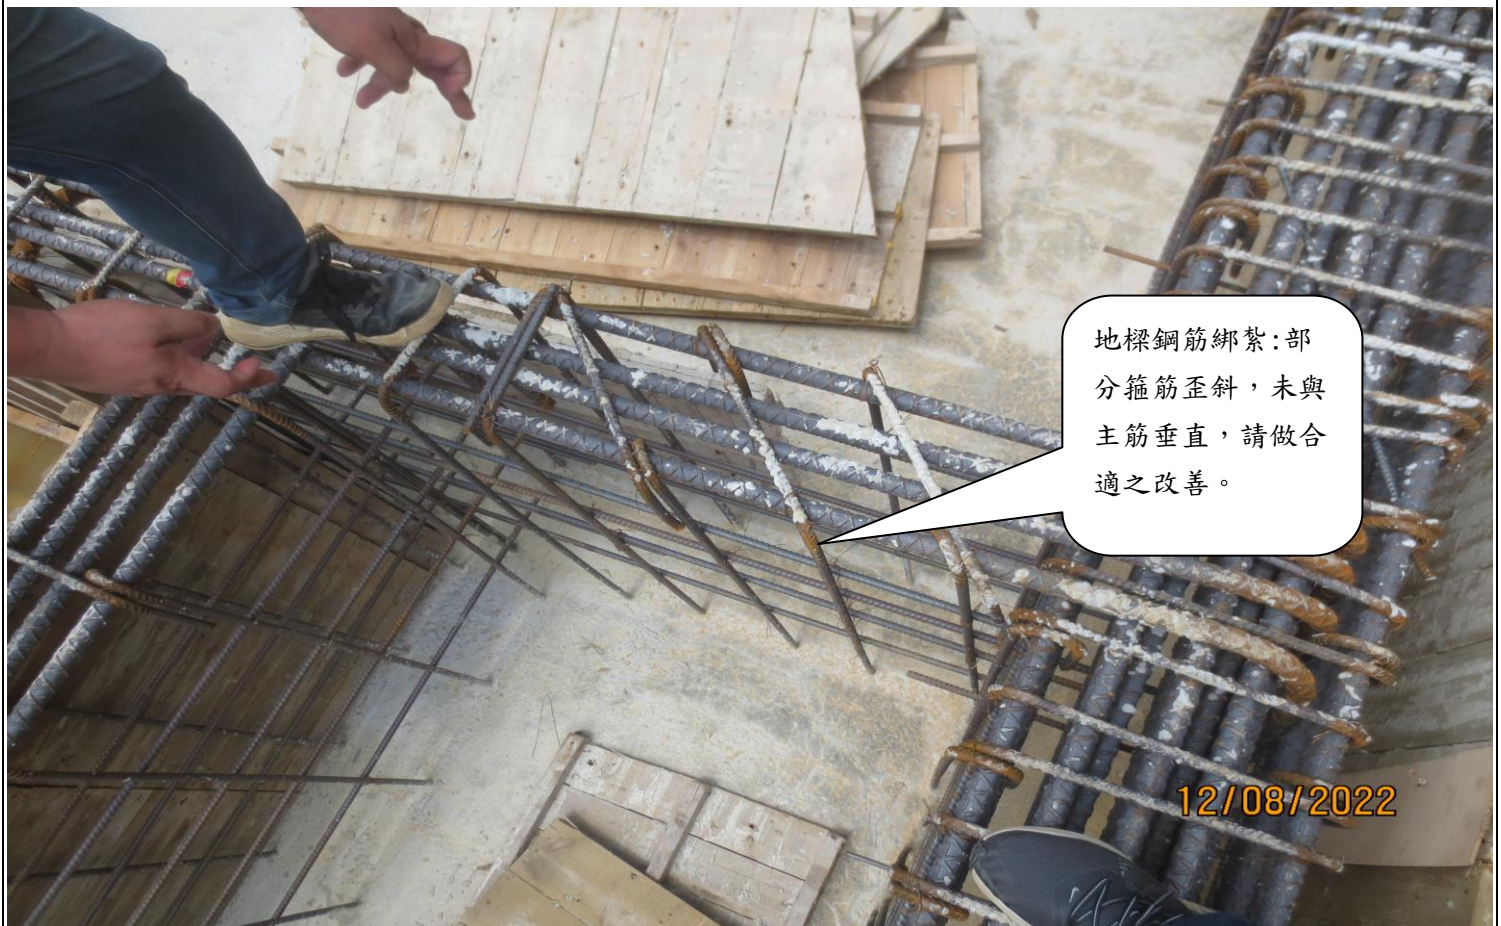

說明

地樑鋼筋綁紮:部分箍筋歪斜，未與主筋垂直，請做合適之改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.12

工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程



說明

模板工程之固定蝴蝶片，部分未與 C 型鋼垂直，請改善。




說明

原有水溝，以木板作為臨時水溝蓋，立意良好；但穩固性較不足，請加強固定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.12

工程名稱：109 年度老舊校舍整建工程

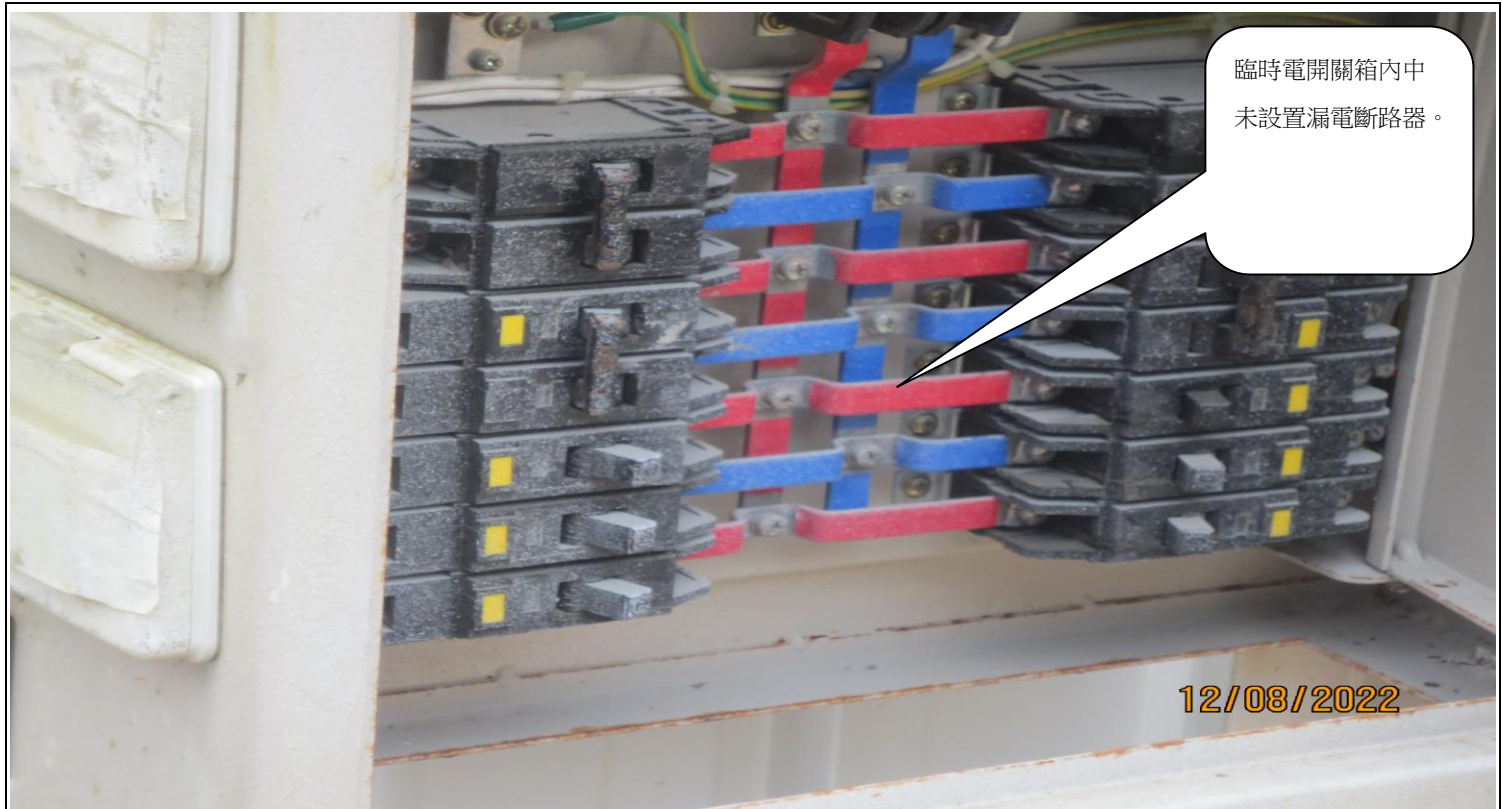

說明

臨時電開關箱內中未設置漏電斷路器。



說明

擋土排樁壁體工程，雖已完成排樁工程，但壁體尚未施作；為避免連續下雨，造成土壤崩落，影響整體安全，請儘速施作壁體工程。