


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.15

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程

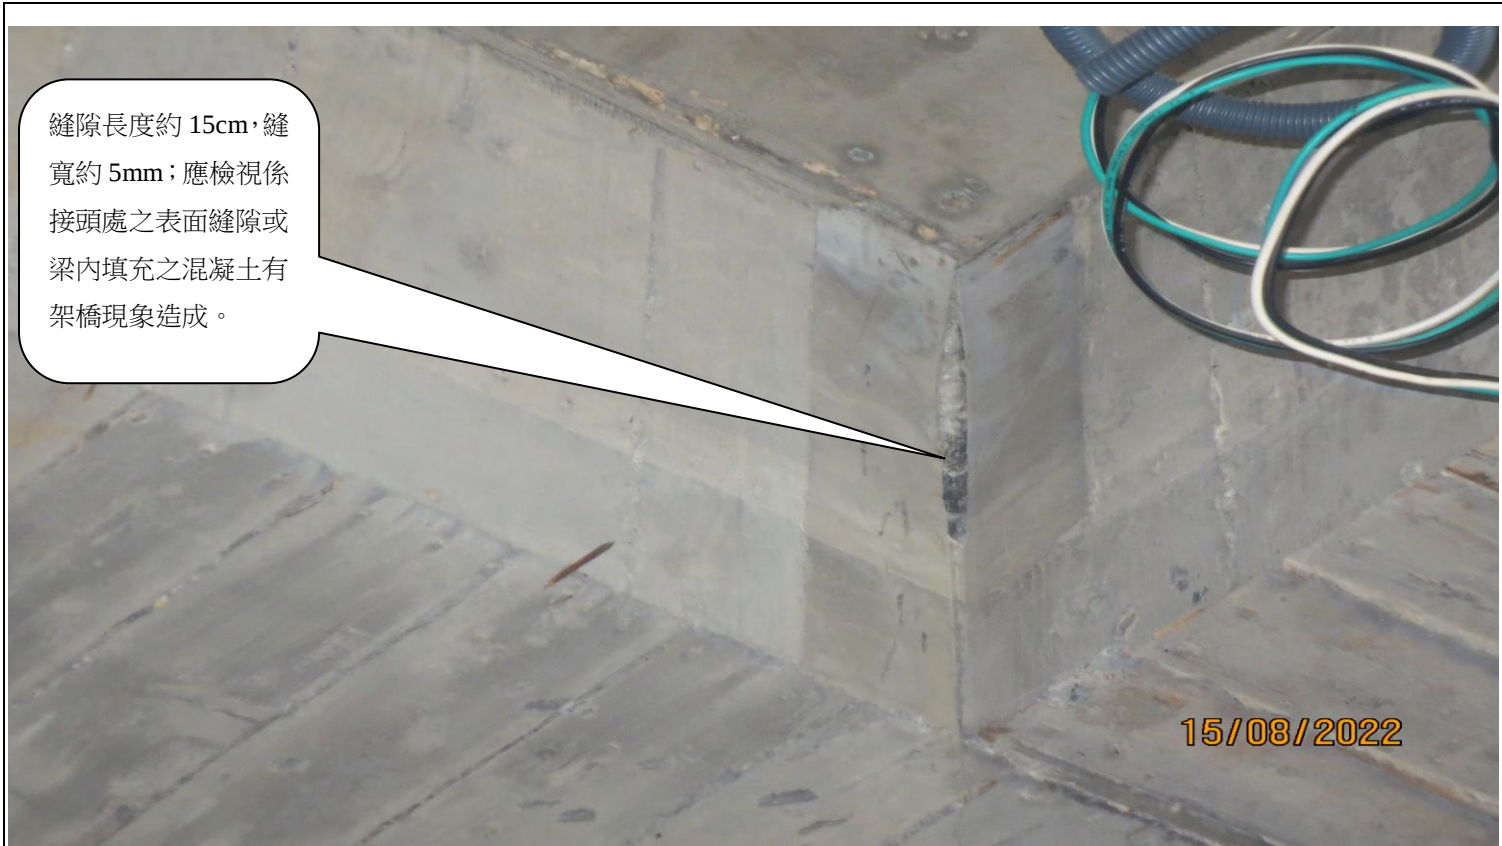

說明

建築物四樓大小梁交錯處有縫隙，縫隙長度約 15cm，縫寬約 5mm；應檢視係接頭處之表面縫隙或梁內填充之混凝土有架橋現象造成。




說明

建築物四樓埋設於混凝土柱面之開關盒管路保護層不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.15

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程

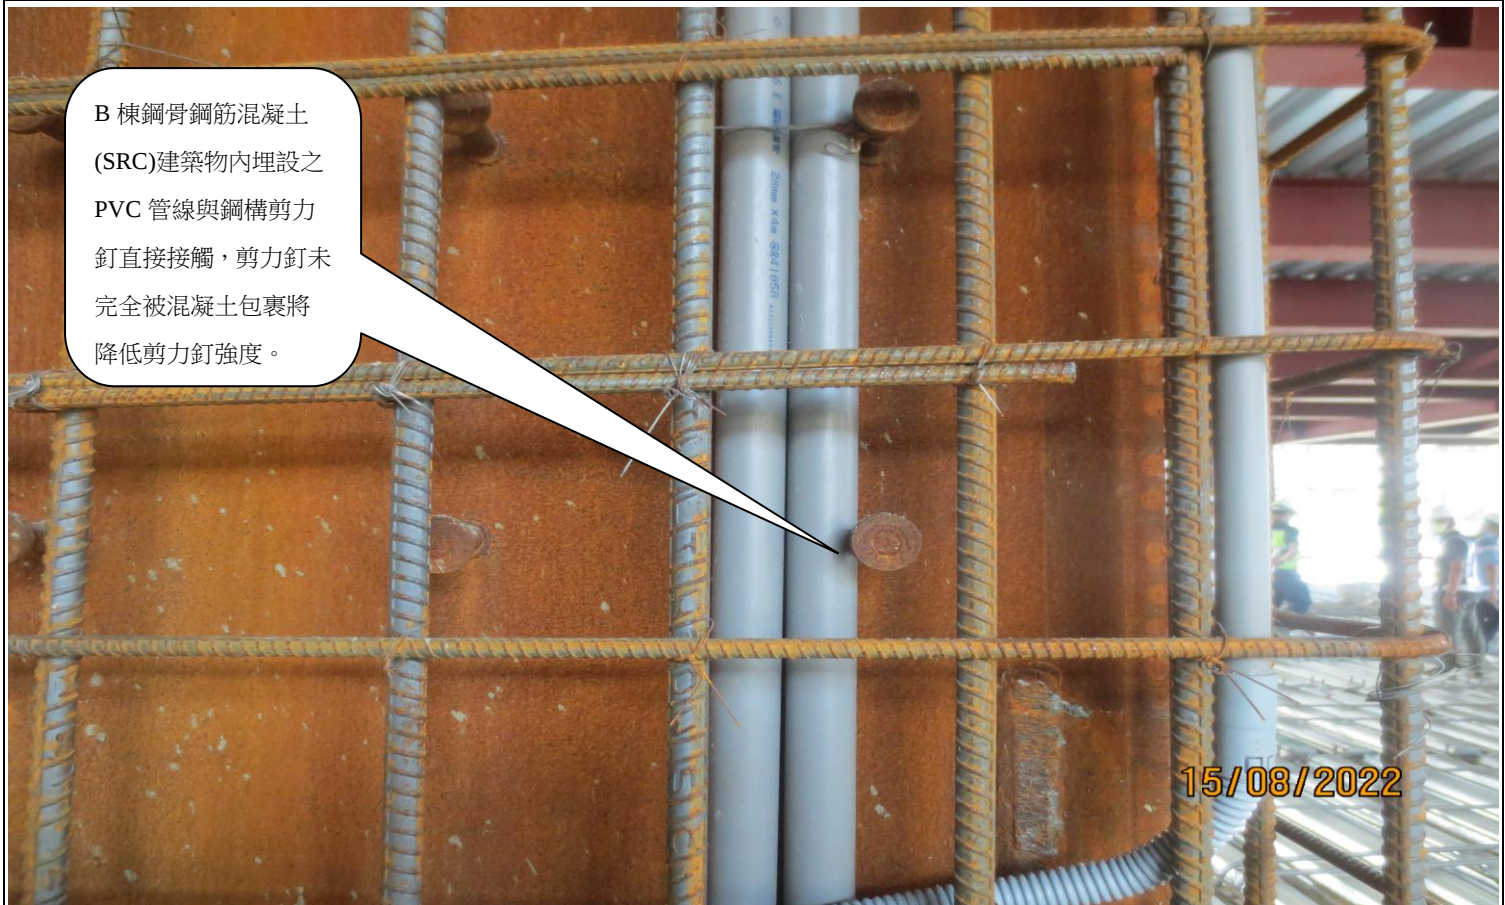

說明

B 棟鋼骨鋼筋混凝土 (SRC)建築物內埋設之 PVC 管線與鋼構剪力釘直接接觸，剪力釘未完全被混凝土包裹將降低剪力釘強度。



說明

地上有酒精性飲料，影響施工安全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.15

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程



說明

B 棟鋼骨鋼筋混凝土 (SRC)建築物內埋設之 PVC 管線與鋼構剪力釘直接接觸，剪力釘未完全被混凝土包裹將降低剪力釘強度。



說明

臨時用電設備之電線應架高，以確保用電安全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.15

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程



說明

管路與設備(消防泵)之間未使用軟管連接。



說明

蹲式馬桶外緣高出地坪，地坪汙物不易清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.15

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程



說明

配電開關匣配置不當、高低不一、四周收邊不良，影響美觀。



說明

工作場所(電氣室)暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。