

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.14

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



建築物正面外牆混凝土蜂窩未修補。(

14/09/2022

說明

建築物正面外牆混凝土蜂窩未修補。



梁柱接頭混凝土表面
多處殘留木片未立即
清除。

14/09/2022

說明

梁柱接頭混凝土表面多處殘留木片未立即清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.14.

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



說明

部分柱模板之橫向拉桿蝴蝶型墊片未正確架設於 C 型鋼支撐架之垂直豎邊上。




說明

外牆施工鷹架未盡符合每隔 5 公尺水平距離，垂直距離 5.5 公尺應設置繫牆桿之規定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.14

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程

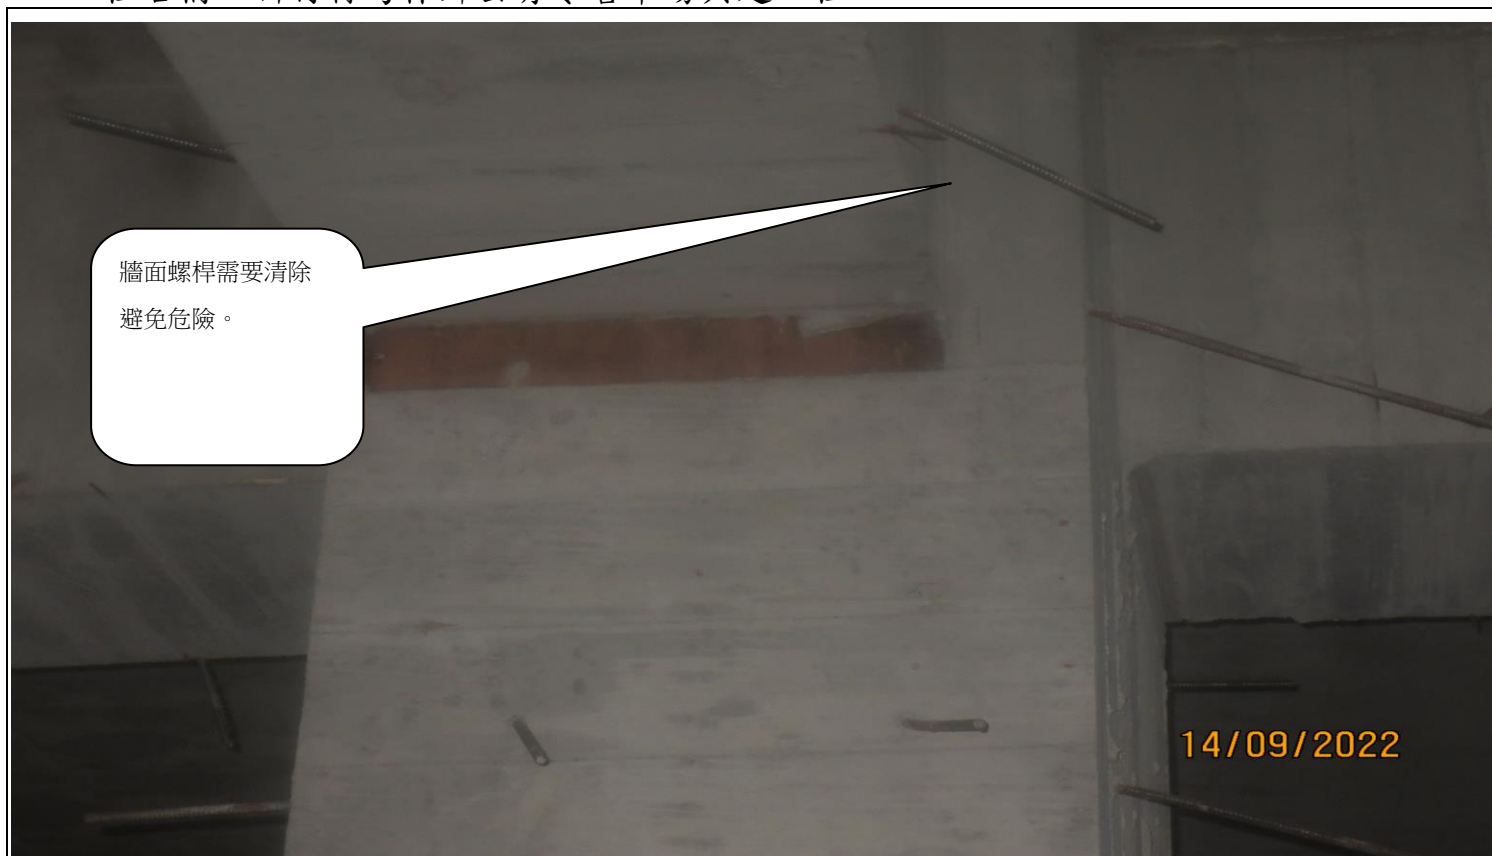

說明

牆面螺桿需要清除避免危險。

接地 EPC 佈放纜線
完成線頭未做防水處理



說明

接地 EPC 佈放纜線完成線頭未做防水處理

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.14

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



預埋管破損需先修補後再填補水泥。

說明

預埋管破損需先修補後再填補水泥。

管路出口未施作管緣保護。



說明

管路出口未施作管緣保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.14

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



小部分臨時電源之插座未正確連接接地端，導致 ELCB 無法跳脫。

說明

小部分臨時電源之插座未正確連接接地端，導致 ELCB 無法跳脫。



工程施工架固定不能採用建築鐵直接插入泥土作為支撐。(

2022/09/14 10:41


說明

工程施工架固定不能採用建築鐵直接插入泥土作為支撐。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.14

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程

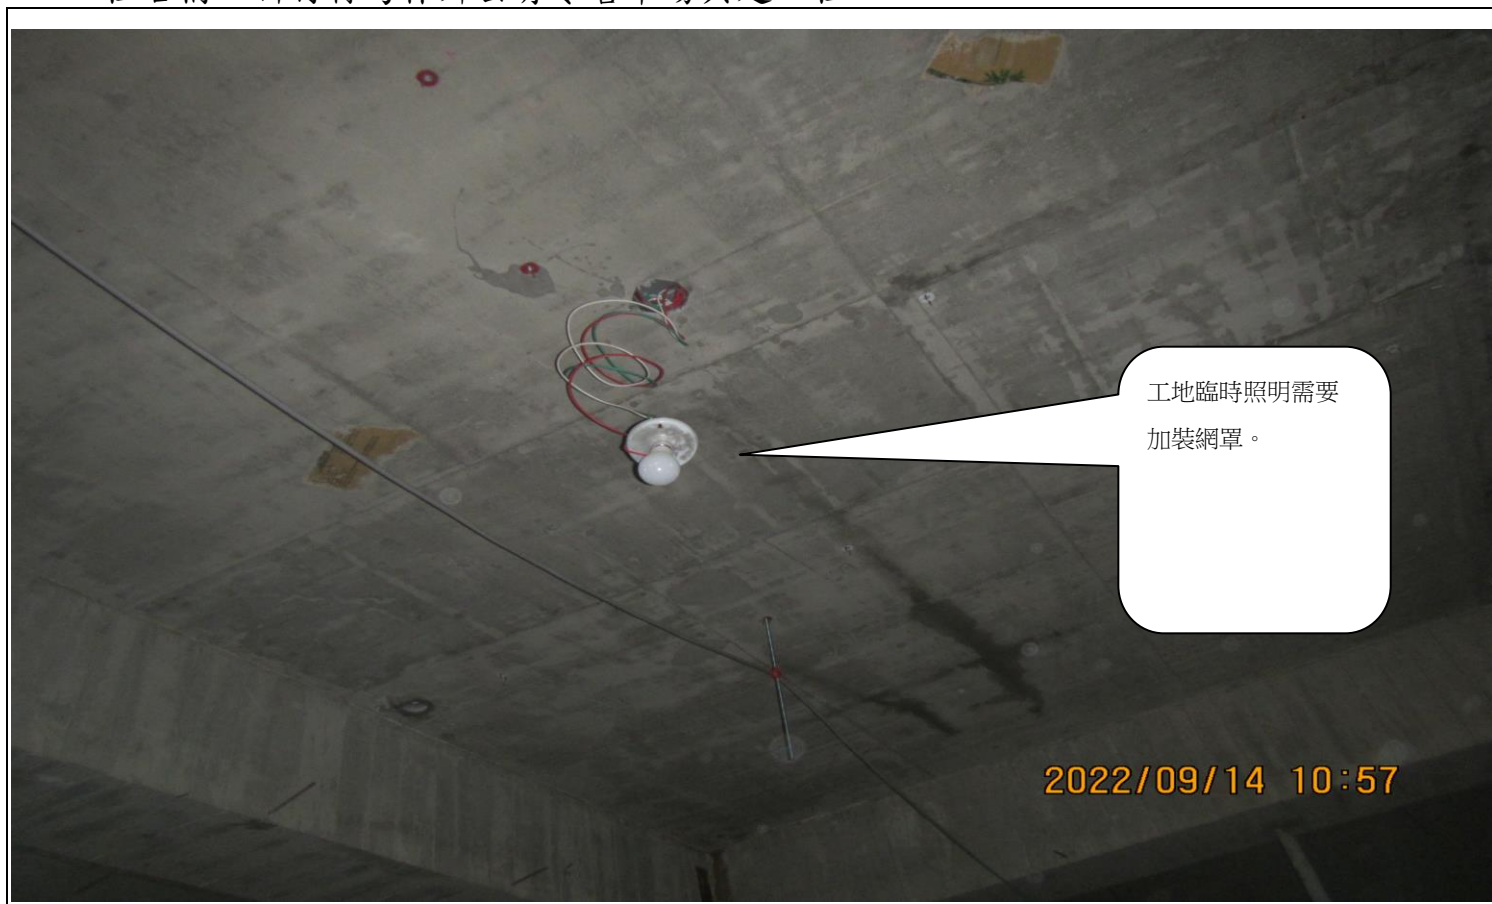

說明

工地臨時照明需要加裝網罩。