

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.26

工程名稱：111 年度峨眉鄉各村農路改善工程



說明

H 段+031、+042、+103.1 混凝土養護不合規範有塑性收縮裂縫情形。

新竹縣峨眉鄉公所			
工程名稱 (Project Name)	111年度峨眉鄉各村農路改善工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	富林工程技術顧問有限公司	設計單位 (Designer)	富林
施工廠商 (Contractor)	雙枝營造有限公司	工程概要 (Project Description)	農路
施工期間 (Duration)	民國111年07月15日 至 111年 10月 14日 (15/07/2022~10/31/2022)		
任或工地負責人 (Site Manager)	李建洲	電話 (TEL)	0937-151243
任工程人員 (Professional Engineer)	李秉昇	電話 (TEL)	03-5762580
報專線 (Hot Line & Web Site)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	QR Code
	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5800116	
費來源 (Funding Sources)	1. 中央_____ (千元)(Unit : NT\$ 1,000) 2. 地方_____ (千元)(Unit : NT\$ 1,000)		
公告事項 (Notice)	1. 年 (Yr) 月 (M) 日 (D) : 管制編號 : J111BZ019-1 2. 年 (Yr) 月 (M) 日 (D) :		

工程告示牌內容未符規定(機關名稱缺英文、專任工程人員電話以行動電話為佳)。

26/10/2022

說明

工程告示牌內容未符規定(機關名稱缺英文、專任工程人員電話以行動電話為佳)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.26

工程名稱：111 年度峨眉鄉各村農路改善工程



H 段+031、+042、
+103.1 混凝土養護
不合規範有塑性收
縮裂縫情形。

26/10/2022

說明

H 段+031、+042、+103.1 混凝土養護不合規範有塑性收縮裂縫情形。



F 段+052 左側
溝牆有塑性收
縮裂縫情形。

26/10/2022


說明

F 段+052 左側溝牆有塑性收縮裂縫情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.26

工程名稱：111 年度峨眉鄉各村農路改善工程

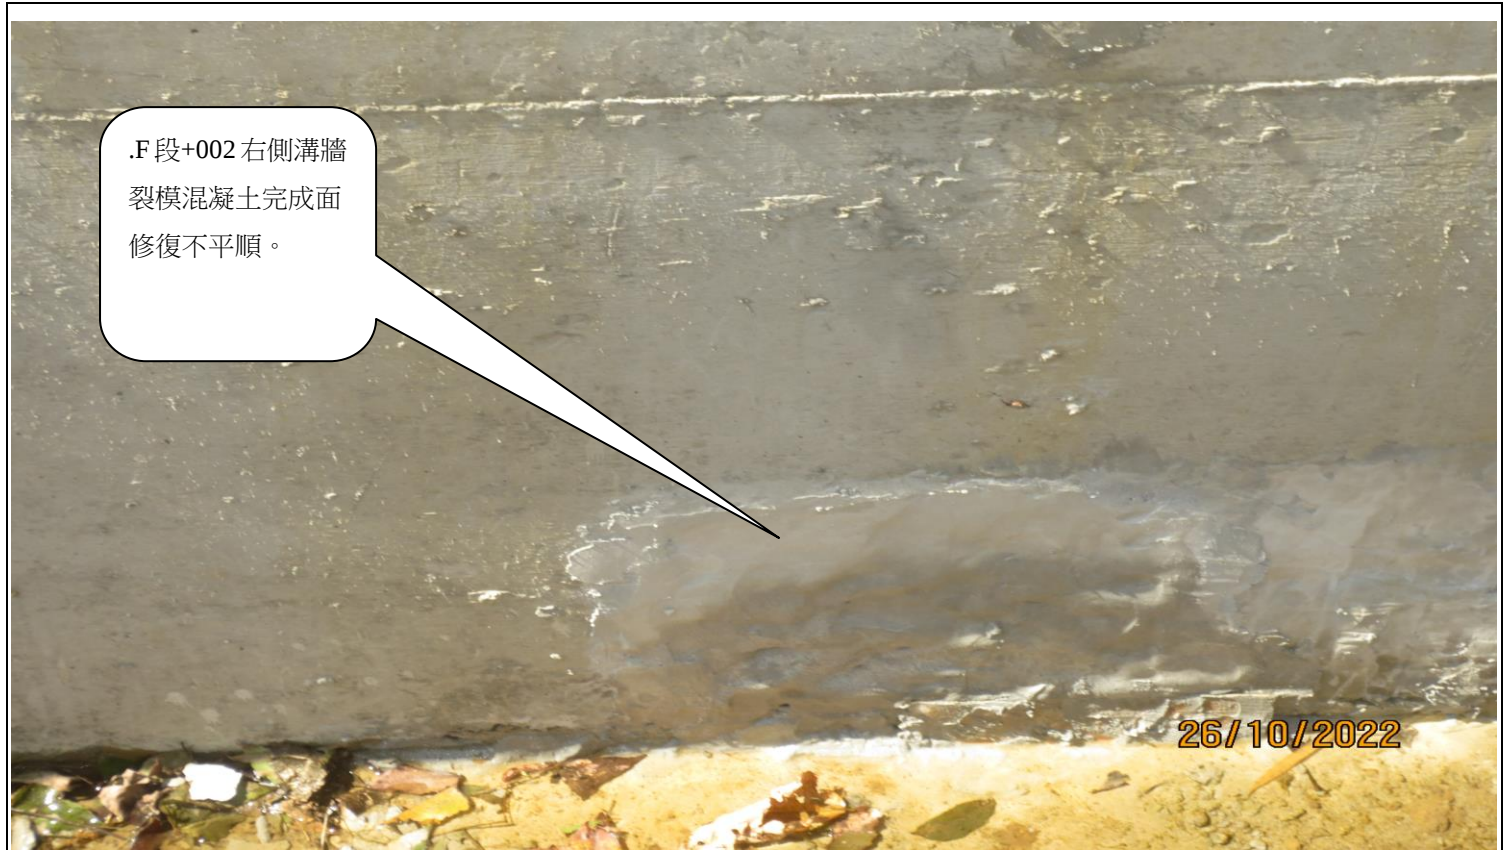

說明

.F 段+002 右側溝牆裂模混凝土完成面修復不平順。



說明

H 段+042、+073.8、+085 多處有伸縮縫未完全切割至兩側端部請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.26

工程名稱：111 年度峨眉鄉各村農路改善工程



說明

擋土牆部分洩水孔之 PVC 管明顯被擠壓變形、請改善。



說明

C 工區路面修復(回復)不平順(線形)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.26

工程名稱：111 年度峨眉鄉各村農路改善工程



說明

工區交通錐無連桿及夜間照明設備。



說明

F 段尾端水溝未續施作前背填部分應加設土砂包，以防土壤流失。