

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.08.

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



地下層車道地坪混凝土局部塑性乾縮。

08/12/2022

說明

地下層車道地坪混凝土局部塑性乾縮。



地下層已完工混凝土牆表面鐵絲殘留物未清除。

08/12/2022

說明

地下層已完工混凝土牆表面鐵絲殘留物未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.08

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程


.車道版、梁混凝土分次澆置方式未妥善計畫，形成不可控冷縫產生。(



說明

.車道版、梁混凝土分次澆置方式未妥善計畫，形成不可控冷縫產生。

地下二層 C7 柱頂繫筋未固定確實即完成灌漿，造成移位。

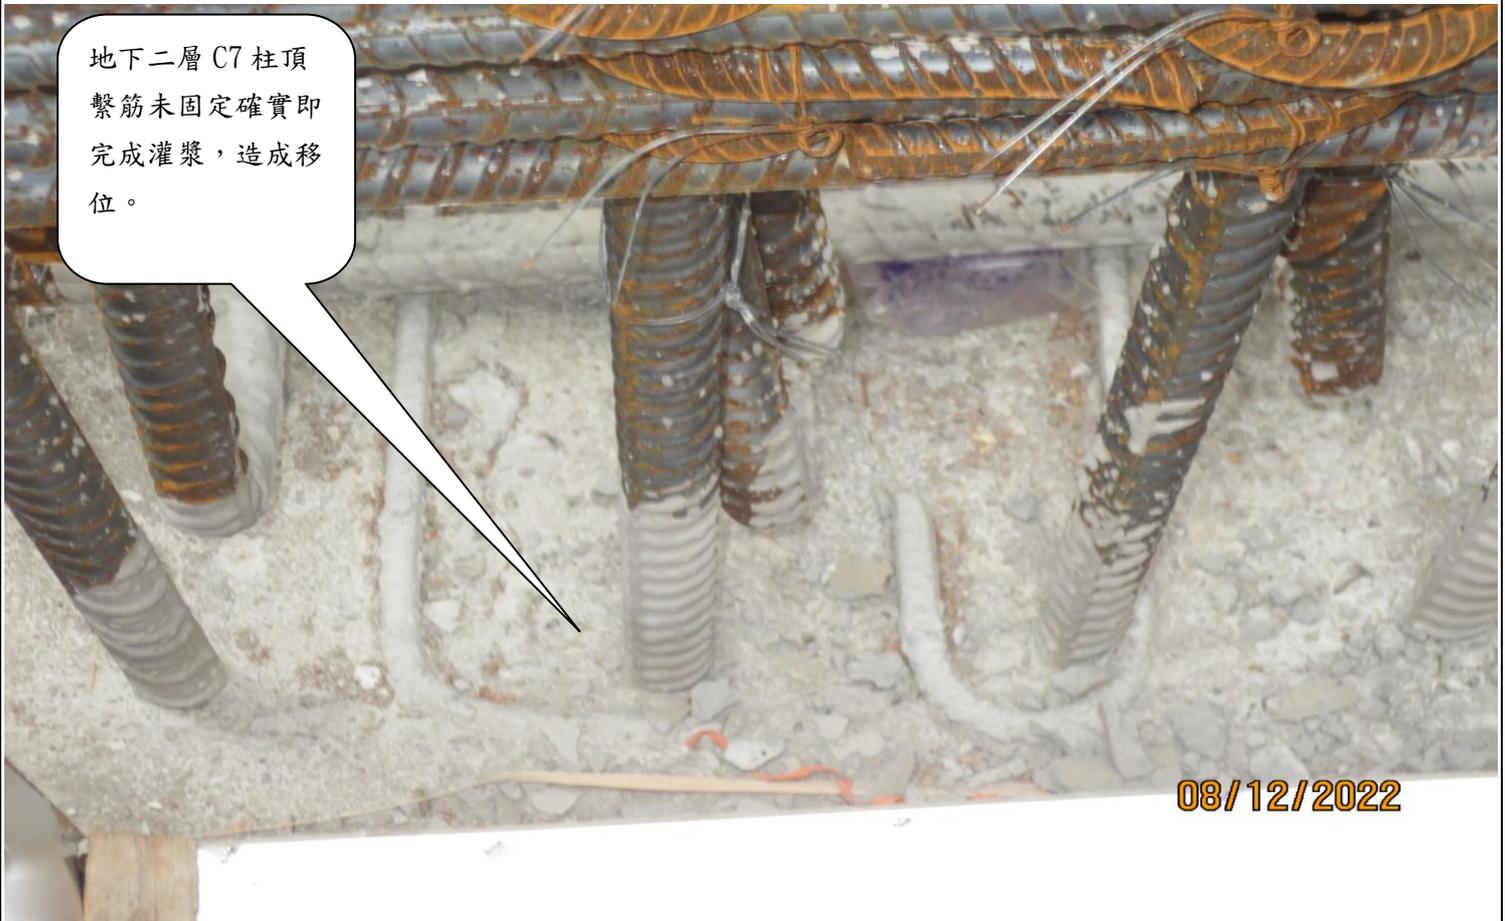

說明

地下二層 C7 柱頂繫筋未固定確實即完成灌漿，造成移位。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.08

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



.車道版下梁鋼筋
保護層不足。

說明

.車道版下梁鋼筋保護層不足。



地下車道牆模板局
部過度使用破損舊
料。

說明

地下車道牆模板局部過度使用破損舊料。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.08

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



平頂及梁底模板活動支撐未設置水平繫條。

08/12/2022

說明

平頂及梁底模板活動支撐未設置水平繫條。



材料區旁舊有樹木未妥善保護。

08/12/2022

說明

材料區旁舊有樹木未妥善保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.08

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



說明

地下開挖土坡帆布覆蓋未完整保護，局部裸露破損未更新。



說明

C側外牆止水帶破損。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.08

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



說明

投光燈電線接頭裸露在外未適當保護。



說明

地下層車道地坪給排水預留管路，採用塑膠布封口，未採用「管帽」保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.08

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



| | |
|----|-----------------|
| 說明 | 現場發電機及變壓器未施作接地。 |
|----|-----------------|



| | |
|----|---------------------------|
| 說明 | 工程告示牌內專任工程人員及工地主任未留設行動電話。 |
|----|---------------------------|

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.12.08

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



說明

上下設備腳趾板鬆動未固定。

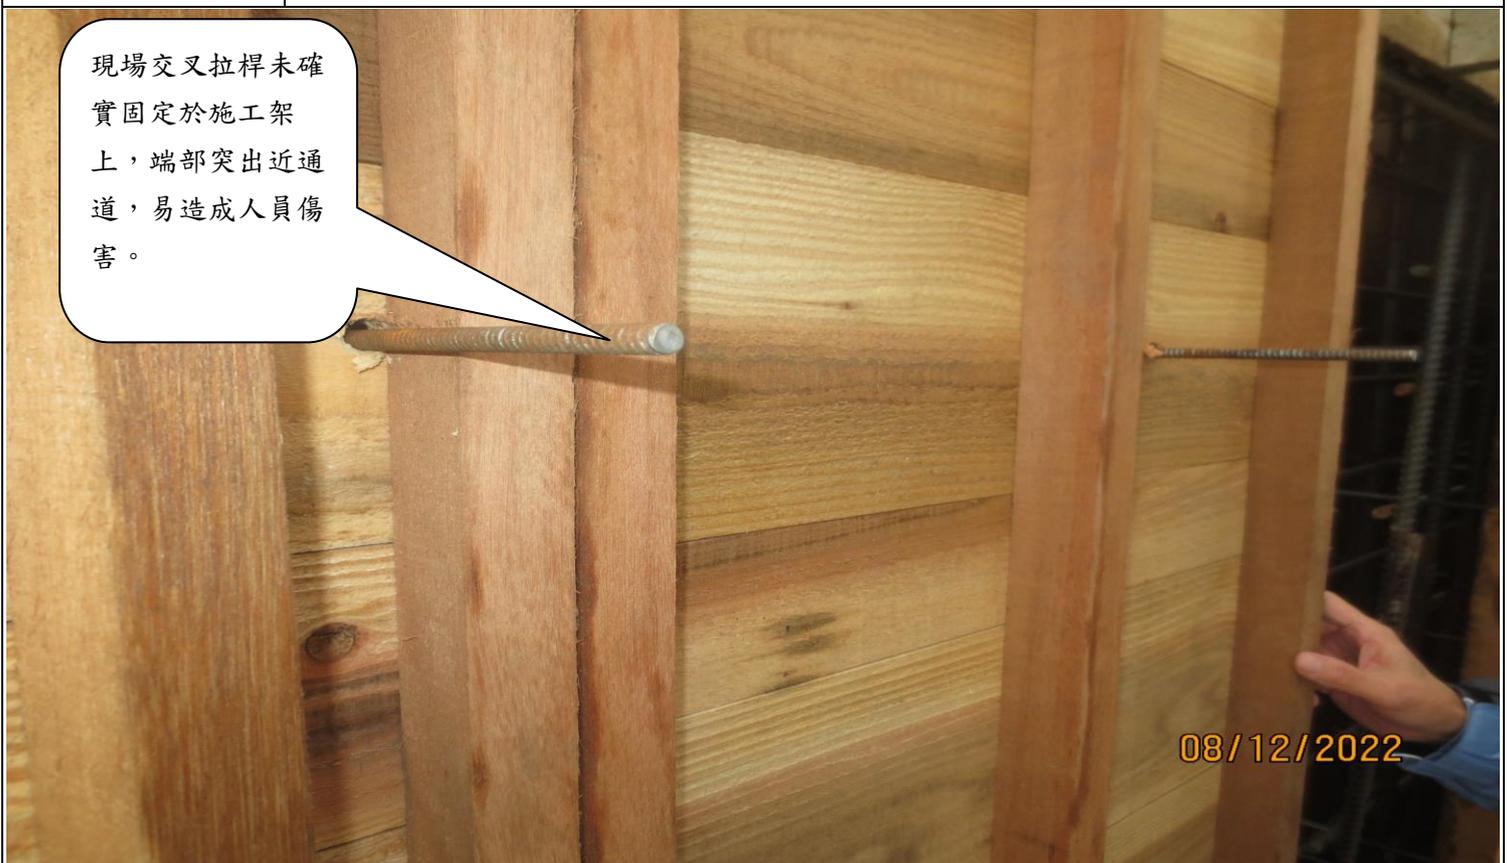

說明

現場交叉拉桿未確實固定於施工架上，端部突出近通道，易造成人員傷害。