

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	(若無，免填)			計畫主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	112年02月18日
標案名稱	尖石鄉玉峰村整體道路品質改善工程			地點	新竹縣尖石鄉
標案執行機關	新竹縣尖石鄉公所			專案管理單位	
設計單位	大承工程顧問 股份有限公司	監造單位	大承工程顧問 股份有限公司	承包商	榮邦營造有限公司
發包預算	10,785.592千元			契約金額	10,616.000千元
工程概要	尖石鄉玉峰村整體道路品質改善工程				
工程進度、 經費支用及 目前施工概要	截至112年02月15日止： 一、工程累計進度：預定 52.00%；實際99.89%； 二、經費累計支用：預定 2782.000千元；實際 4055.000千元。 三、目前進行 工程施作中				
查核委員	內聘：(未填) 外聘：林耀星、童健飛			開工及 預定完工日期	111年12月22日 至 112年04月07日
領隊及 工作人員	領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：羅瑞瑚、張文華			查核分數 (等級)	81.00(甲等)
優點	1.主辦機關:(1).主辦機關，不定期督導工程施工。(2)監造計劃書依規辦理核定。 2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫依規審查。(2) 施工進度超前甚多，督導得力。 3.承攬廠商:(1)品管組織架構符合規定。(2(專任工程人員，定期督察工地。(3)依規定提送施工計畫與品質計畫並奉主辦機關核定 4.施工品質:水泥混凝土鋪面施工平整度尚可。 5.材料設備檢驗與管制:預拌混凝土依規辦理材料商送審。(2) 混凝土試驗報告施工廠商均有判讀。(3) 點焊網材料依規辦理送審。 6.安全衛生:依規辦理安衛項目檢查。				
缺點	1.主辦機關:督導工程施工，請補督導人員照片，併紀錄存卷。【L】(4.01.04.02) 2.監造單位:預拌混凝土抽查紀錄表，抽查標準，部分項目未量化。【L】(4.02.01.10) 3.品質造計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。【L】(4.03.02.01) 4.承攬廠商 混凝土自主檢查表，檢查標準，未量化。【L】(4.03.12.02) 5.水泥混凝土路面0K+620、+640、+820、施工後表面有裂紋，請改善。【L】(5.01.02) 6.混凝土完成面水平度不佳,銜接處不平整有高差問題。【L】(5.01.03) 7. 水泥混凝土路面全線伸縮縫施工未確實，請改善。【L】(5.01.05) 8.水泥混凝土路面0K+800至860、靠山側、未留設邊溝排水，請改善。【L】(5.01.99) 9.0k+876右側橋梁排水孔堵塞未清理影響排水【L】(5.07.01.05) 10.混凝土無配比及粒料篩分析報告【L】(5.10.01.01) 11.預拌混凝土未做強度品控分析。【L】(5.10.99) 12.施工現場交通警告設施不足【L】(5.14.07) 13.預拌混凝土未做強度品控分析。【L】(5.15.99) 缺點總計扣點數0 點				
規劃設計問題 及建議	轉彎處因超高佈設而造成路外側與路面有30公分之高差,建議用回填土以填平,以防止車輛誤闖而有翻車之疑。				

品質指標	環境：80.90分； 安全：80.00分； 強度：76.00分； 美觀：80.90分； 功能：80.90分。
其他建議	本工程全線約2公里,路寬約3~5公尺,一邊為下邊坡較深山谷地形且高差甚大,建議應於道路兩側劃設"路面邊線"之標線,以利維持路面行車安全。
扣點統計	總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)