

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.24

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



混凝土牆面蜂窩未及時修補，包括二樓一支 RC 柱之牆面及頂樓通風間之內壁蜂窩。

24/03/2023

說明

混凝土牆面蜂窩未及時修補，包括二樓一支 RC 柱之牆面及頂樓通風間之內壁蜂窩。



管道內垂直管路未確實固定。

24/03/2023

說明

管道內垂直管路未確實固定。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.03.24

名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



說明

管路出口以管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。

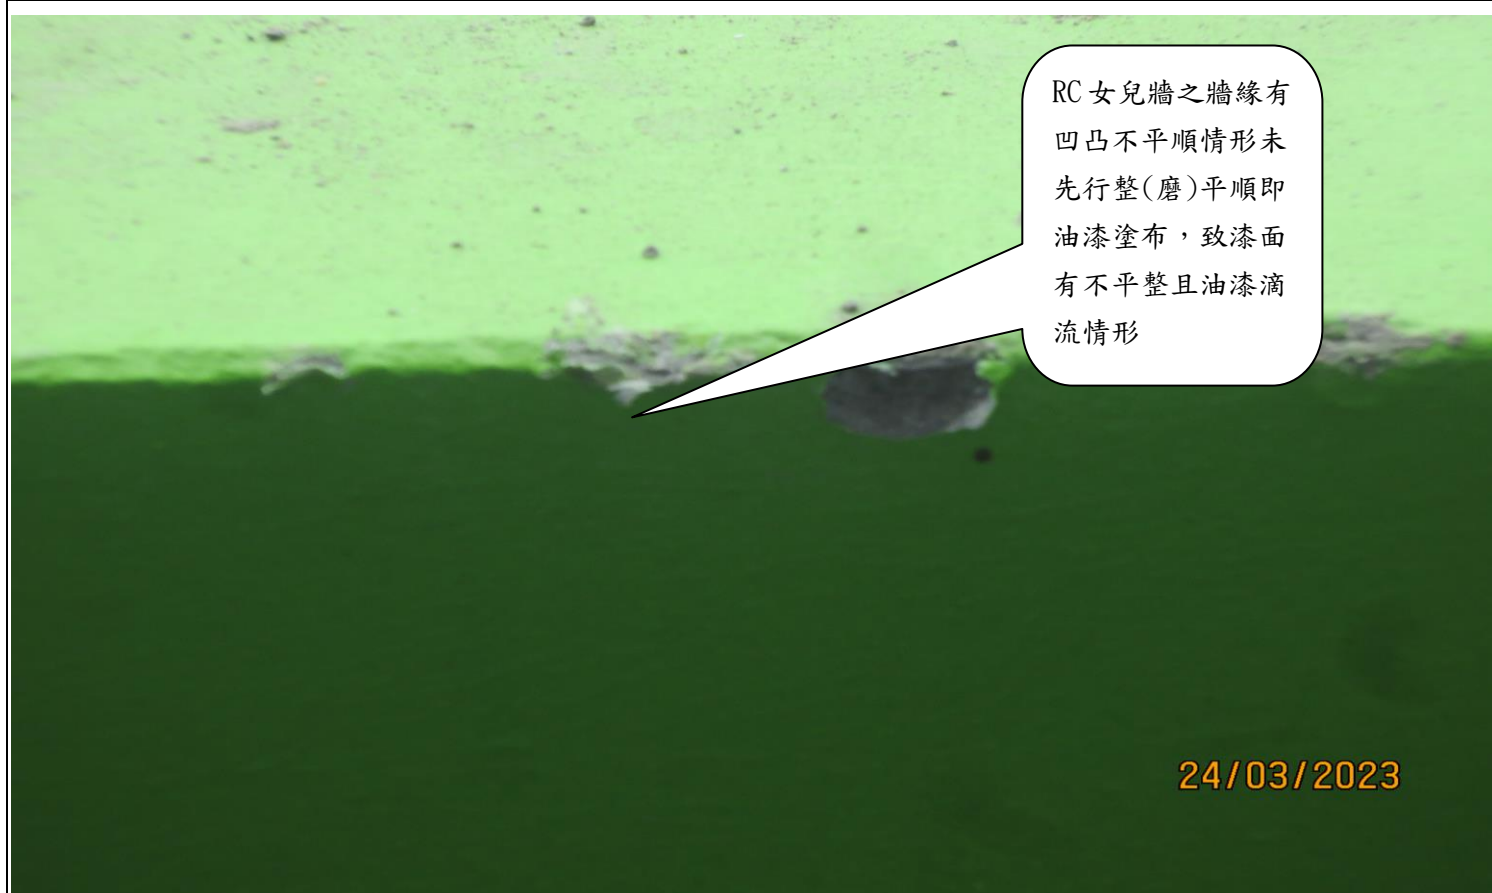


說明

RC 女兒牆之牆緣有凹凸不平順情形未先行整(磨)平順即油漆塗布，致漆面有不平整且油漆滴流情形

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.24

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程

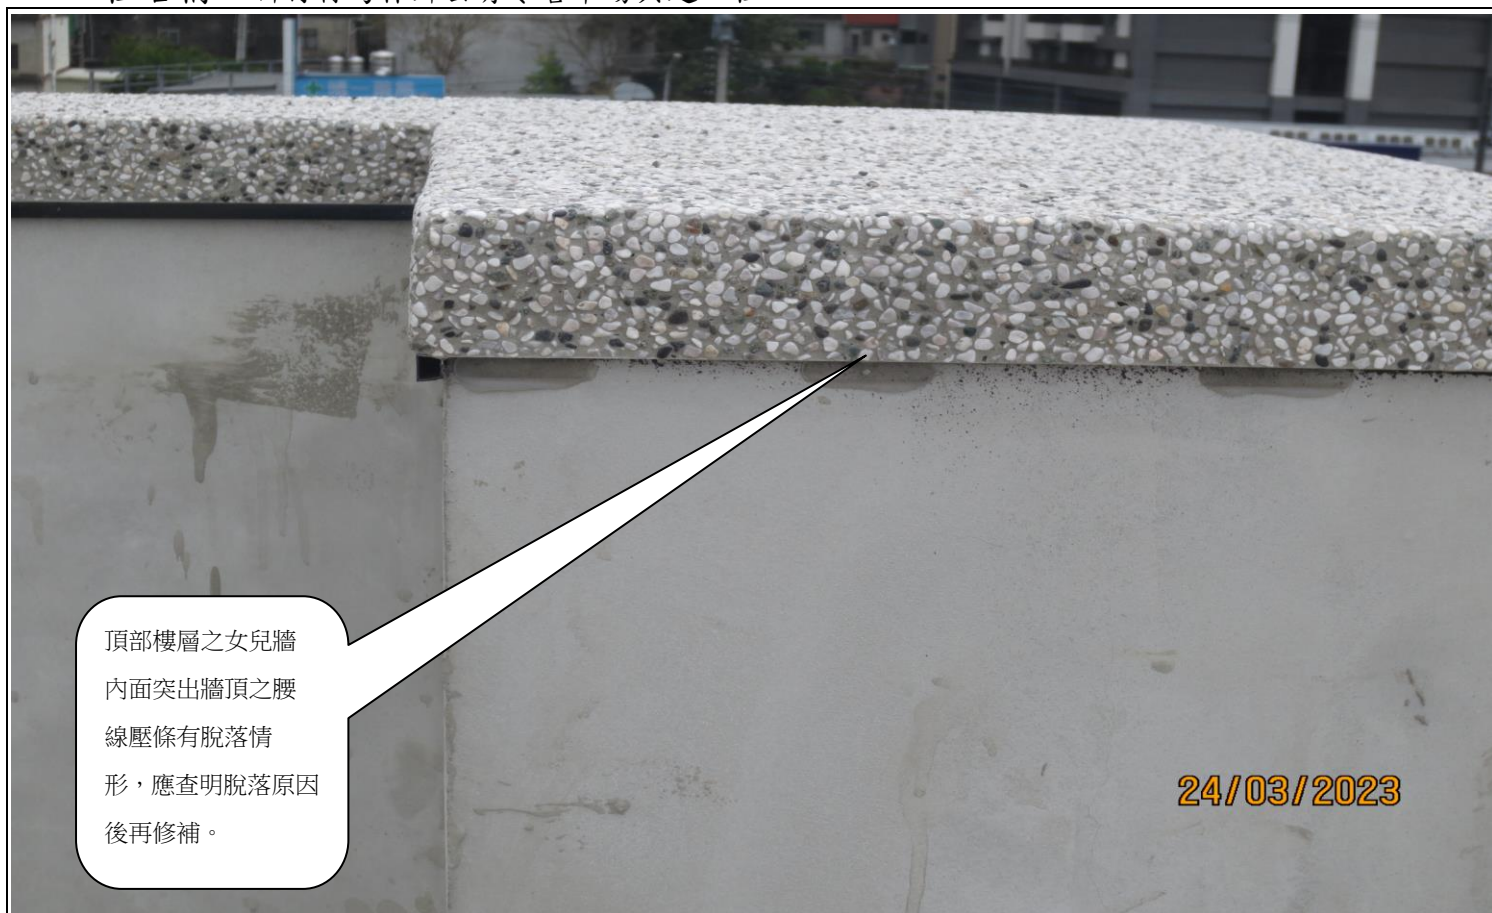

頂部樓層之女兒牆
內面突出牆頂之腰
線壓條有脫落情
形，應查明脫落原因
後再修補。

24/03/2023

說明

頂部樓層之女兒牆內面突出牆頂之腰線壓條有脫落情形，應查明脫落原因後再修補。



工程告示牌內容不符
現況，完工日期
112.06.23 單位電話
標示有誤。

縣芎林鄉公所 (Qionglin Township Office, Hsinchu County)

新竹縣芎林鄉公所 公有零售市場新建工程	建築地址或地號 (Building Address)	新竹縣芎林鄉 上德段224地號
建字第00536號 使用建築物	設計人 (Designer)	楊長榮建築師事務所
	承造人 (Contractor)	新大營造股份有限公司

(Construction Supervisor)

工程概要

(Project Descriptions)

地上2層 地下1層 1幢 1棟 1戶 建築

施工期間

(Duration)

民國112年03月01日至112年06月23日

工地主任

(Site Manager)

羅昌文

電話

(TEL)

0910-358-613

品質管理人員

(Quality Control Engineer)

余治炫

電話

(TEL)

0932-398-552

職業安全衛生管理人員

(Occupational Safety and Health Management Personnel)

呂哲緯

電話

(TEL)

0973-322-186

專任工程人員

(Contractor's Professional Engineer)

李進添

電話

(TEL)

(02)2881-8868

通報專線

(Complaints & Suggestions)

全民督工專線及網址

(Hotline and Website)

0800-009-609

<http://www.pcc.gov.tw>

政風單位

(Government Ethics Department)

0800-009-609

建築管理機關

(Authority of Building Management)

新竹縣政府工程處建築管理科(03)551-8101



經費來源 (Budgetary Sources)

1. 經濟部:	69,269,925 (50%)	(千元)(Unit:NT\$1,000)
2. 新竹縣政府:	15,000,000 (11%)	(千元)(Unit:NT\$1,000)
3. 芎林鄉公所:	54,880,504 (39%)	(千元)(Unit:NT\$1,000)
總計:	139,150,429	(千元)(Unit:NT\$1,000)

重要公告事項 (Notice)

1. 損鄰通報程序:
2. 空氣污染防制費徵收管制編號: J111J81003-1
3. 公害檢舉陳情專線:
4. 建照核發日期及施工期限:
5. 年(Yr) 月(M) 日(D):

24/03/2023

說明

工程告示牌內容不符現況，完工日期 12.6.23 未符現況，政風單位單位電話標示有誤。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.06

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



.墜落防止之部分安全圍籬未符合需求，包括護欄尾端有開口大於 15 公分(雖小於 30 公分)應加強改善。

24/03/2023

說明

.墜落防止之部分安全圍籬未符合需求，包括護欄尾端有開口大於 15 公分(雖小於 30 公分)應加強改善，及二樓之電梯間可開合安全護欄未上鎖。



.施作完成之接地線 E、P、C 三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測且接地線未確實保護有氧化及砂漿污染情形。

2023/03/24 10:40

說明

.施作完成之接地線 E、P、C 三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測且接地線未確實保護有氧化及砂漿污染情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.24

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



說明

.臨時電開關箱內中性線不宜以綠色線施作。



說明

.管路出口以管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。