

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.24

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



混凝土牆面蜂窩未及時修補，包括二樓一支 RC 柱之牆面及頂樓通風間之內壁蜂窩。

24/03/2023

說明

混凝土牆面蜂窩未及時修補，包括二樓一支 RC 柱之牆面及頂樓通風間之內壁蜂窩。



管道內垂直管路未確實固定。

24/03/2023

說明	管道內垂直管路未確實固定。
----	---------------


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.24

名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



說明	管路出口以管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。
----	-------------------------

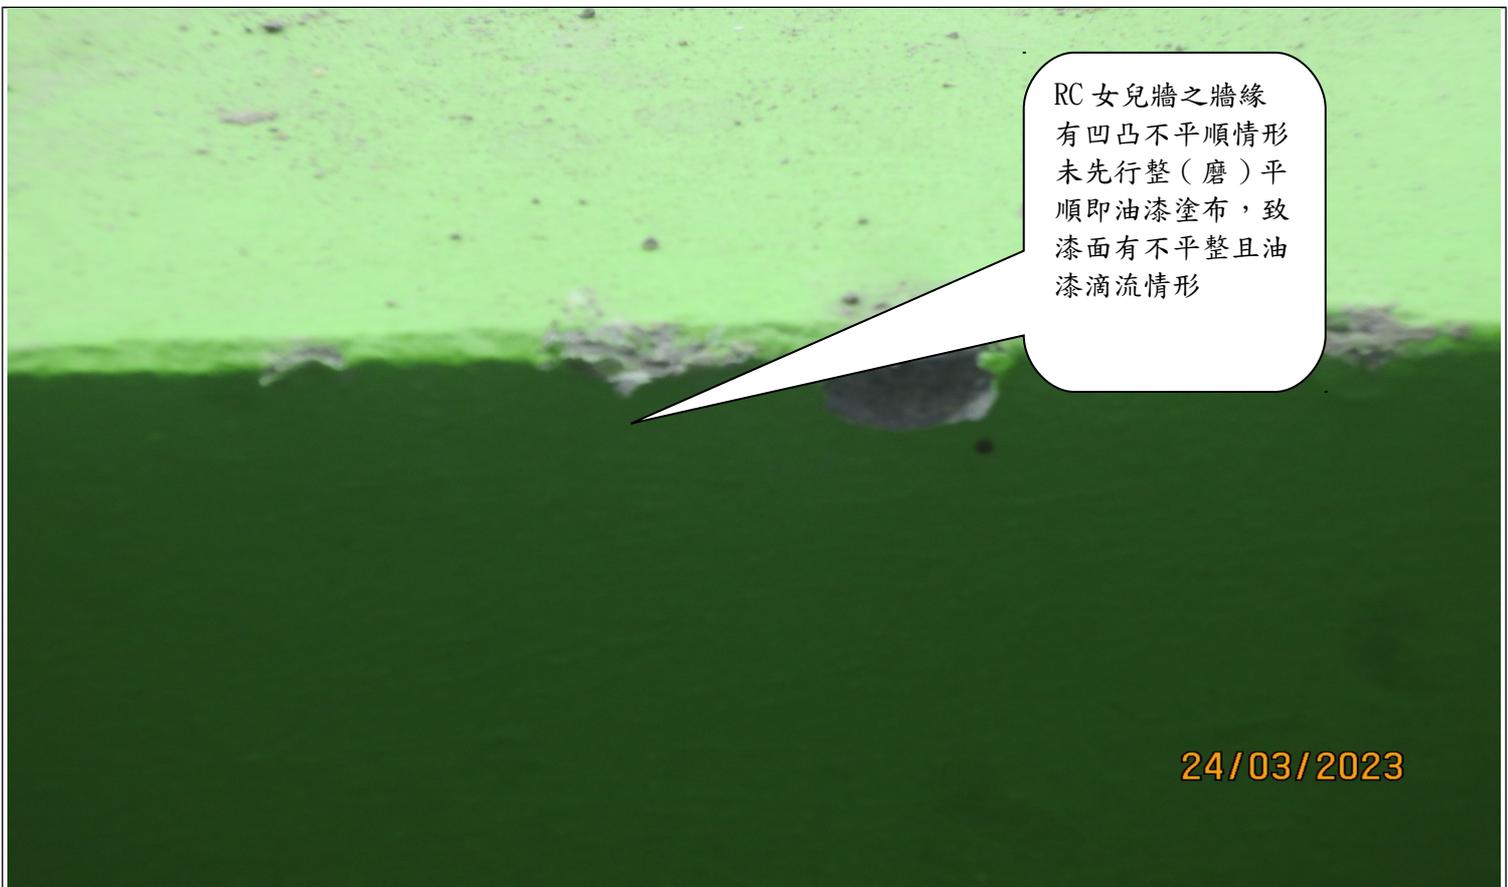

RC 女兒牆之牆緣
有凹凸不平順情形
未先行整(磨)平順
即油漆塗布，致
漆面有不平整且油
漆滴流情形

24/03/2023

說明	RC 女兒牆之牆緣有凹凸不平順情形未先行整(磨)平順即油漆塗布，致漆面有不平整且油漆滴流情形
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.24

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



頂部樓層之女兒牆內
面突出牆頂之腰線壓
條有脫落情形，應查
明脫落原因後再修補。

24/03/2023

說明

頂部樓層之女兒牆內面突出牆頂之腰線壓條有脫落情形，應查明脫落原因後再修補。

工程告示牌內容不符現況，完工日期112.06.23 單位電話標示有誤。



說明

工程告示牌內容不符現況，完工日期12.6.23 未符現況，政風單位單位電話標示有誤。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.06

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



<p>說明</p>	<p>. 墜落防止之部分安全圍籬未符合需求，包括護欄尾端有開口大於 15 公分(雖小於 30 公分)應加強改善，及二樓之電梯間可開合安全護欄未上鎖。</p>
 <div data-bbox="143 257 454 593" style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;"> <p>. 施作完成之接地線 E、P、C 三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測且接地線未確實保護有氧化及砂漿污染情形。</p> </div> <div data-bbox="1093 884 1460 929" style="color: orange; font-weight: bold;"> <p>2023/03/24 10:40</p> </div>	
<p>說明</p>	<p>. 施作完成之接地線 E、P、C 三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測且接地線未確實保護有氧化及砂漿污染情形。</p>

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.24

工程名稱：新竹縣芎林鄉公有零售市場興建工程



說明

·臨時電開關箱內中性線不宜以綠色線施作。



說明

·管路出口以管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。