

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.12.

工程名稱：竹北文小十非營利幼兒園興建工程



說明

梯平台預留鋼筋為單層配筋，顯與圖說不符，請加以改善




說明

鋼筋綁紮：二樓地坪經放樣後，部分柱鋼筋保護層，有不足情形，請再檢視。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.12

工程名稱：竹北文小十非營利幼兒園興建工程

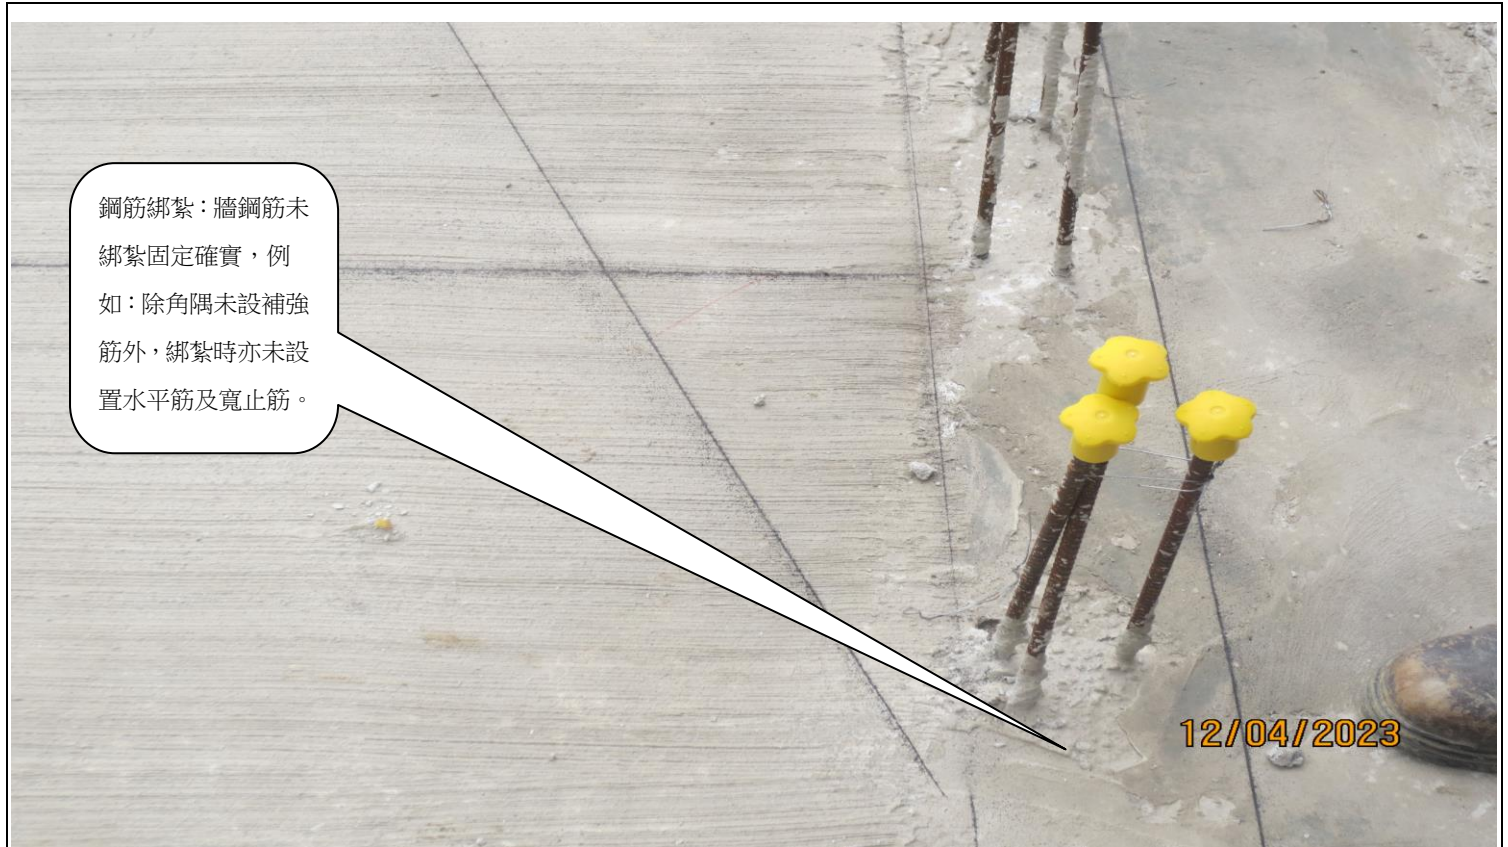

說明

鋼筋綁紮：牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：除角隅未設補強筋外，綁紮時亦未設置水平筋及寬止筋。



說明

模板支撐格柵，水平橫料長度，部分有不足情形，請再檢視。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.04.12

工程名稱：竹北文小十非營利幼兒園興建工程



說明

給排水預留管路，未設管帽覆蓋，易遭堵塞。

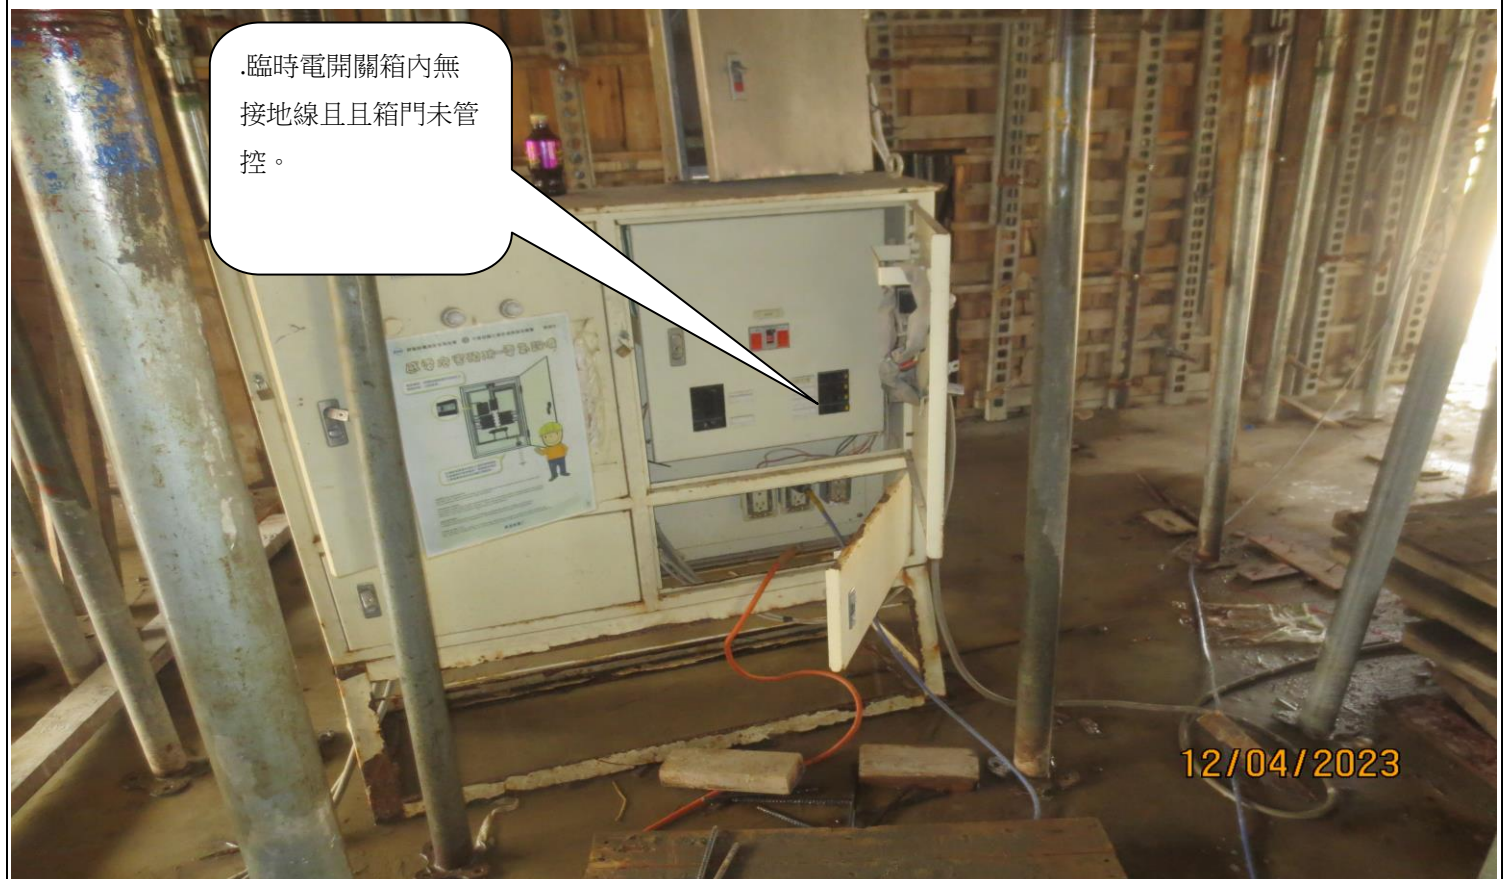

說明

.臨時電開關箱內無接地線且且箱門未管控。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.12

工程名稱：竹北文小十非營利幼兒園興建工程

氣體鋼瓶任意堆放工區
未妥善保護及固定且未
設滅火器。

12/04/2023

說明

氣體鋼瓶任意堆放工區未妥善保護及固定且未設滅火器。

電線置放在地面
上，有安全疑慮

12/04/2023

說明

電線置放在地面上，有安全疑慮

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.12

工程名稱：竹北文小十非營利幼兒園興建工程


施工框架盡頭，部分未設交叉桿，有安全疑慮。



說明

施工框架盡頭，部分未設交叉桿，有安全疑慮。

樓梯臨時鋼管扶手，鋼管端點未設置護套保護，有安全疑慮。

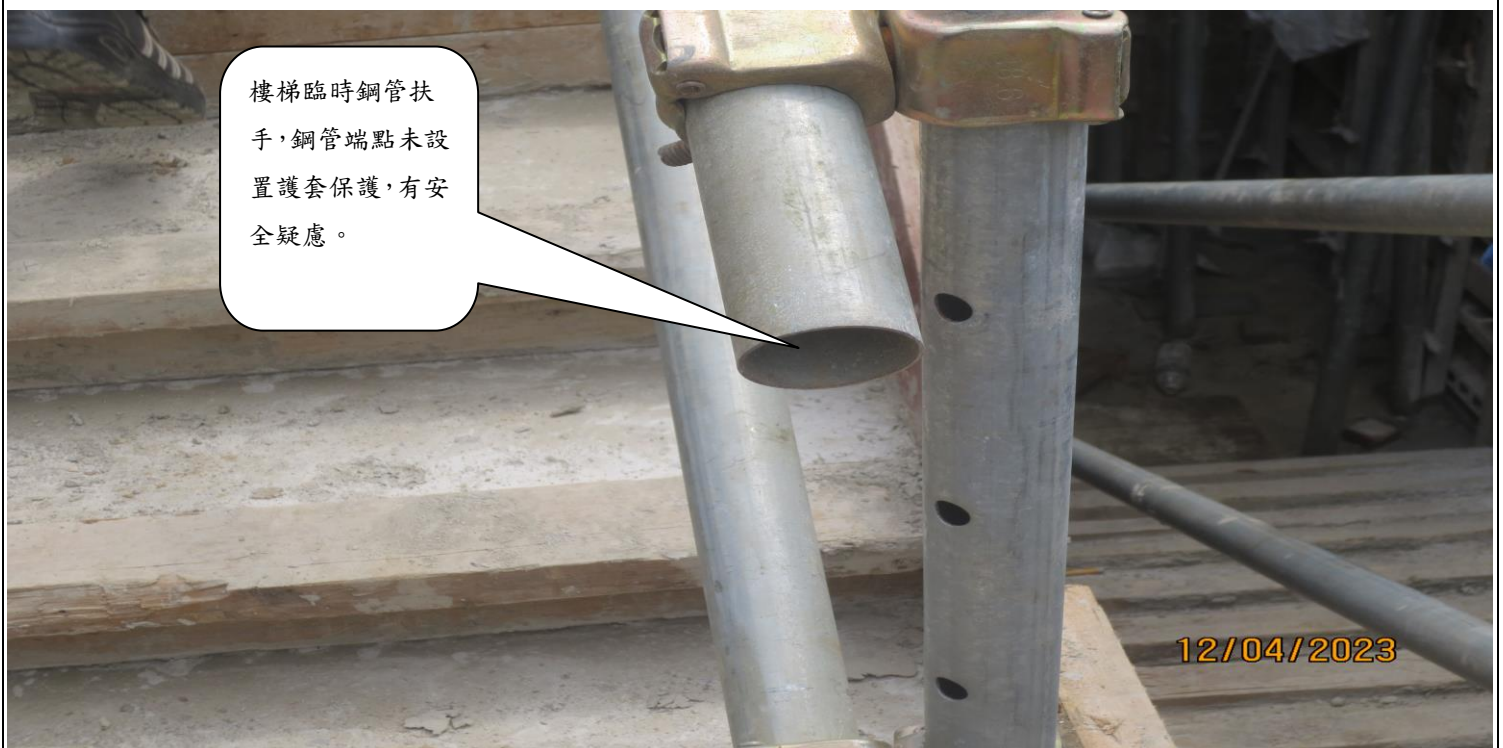

說明

樓梯臨時鋼管扶手，鋼管端點未設置護套保護，有安全疑慮。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.12

工程名稱：竹北文小十非營利幼兒園興建工程

部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。

12/04/2023

說明

部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。

車道往地下室兩側之地樑預留筋，鋼筋位置及錨定情形，請監造單位邀請結構技師至現場會勘後，確認。

12/04/2023

說明

車道往地下室兩側之地樑預留筋，鋼筋位置及錨定情形，請監造單位邀請結構技師至現場會勘後，再確認。