

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.04

工程名稱：新竹縣竹東鎮中山國民小學 A 棟校舍拆除重建暨幼兒園與地下停車場興建工程



說明

部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。



說明

地下層及一層部分汗水管路未設置透氣管。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.04

工程名稱：新竹縣竹東鎮中山國民小學 A 棟校舍拆除重建暨幼兒園與地下停車場興建工程



說明

臨時用電變壓器未施作接地。



說明

管路出口以管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.04

工程名稱：新竹縣竹東鎮中山國民小學 A 棟校舍拆除重建暨幼兒園與地下停車場興建工程



說明

施工中之 RC 裝飾外牆懸垂牆緣的金屬收編條曲度不盡平順。



部分 RC 方柱與梁接合處之水泥砂漿粉刷不平順密接。

說明

部分 RC 方柱與梁接合處之水泥砂漿粉刷不平順密接。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.04

工程名稱：新竹縣竹東鎮中山國民小學 A 棟校舍拆除重建暨幼兒園與地下停車場興建工程



說明

部分 RC 方柱與梁接合處之水泥砂漿粉刷不平順密接。



說明

二樓之電梯間開合處之安全護欄不牢固

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.04

工程名稱：新竹縣竹東鎮中山國民小學 A 棟校舍拆除重建暨幼兒園與地下停車場興建工程



說明

新建校舍外緣與外牆工作架之間有大於 20 公分之間隙，無防止發生勞工墜落危險之設備或安全措施。




說明

新建校舍頂樓右角偶開口部分與既有中山樓左翼樓層之間無安全圍籬；

# 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.05.04

工程名稱：新竹縣竹東鎮中山國民小學 A 棟校舍拆除重建暨幼兒園與地下停車場興建工程

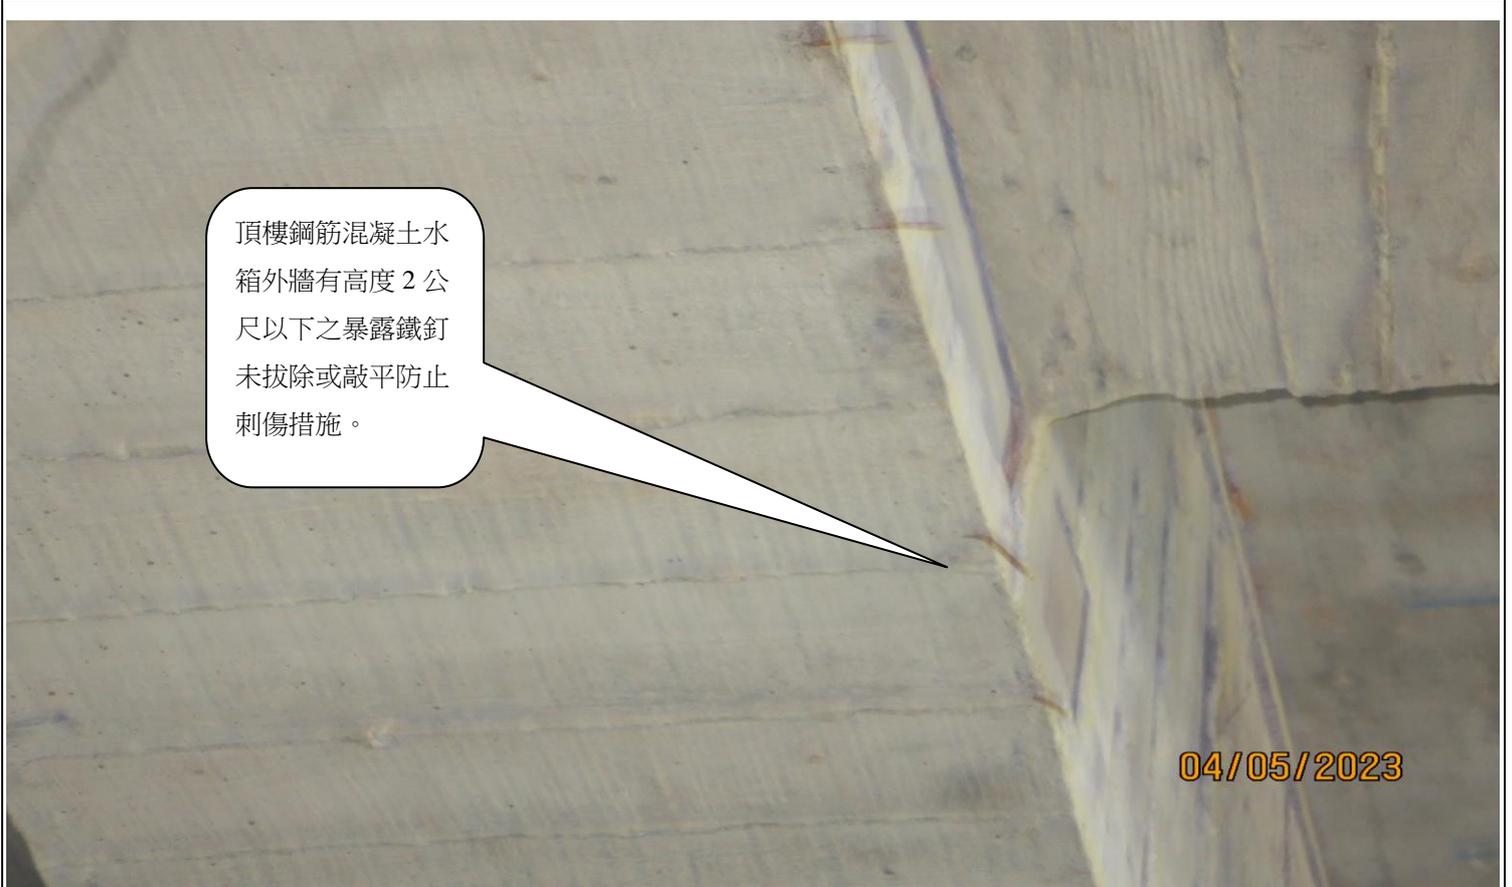

說明

頂樓鋼筋混凝土水箱外牆有高度 2 公尺以下之暴露鐵釘未拔除或敲平防止刺傷措施。

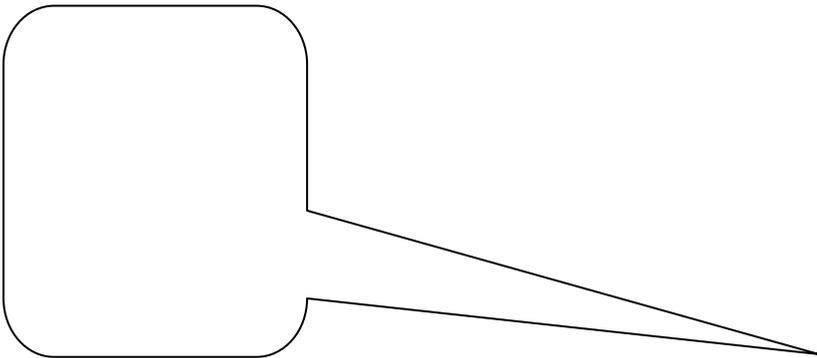

說明