

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.05.10.

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程



說明

部分混凝土擋土牆表面氣孔多

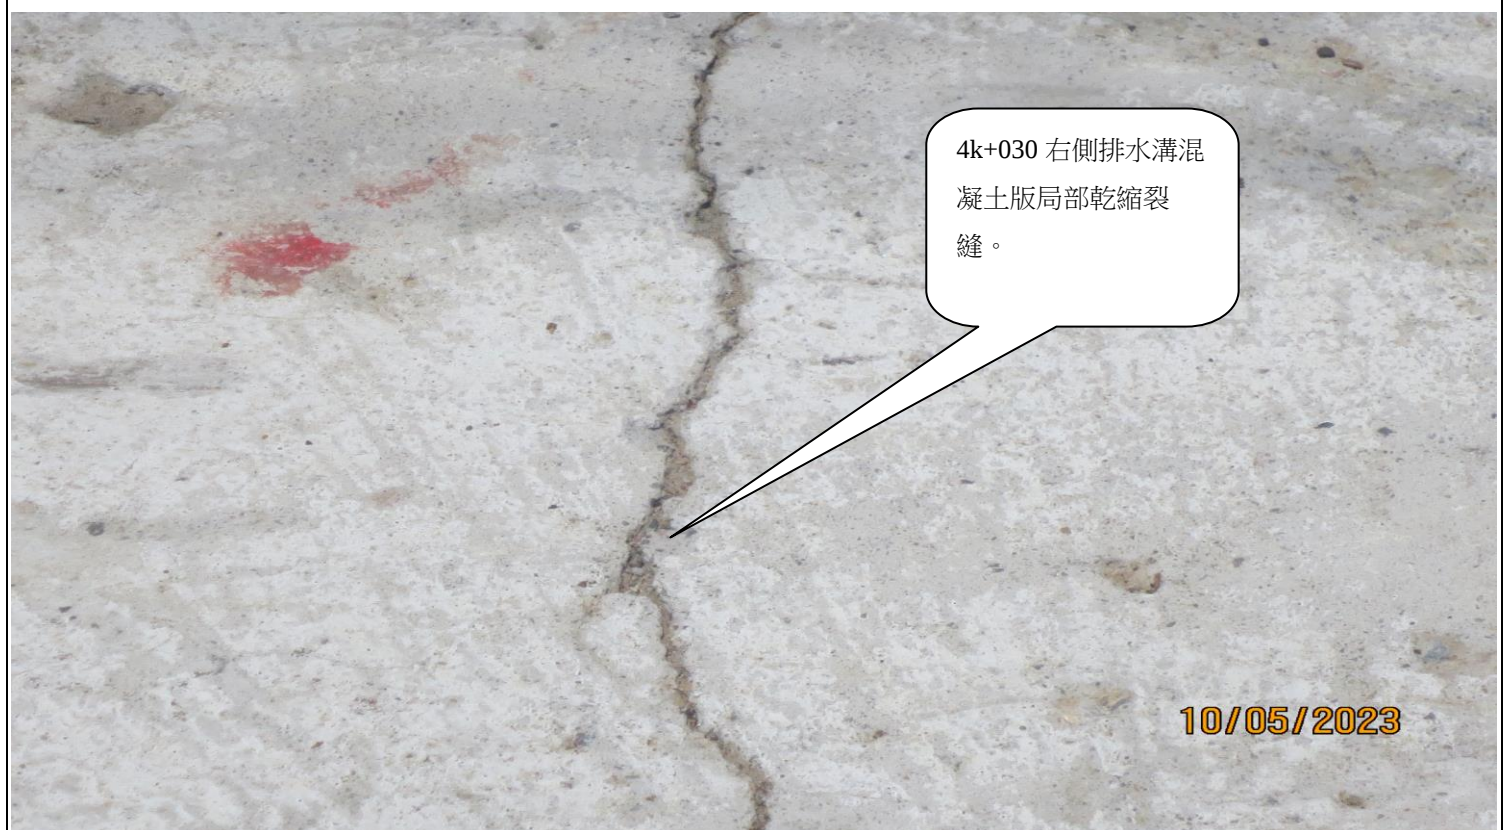

說明

4k+030 右側排水溝混凝土版局部乾縮裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.10

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程



4k+000、4k+330 右側擋土牆伸縮縫被混凝土覆蓋，施作不當，未延伸至牆頂。

10/05/2023

說明

4k+000、4k+330 右側擋土牆伸縮縫被混凝土覆蓋，施作不當，未延伸至牆頂。



4k+040 右側排水溝外側舊有瀝青刨除料未清理，影響環境。

10/05/2023

說明

4k+040 右側排水溝外側舊有瀝青刨除料未清理，影響環境。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.10

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程



4K+050 處水溝內
堆積廢棄土壤，未
清除。

10/05/2023

說明

4K+050 處水溝內堆積廢棄土壤，未清除。



4K+060 處水溝旁回
填土壤施作不確實，
局部下陷。

10/05/2023

說明

4K+060 處水溝旁回填土壤施作不確實，局部下陷。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.10

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程

4K+020 處混凝土擋土牆的洩水孔堵塞。

10/05/2023

說明

4K+020 處混凝土擋土牆的洩水孔堵塞。

3K+980 起之混凝土擋土牆欠缺距地面 30 cm 高的洩水孔。

10/05/2023

說明

3K+980 起之混凝土擋土牆欠缺距地面 30 cm 高的洩水孔。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.10

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程

4k+030 與 4k+100 右側
排水溝排水孔阻塞。

10/05/2023

說明

4k+030 與 4k+100 右側排水溝排水孔阻塞。

4K+305 附近之路
燈基礎螺栓之戴
帽螺帽未鎖固。

10/05/2023

說明

4K+305 附近之路燈基礎螺栓之戴帽螺帽未鎖固。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.10

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程

4k+120 擋土牆與邊坡
掛網植生銜接面不平
順，沃土流失。



說明

4k+120 擋土牆與邊坡掛網植生銜接面不平順，沃土流失。

4K+305 附近之路
燈基礎螺栓之戴
帽螺帽未鎖固。



說明

4K+305 附近之路燈基礎螺栓之戴帽螺帽未鎖固。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.10

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程



說明

K+305 附近之路燈基礎螺栓之戴帽螺帽未鎖固。



說明

4k+300 右側與三峰支線擋土牆銜接施工縫未填補。