

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.16.

工程名稱：竹北市勝利國中校舍興建工程



屋頂隔熱磚鋪面在邊緣或轉角處之未達一塊磚面積的零散處採用填放清碎石替代隔熱磚，不符合設計，應以切割之隔熱磚鋪上，

16/06/2023

說明

屋頂隔熱磚鋪面在邊緣或轉角處之未達一塊磚面積的零散處採用填放清碎石替代隔熱磚，不符合設計，應以切割之隔熱磚鋪上，隔熱磚切割後尺寸以不小於原整磚之 1/2 為原則；此外，部分隔熱磚有缺角損壞情形。



屋頂隔熱磚鋪面，部分隔熱磚有缺角損壞情形。


16/06/2023

說明	屋頂隔熱磚鋪面，部分隔熱磚有缺角損壞情形。
----	-----------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.16

工程名稱：竹北市勝利國中校舍興建工程

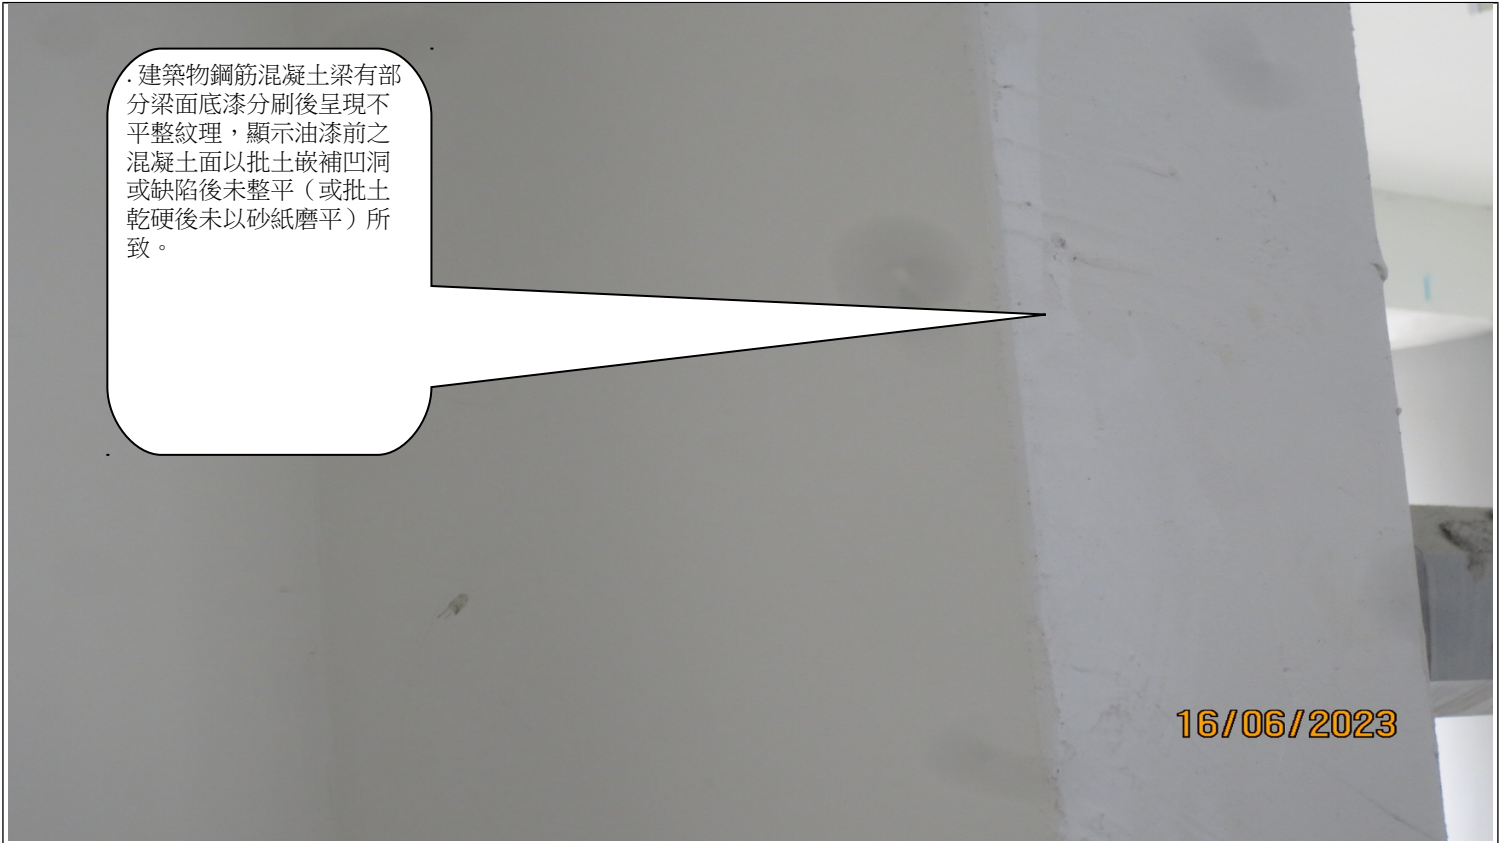

說明	. 建築物鋼筋混凝土梁有部分梁面底漆分刷後呈現不平整紋理，顯示油漆前之混凝土面以批土嵌補凹洞或缺陷後未整平（或批土乾硬後未以砂紙磨平）所致。
----	--



不符合「營造安全衛生設施標準」規定之護欄於任何方向加以七十五公斤之荷重無顯著變形之強度要求。

16/06/2023


說明

高差 2 公尺以上工作場所之邊緣及電梯口開口部分設置之安全護欄，以手力推動時有顯著前後變形情形，不符合「營造安全衛生設施標準」規定之護欄於任何方向加以七十五公斤之荷重無顯著變形之強度要求。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.6.16


工程名稱：竹北市勝利國中校舍興建工程

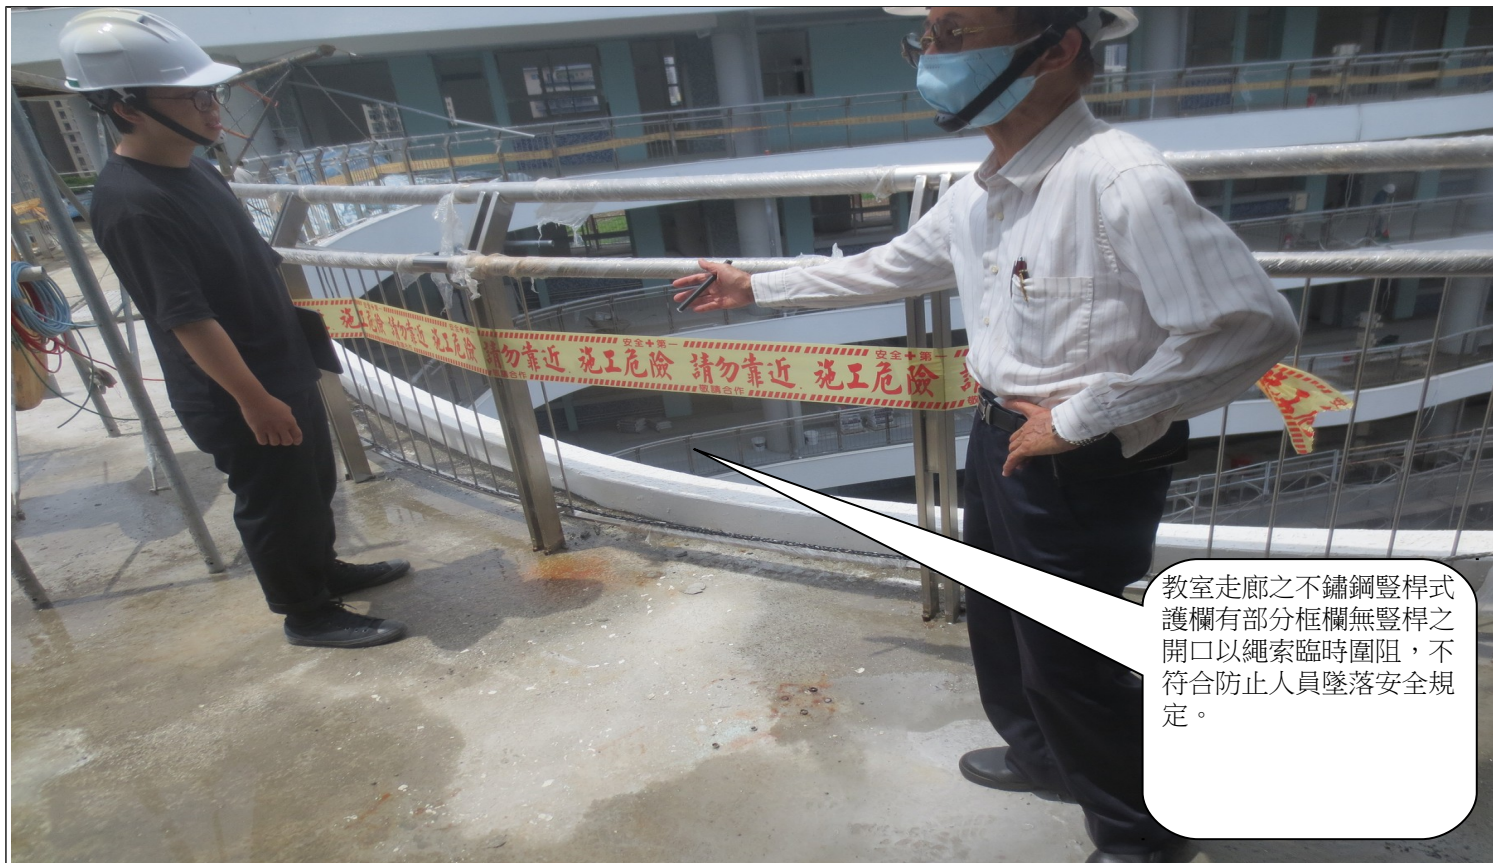

教室走廊之不鏽鋼豎桿式護欄有部分框欄無豎桿之開口以繩索臨時圍阻，不符合防止人員墜落安全規定。

說明

教室走廊之不鏽鋼豎桿式護欄有部分框欄無豎桿之開口以繩索臨時圍阻，不符合防止人員墜落安全規定。

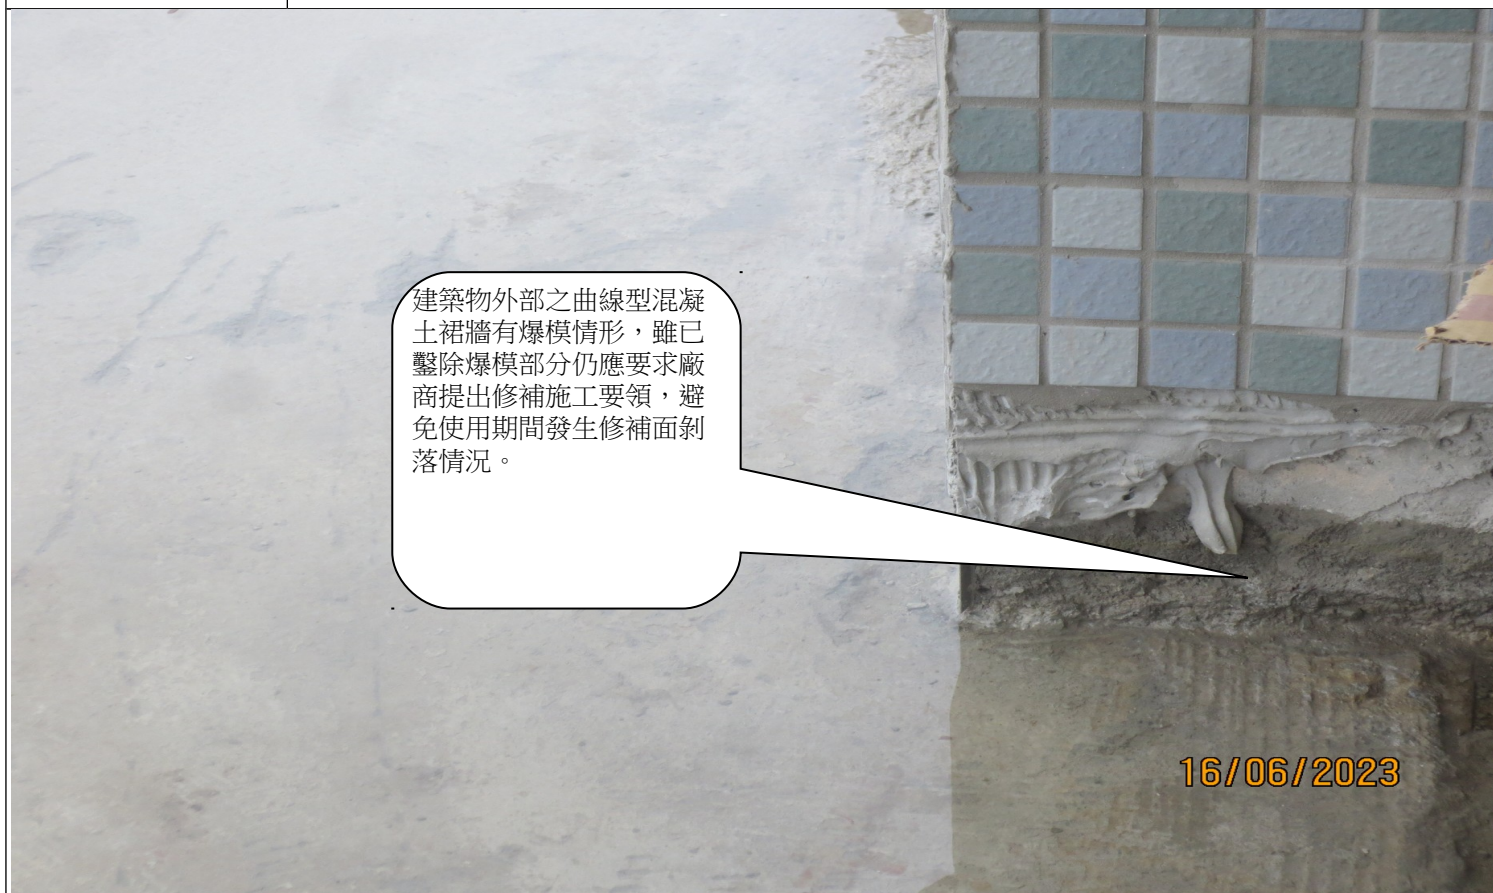

建築物外部之曲線型混凝土裙牆有爆模情形，雖已鑿除爆模部分仍應要求廠商提出修補施工要領，避免使用期間發生修補面剝落情況。

16/06/2023

說明

建築物外部之曲線型混凝土裙牆有爆模情形，雖已鑿除爆模部分仍應要求廠商提出修補施工要領，避免使用期間發生修補面剝落情況。

拍攝日期：112.6.16

工程名稱：竹北市勝利國中校舍興建工程



部分接合處防鏽未處理。

2023年6月16日 11:22

說明

部分接合處防鏽未處理。



發電機排風管未施作防震措施。。

2023年6月16日 10:54

說明

發電機排風管未施作防震措施。