

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.27

工程名稱：錦山里戈尤浪部落聯絡道路改善工程



少部份混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生

27/06/2023

說明

少部份混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生



1k+555 L型側溝混凝土工程牆面伸縮縫未延伸至底版，施作不當。

27/06/2023

說明

1k+555 L型側溝混凝土工程牆面伸縮縫未延伸至底版，施作不當。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.06.27

工程名稱：錦山里戈尤浪部落聯絡道路改善工程



說明

L 型側溝混凝土鄰接舊有截水溝上局部鍍鋅格柵，混凝土澆灌時覆蓋造成阻塞。

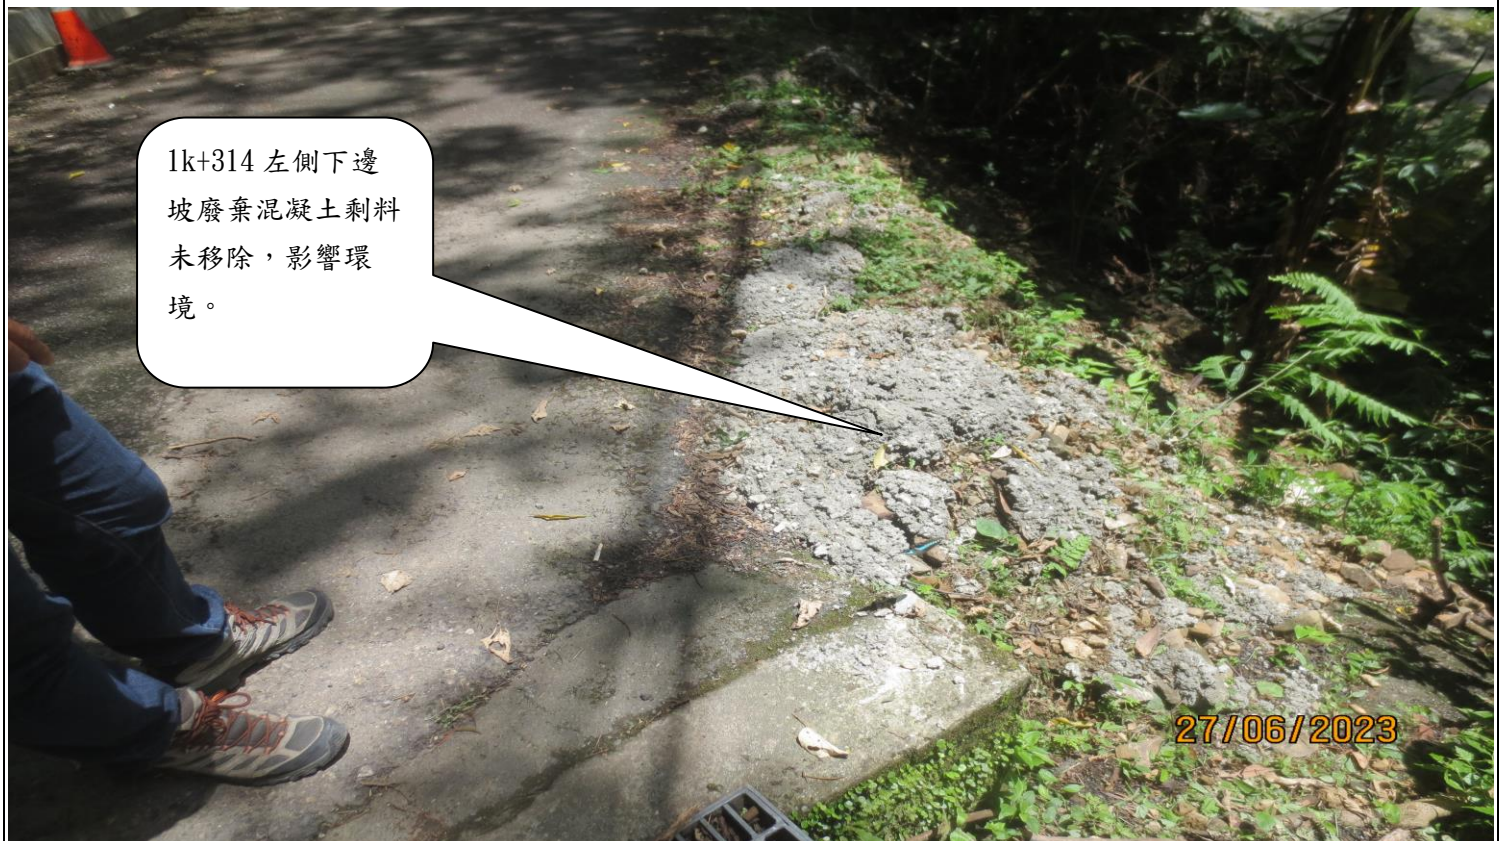

說明

1k+314 左側下邊坡廢棄混凝土剩料未移除，影響環境。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.27

工程名稱：錦山里戈尤浪部落聯絡道路改善工程



鍍鋅格柵與L型側溝底版銜接高低差未順接，易造成積水。

27/06/2023

說明

1k+400 新設截水溝集水井鍍鋅格柵與L型側溝底版銜接高低差未順接，易造成積水。



工區內外安全防護措施不完備；新設溝與既有溝有高低差。

27/06/2023

說明

工區內外安全防護措施不完備；新設溝與既有溝有高低差。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.27

工程名稱：錦山里戈尤浪部落聯絡道路改善工程



k+575 舊有山溝排入截水溝端部建議加設攔污柵，防止樹葉垃圾阻塞，產生路面積水問題。

27/06/2023

說明

k+575 舊有山溝排入截水溝端部建議加設攔污柵，防止樹葉垃圾阻塞，產生路面積水問題。



部分矮牆上，有民眾安裝之水管未整理有礙觀瞻請加以整理。

27/06/2023

說明

部分矮牆上，有民眾安裝之水管未整理有礙觀瞻請加以整理。