

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.18.

工程名稱：111年10月17日田寮村1鄰農路災害復建工程



0k+000-030 間右側
溝牆與溝底混凝土
澆置、搗實不合規
範，有冷縫、蜂窩或
孔洞產生。

18/07/2023

說明

0k+000-030 間右側溝牆與溝底混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。



.0k+000~030 左側
原有漿砌卵石牆
面有施工混凝土
殘渣未處理。。

18/07/2023


說明

.0k+000~030 左側原有漿砌卵石牆面有施工混凝土殘渣未處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.18

工程名稱：111 年 10 月 17 日田寮村 1 鄰農路災害復建工程

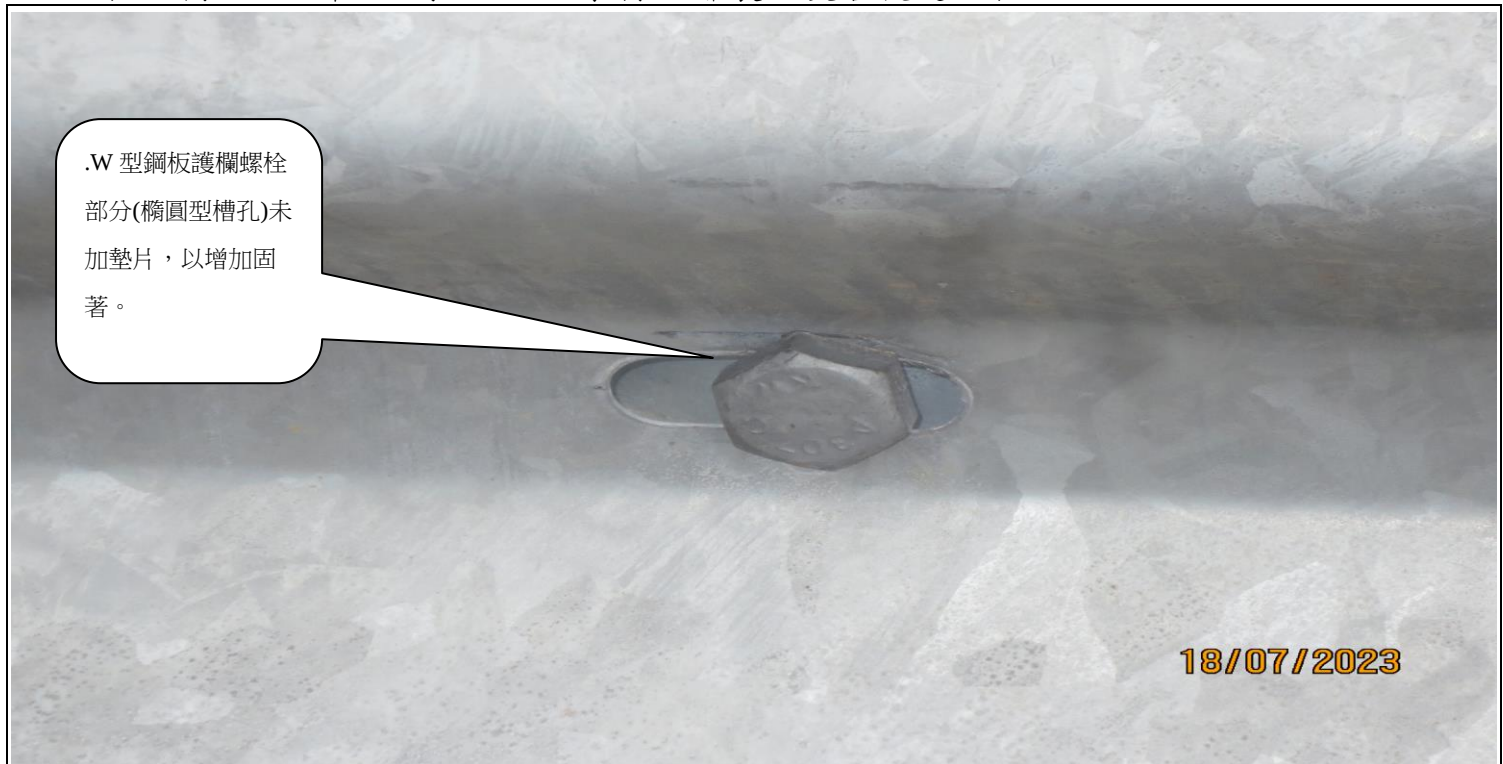

說明

.W 型鋼板護欄螺栓部分(橢圓型槽孔)未加墊片，以增加固著。



說明

0k+000 左側原有涵管入口，斷面已堵塞 1/2，且未設防柵網。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.18

工程名稱：111 年 10 月 17 日田寮村 1 鄰農路災害復建工程



說明

工程告示牌經費來源填寫錯誤。(本工程為中央補助款並非地方自籌款)【



說明

原有排水管出口未銜接排入河道處，應設法將該排水管銜接排入現有河道，以避免暴雨排水管排出水量大沖毀檔土牆。