

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.24

工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程



說明

建築物內架設之鋼板斜坡道無橫向止滑條。



說明

樓版混凝土養護不合規範，有多處發生塑性收縮裂縫情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.24

工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程



說明

方柱鋼筋有多支繫筋之彎鉤綁紮不符合設計規範，包括彎鉤未正確勾住主筋、繫筋未逐支綁紮牢固。



說明

方柱鋼筋有多支繫筋之彎鉤綁紮不符合設計規範，包括彎鉤未正確勾住主筋、繫筋未逐支綁紮牢固。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.24

工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程



說明

有一支圓柱之垂直主筋未確實綁紮固定，於底層混凝土澆置後發生數支主筋偏離設計位置情形，造成主筋間距不符設計。




說明

方柱及圓柱之箍筋間距不符合應為均勻間距之設計要求。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.24

工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程

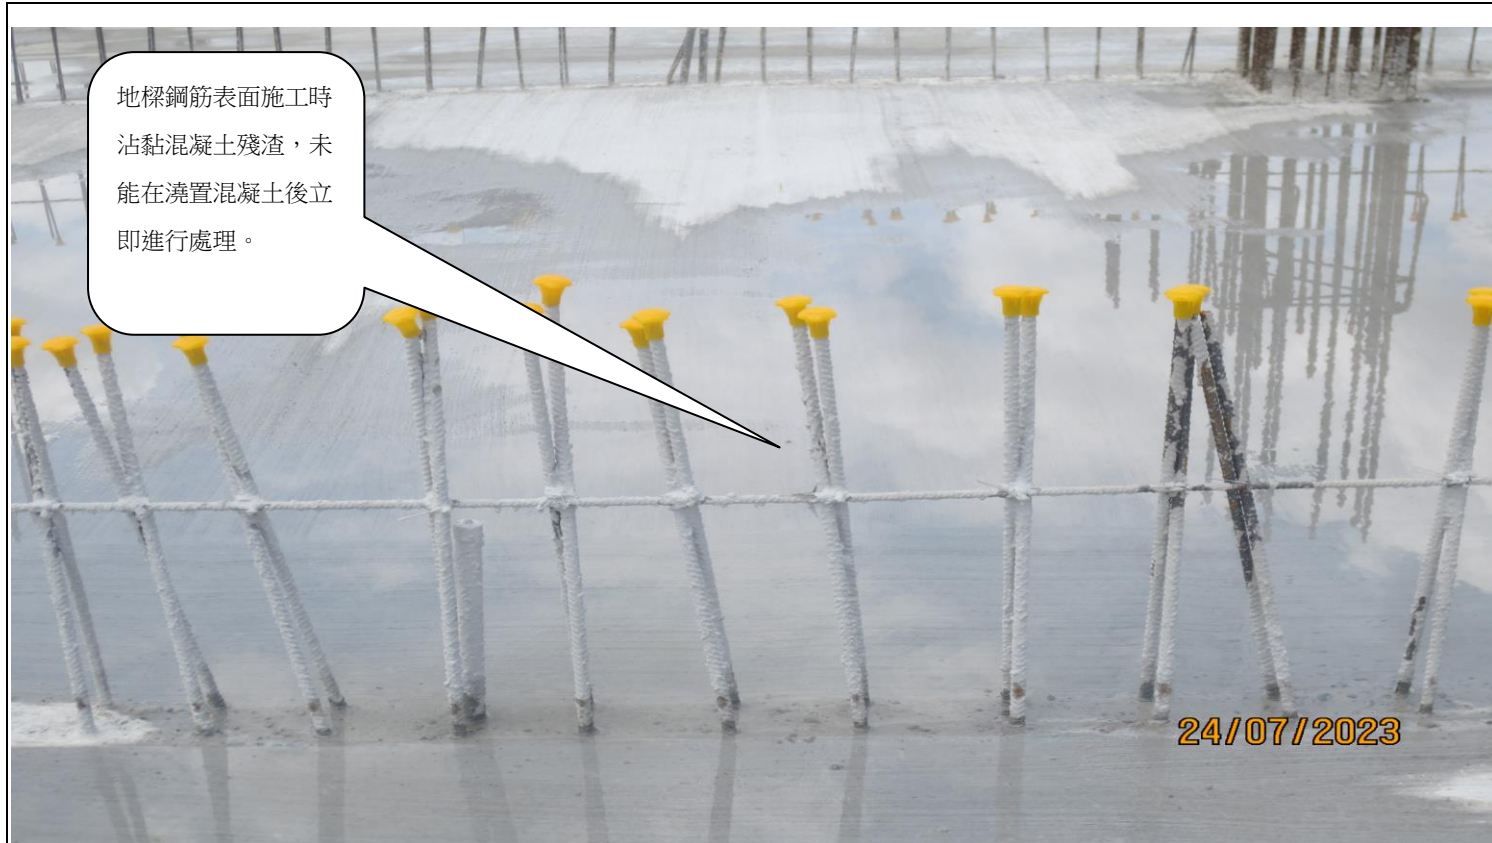

說明

地樑鋼筋表面施工時沾黏混凝土殘渣，未能在澆置混凝土後立即進行處理。



說明

鋼筋混凝土牆有部分模板組立不緊密造成間隙過大，澆置混凝土時有漏漿之虞。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.07.24

工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程



說明

管路配於鋼筋外側有貼模情形，致使管路保護層不足。

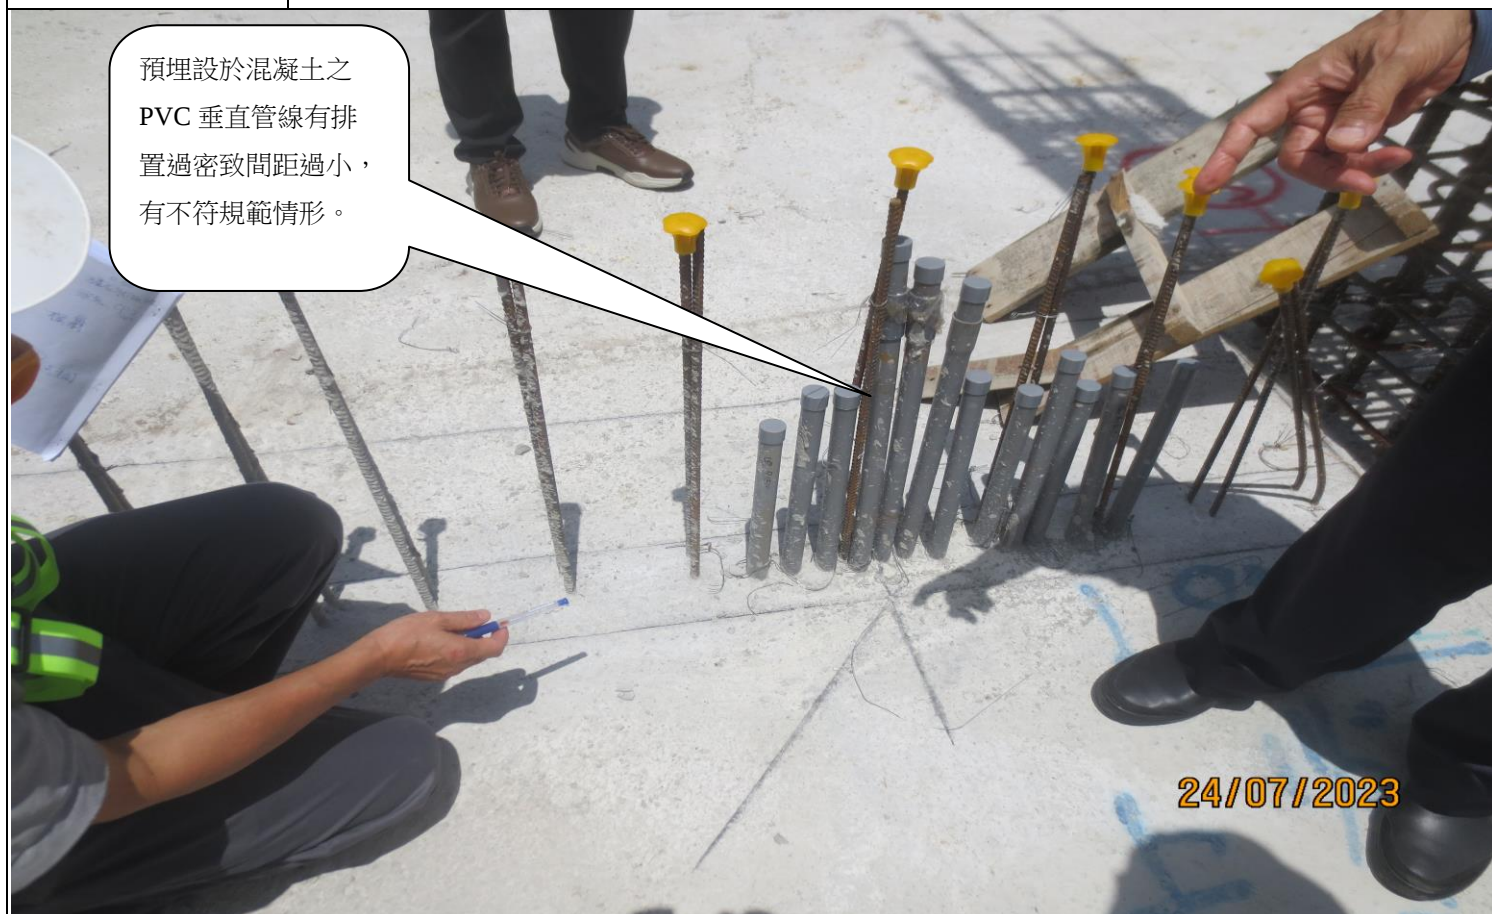


說明

預埋設於混凝土之 PVC 垂直管線有排置過密致間距過小，有不符規範情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.24

工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程

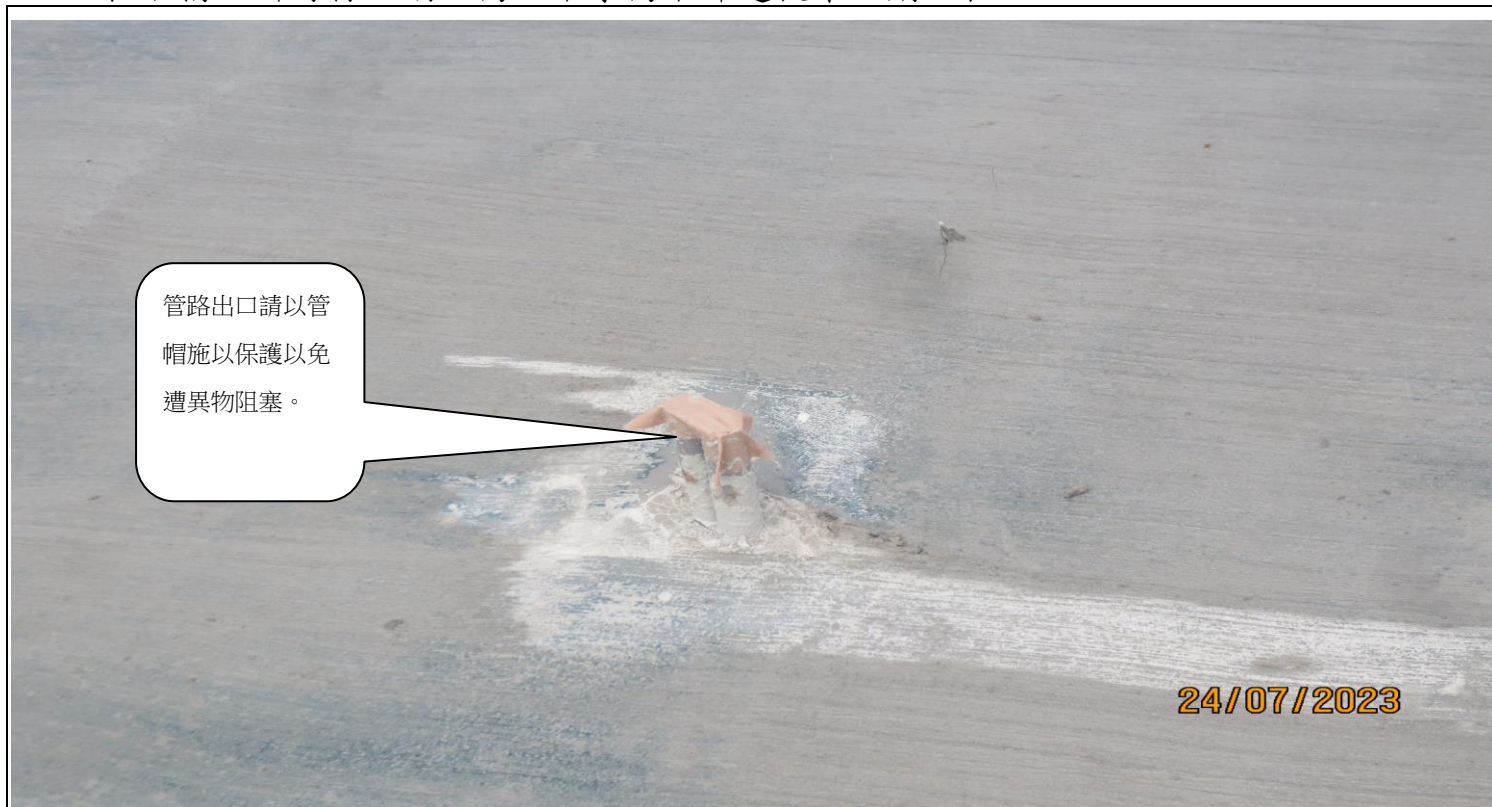

24/07/2023

說明

管路出口請以管帽施以保護以免遭異物阻塞。



24/07/2023


說明

工程告示牌專任工程人員未標示手機號碼。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.07.24

工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程

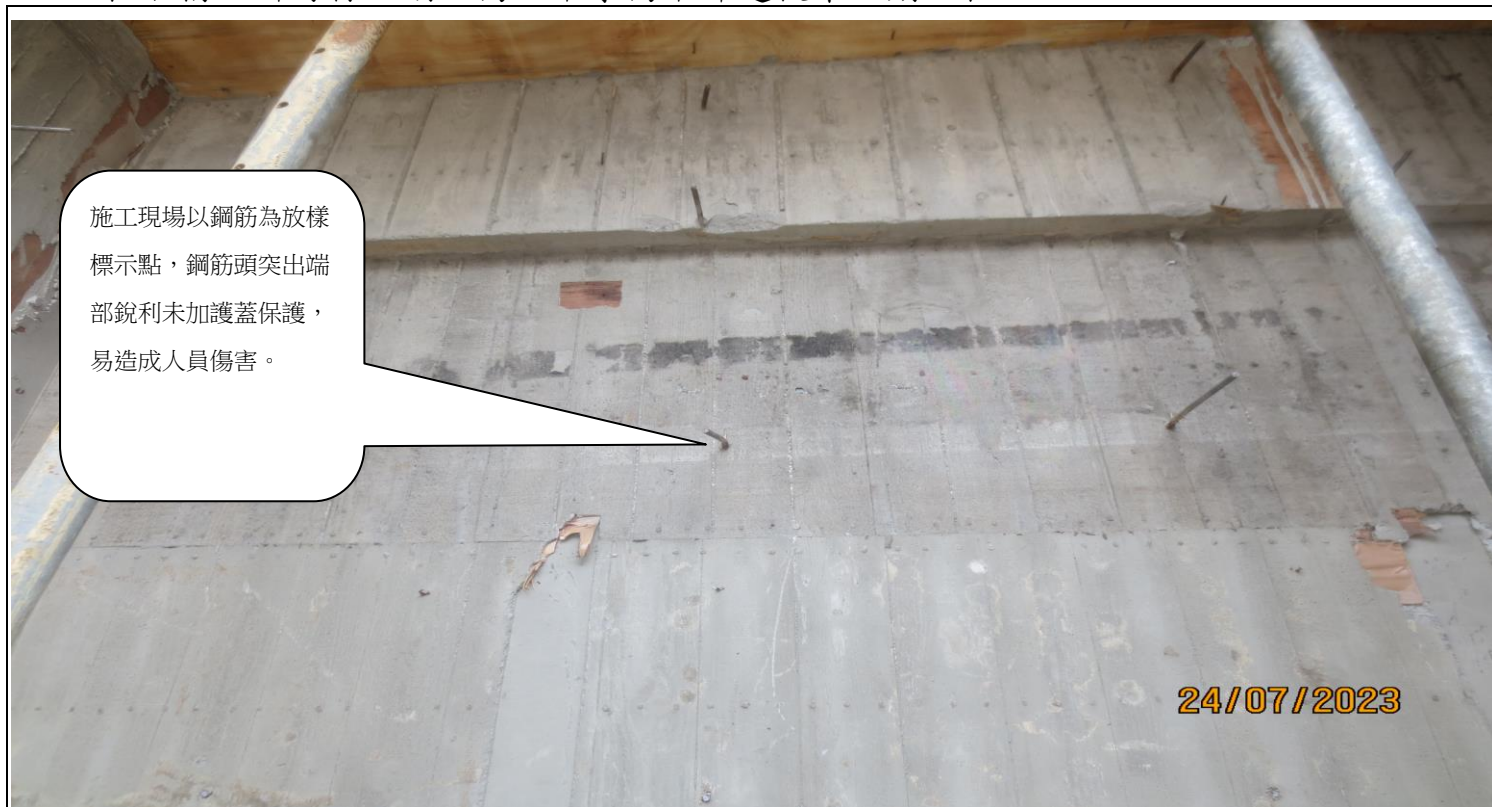

說明

施工現場以鋼筋為放樣標示點，鋼筋頭突出端部銳利未加護蓋保護，易造成人員傷害。

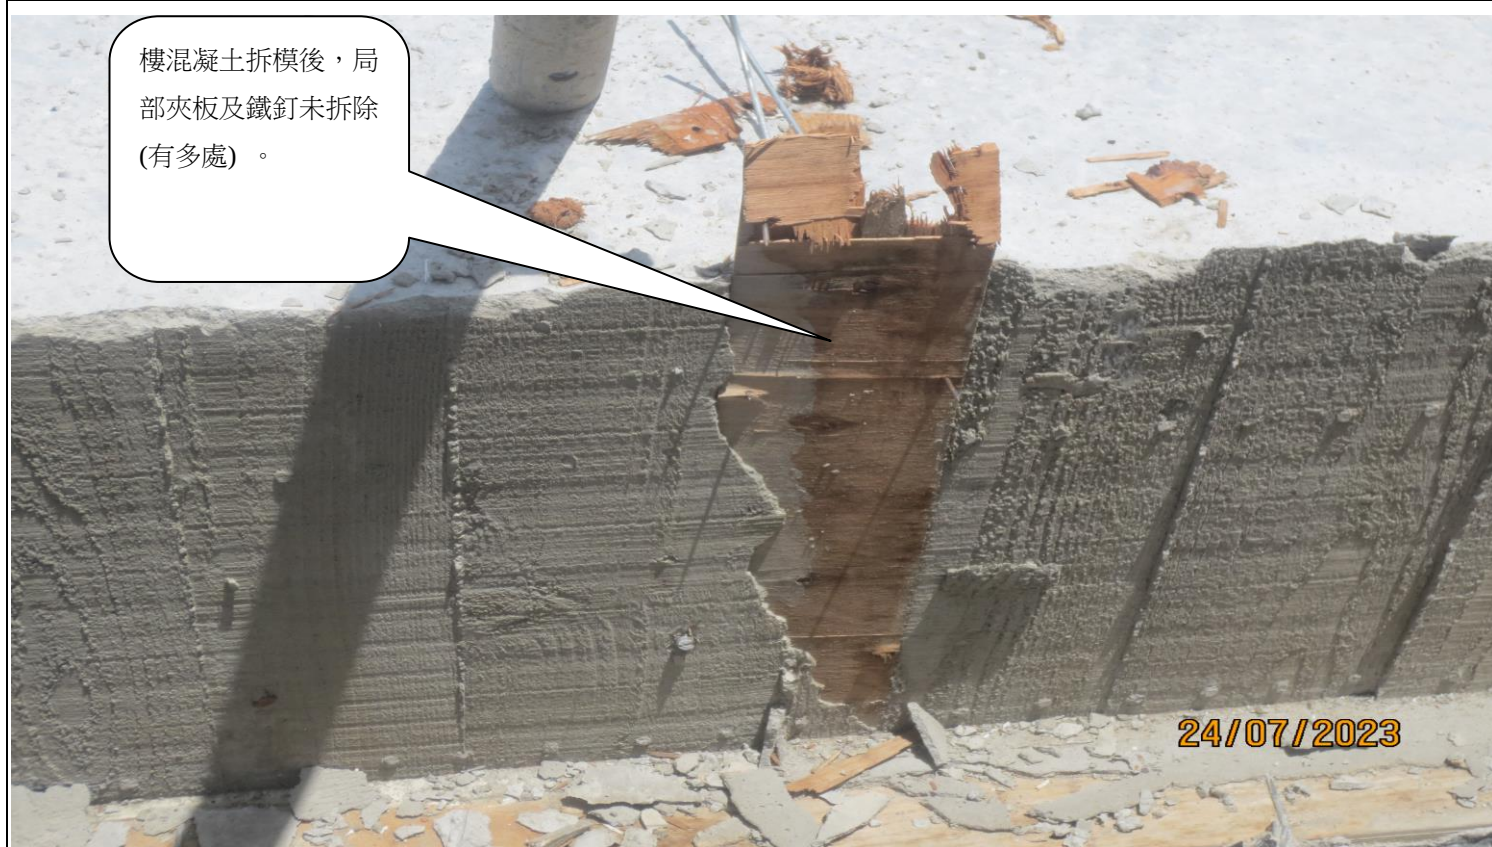

說明

樓混凝土拆模後，局部夾板及鐵釘未拆除(有多處)。